

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Alfa	kesäkuu 2003	145, 156, vain mallit 147 GTA, 156 GTA	147: 04/2002 - 12/2002 156: 06/2001 - 12/2002 147: ...3112511 - ...3154885 ja ...5061811 - ...5086400 156: ...0180021 - ...0229169 ja ...1253019 - ...1316857	Etuakseliston molemmat vahvistuskaaret saattavat irrota, mikä aiheuttaa melua ajettaessa ja ohjattavuushäiriötä. Edustaja vaihtaa kyseiset osat pultiliitoksin varustettuihin modifioituihin osiin. Samassa yhteydessä tarkistetaan akseliston kaikkien pultiliitosten kireys.
Alfa	elokuu 2004	147, 156, kaikki	1/2004 - 8/2004 147: ...03001296 - ...03199283 ja ...05001188 - ...05115697 156: ...00150357 - ...00247973 ...01198067 - ...01345245	Konepellin lukko ja varmuushaka saattavat epäsäännöllisestä huollosta johtuen muuttua kankealiikkeisiksi, minkä seurauksena konepelti saattaa aueta ajon aikana. Edustaja tähdentää, että säännöllisesti huollettuna ei esiinny mitään ongelmia. Edustaja voitelee lukon liikkuvat osat. Asiakkaalle annetaan mukaan ohjeita lukon säännöllisestä huollosta.
Alfa	joulukuu 2004	147 JTD	tammi 2002 - huhti 2003 ... 3084119 - ...3171718	Moottorin lisälämmittimen ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa palovaaran. Ensivaiheessa elokuussa 2003 varustettiin moottorin sähköinen lisälämmitin etuvastuksella ja modifioidulla varokkeella. Jos tällä tavoin rajoitetun esilämmityksen tehoa nostetaan, kasvaa myös järjestelmän lämpörasitus. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ensivaiheessa, onko tarkastettavassa ajoneuvossa lisälämmitin. Korjatun ajoneuvon tunnistaa varokekiskossa olevasta 30 A varokkeesta 50A sijaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	joulukuu 2004	A2, A3, A4, A6, kaikki kaksiventti- lisillä pumppusuutti- milla varustetut moottorit	maalis - elokuu 2004 A2: ... 4N 021240 - ...025806 ...5N 000101 - ...009414 A3: ...4A 144520 - ...181548 ...5A 000514 - ...077135 A4: ...4A 233721 - ...303879 ...5A 000345 - ...094674 ...5A 400011 - ...400285 A6: ...4N 084763 - ...104165 ...000169 - ...014972	Virheellisten tandem- dieselpumpun kansiruuvien vuoksi saattaa ilmetä massiivista polttoainevuotoa moottoritulassa ja pahimmassa tapauksessa palovaara. Edustaja tarkastaa pumpun merkin (esiintyy vain LuK-pumpeissa) ja vaihtaa tarvittaessa kyseessä olevat kannen viisi kiinnitysruuvia. Vaihto kestää noin tunnin ja on asiakkaalle maksuton.. Työstä on merkintä huoltovihossa "20L1 suoritettu" varustettuna päivämäärällä ja korjaamon leimalla.
Audi	helmikuu 2005	A4/S4 Caprio xenonvalonheittimin	2003 - 2004 Saksassa n. 10 000,	Virheellisesti pinnoitetun ajovalon heijastimen vuoksi saattaa pidempiaikaisessa käytössä, n. 50 - 70 000 km aikana ilmetä n. 15% valotehon putoaminen. Virheelliset heijastimet vaihdetaan veloituksetta.
Audi	helmikuu 2005	A4, A6, A8, vain 2,7/3,0 TDI - Common rail - dieselit	tammikuusta 2005 eteenpäin	CP 1H- dieselpumpun erään laakerihelan ennenaikaisen kulumisen vuoksi saattaa esiintyä pumppuvaurioita. Audin ilmoituksen mukaan ei kentällä ole esiintynyt vaurioita. Valmistaja on pidättynyt toimittamasta ajoneuvoja edustajille. Jo ajossa olevien ajoneuvojen haltijoille on ilmoitettu asiasta.
Audi	syyskuu 2005	A6	kesäkuu 2004 - alkuvuosi 2005 ... 4F. 5N 000101 - ...109817 ...5Z 021628 - ...074381 ...057137 - ...109522 - ... 006042	Eturuvatyynyn myöhästyvä toiminta yhteenajotilanteissa. Tämä johtuu ohjauselektronikan ohjelmasta. Elektronikan päivitys kestää n. tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Huoltovihkossa on työstä merkintä "69F7 suoritettu"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	helmikuu 2003	X 5	valm.aika 20.6.2002-4.9.2002	Euro NCAP- testissä todettiin, että turvavyön lukon kiinnityksen lujuus etuistuimeen saattaa olla riittämätön. Kyseisenä aikana valmistettujen ajoneuvojen turvavyön kiinnitys kiristimiseen vaihdetaan edustajan toimesta veloituksetta. Haltijoille on asiasta tiedotettu edustajan laatimalla kirjeellä.
BMW	heinäkuu 2004	M 3	valm.aika 11/2000 - 7/2004	M 3- moottoreissa saattaa esiintyä likaantuneesta öljypumpusta johtuvia laakerivaurioita. Kyseiset ajoneuvot tarkastetaan edustajan toimesta. Tarvittaessa öljypumppu ja kampakselin laakerit vaihdetaan veloituksetta. Ajoneuvolle on varattava aikaa kaksi päivää korjausta varten, jona aikana haltijalle annetaan käyttöön korvaava ajoneuvo. Asiasta tiedotettu edustajille.
BMW	heinäkuu 2004	5-, 6-, 7-, X5 sarjat V8-, V12- moottorit	valmistettu 13.5. - 12.7 2004	Moottorinohjainyksikön häiriön johdosta saattaa esiintyä moottorin toimintahäiriöitä tai äkillinen pysähtyminen. Koska ohjaustehostimen ja jarrutehostimen toiminta tällaisissa tapauksissa loppuu, ei ajoneuvolla tule häiriön sattuessa enää ajaa, BMW-kauppias informoi asiakasta virheestä. Ohjainyksikkö vaihdetaan parannettuun versioon veloituksetta ja asiakkaalle annetaan korjauksen ajaksi korvaava ajoneuvo.
BMW	elokuu 2004	X 5, 3,0i vain käsivaihteisto	valm.aika 10/2003 - 4/2004	Moottorinohjauselektroniiikan ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa tahattomia kiihdytyksiä hitaalla nopeudella ja kevyesti kytkintä käytettäessä (kaasuläppä aukeaa hieman suuremmaksi kuin mikä on tarpeen). Ohjelmayksikköön asennetaan uusi ohjelma.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	joulukuu 2004	5-, 7-sarjat, joissa lämmitettävät etuistuimet	valmistusaika 26.02.2003 - 09.06.2004	Etuistuimen lämmitysvastus saattaa vaurioitua ja aiheuttaa palovaaran. Vaurioriski koskee sarja- ja urheilutyypisiä istuimia, ei valinnaisvarusteisia mukavuus- tai monitoimi-istuimia. Elementit vaihdetaan veloitusetta ja vaihtoaika n. 3 tuntia.
BMW	helmikuu 2005	3-, 5-, 7-, X3-, X5-sarjan ajoneuvot, joissa 6-sylinterinen diesel	valmistusaika 12/2004 - 1/2005	Diesel- korkeapainepumpun vian vuoksi pumppu saattaa lyhyen ajon jälkeen kiinnileikata ja aiheuttaa moottorin pysähtymisen. BMW:ltä saadun tiedon mukaan on asianomaisia asiakkaita informoitu 07.02.2005 alkaen. Bosch on aloittanut virheettömien pumppujen toimittamisen helmikuun alusta ja ne vaihdetaan hetimiten veloitusetta asiakkaalle. Vaihtotyön suorituksesta on tieto On Board-diagnoosissa.
Citroen	elokuu 2005	Picasso	valmistusaika 06/99 - 09/2003	Korroosion vuoksi etuakselistossa saattaa joustintuen jousen tukilautanen murtua ja aiheuttaa rengasvaurion. Tämän estämiseksi joustintukeen asennetaan lisätukilautanen. Jousien vaihtaminen ei ole tarpeen.
Citroen	elokuu 2005	C4, C5, ja Xsara 1,6 HDI-moottorit	7/2004 - 12/2004	Polttoainejärjestelmän paluuletku tankkiin saattaa olla vuotaa. Polttoaineen paluuletku vaihdetaan, työn kesto n. 1 tunti
Citroen	lokakuu 2005	C 2, C 3, Pluriel		Korroosion vuoksi etuakselistossa saattaa joustintuen jousen tukilautanen murtua ja aiheuttaa rengasvaurion. Tämän estämiseksi joustintukeen asennetaan lisätukilautanen. Jousien vaihtaminen ei ole tarpeen.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	lokakuu 2003	C 5 ,kaikki	valmistusaika 1/2002 - 6/2003	Murtumia Kronprinz-merkkisissä alumiinilevypyörissä. Pitkässä rasituksessa saattaa alumiinilevystä valmistetuissa vanteissa ilmetä säröjä. Vanteet ovat teräslevypyörän näköisiä ja varustettuja kapselein. Uusissa vanteissa verrattuna vaihdettuihin vanteisiin on kartiokaaat reijät pyöränmuttereita varten. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu viimeistään huhtikuussa 2004 vanteiden kestävydestä mahdollisesta vaihtamisesta huollossa.
Ferrari	heinäkuu 2003	550 Maranello 456 automaattivaihteistoversio	valmistusaika 12/2000 - 3/2002	Öljyputkistossa vaihteiston ja öljynlauhduttimen välillä saattaa esiintyä vuotoja. Vuodot saattavat johtaa vaihteiston vaurioon voiteluhäiöiden sattuessa. Virheelliset putket vaihdetaan edustajan toimesta. Työstä tehdään merkintä huoltotiedostoon.
Fiat	elokuu 2003	Ulysse 3,0 automaattivaihteisto	valmistusaika 9/2002 - 6/2003	Jarruletkuissa saattaa ilmetä vuotoja. Etujarrujen letkut vaihdeuuden mallisiin veloituksetta. Merkinä korjauksen suorituksesta on letkun korin puoleiseen päähän maalattu valkea väritäplä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	elokuu 2003	Punto, kaikki tyypit	valmistusaika 1993 - 99	Korroosiota jarruputkistossa. Korjaustoimenpiteet laajennettu vuonna 2001 aloitetusta. Nyttemmin korjaustoimenpiteet koskevat kaikkia ja myös v. 1999 valmistetuja ajoneuvoja. Eryyisen tärkeää on tarkastaa ajoneuvon kunto katsastuksessa. Ajoneuvon edustaja tarkastaa putkiston ja päättää kunnan perusteella, onko putkisto vaihdettava, vai riittääkö sen suojaaminen alustasuojaa-aineella. Eryyisesti polttoainetankin yläpuolella oleva osa putkistosta on altista puhkiruostumiseen johtavalle korroosiolle. Alkuperäinen jarruputkisto on väriltään harmaa. Alustasuojattu putkisto on väriltään ruskea suoja-aineesta johtuen. Uusittu johtimisto on väriltään kokonaan musta.
Fiat	marraskuu 2003	Punto, tyyppi 188 jälkeen 1999 varust. vetokytkimellä	valmistusaika 1999 - 2003 ... 0432470 - ...0591894 ...2362963 - ...2433871 ...4430261 - ...4684484 ...5156720 - ...5256448	Vetokytkimen kiinnityspisteiden välisessä poikkipalkissa saattaa pitkäaikaisessa käytössä syntyä murtumia. Edustaja on vikatapauksissa sellaisissa ajoneuvoissa, joissa ei kyseistä poikkipalkkia ole vahvistettu ja jossa on havaittu vikoja, varustanut vetokytkimen kiinnityspisteet poikittaisilla vahvikelevyillä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Vetokytkimellä varustetun auton asiakkaita on informoitu asiasta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	marraskuu 2003	Ducato 2,8 JTD pakokaasujen takaisinkierrätyksellä	malli 230: ... 05977619 - ...06225852 malli 244: ...07000007 - ...07263375	Ilmanoton kautta saattaa ilmansuotimeen kerääntyä vettä, vaikeuttaen ilman kulkua suotimen läpi (märkä suodinpatruuna) joka edelleen antaa vikasignaalin ilmamäärän tunnistimen välityksellä moottorin ohjaukselle ja joka edelleen vaihtaa ohjauksen tehoa rajoittavalle hätäohjelmalle. Suotimen kotelo vaihdetaan toisen tyyppiseen, jossa ilmanohjaus on muutettu. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja vaihto kestää n. tunnin Vaihdetun suotimen tunnistaa valkoisesta väritäplästä suotimen pinnassa. Asiakkaita on informoitu puhelimella.
Fiat	lokakuu 2004	Fiat Idea	valm.numerot ZFA 350 000000 001387 -040886	Riittämätön turvavyön lukon kiinnityspisteen jäykkyys takavaseman ja keskivyön lukkojen kiinnityspisteessä saattaa törmäystilanteissa antaa periksi. Edustaja asentaa kiinnityspisteeseen jäykistyskappaleen joka lisää kiinnityspisteen kestävyyttä. toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. tunnin. Edustajille ilmoitettu viasta.
Fiat	joulukuu 2004	Ducato	valmistusajat: 01/2002 - 11/2003 (rumpujarrut takana) 01/2002 - 09/2003 (levyjarrut takana) ...07000001 - ...07358857 ...07000001 - ...07316449	Etuakseliston jarruletkut saattavat hankautua koria vasten. Ajoneuvoissa joissa on levyjarrut takana, vaatii käsijarrun säätö korjaamista. Puutteellisesta asennosta johtuen saattavat etujarrujen letkut joutua kosketuksiin korin kanssa. Tämä saattaa johtaa jarrunesteuotoon ja etujarrupiirin poistumiseen käytöstä. Ajoneuvoissa, joissa on levyjarrut takana, halutaan myös tarkistaa käsijarrun perussäätö. Periaatteessa jarruletkuihin asennetaan kaulukset estämään korikosketus. Vahingoittuneet letkut vaihdetaan kahdella kaulusrenkaalla varustettuihin letkuihin.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	toukokuu 2005	Stilo, vain 1,8/ 16V, 2,4 20V	valmistusaika 2/2001 - 12/2003 ...00000001 - ...00436250	Suuri vällys hammastangon ja akselin hammaspyörän välillä. Syyinä on hammastangon liukukappaleen ja säätöruuvin välinen kasvanut vällys. Vällys säädetään säätöruuvin avulla uudestaan tai koko ohjausvaihte vaihdetaan. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja työaika n. 2 tuntia.
Fiat	heinäkuu 2005	Ulyss,Lancia Phedra Citroen C 8, Fiat ja Lancia JTD- moottorilla, Citroen HDI- ja 2.2 moottorilla	valm. ajat Fiat,Lancia 11/2001 -10/2004 Citroen 06/2002 - 10/2004 Ulysse ...3000001 - ...3197160 Phedra ...3000001 - ...3196803	Moottoritalan alapeitelevy saattaa irrota. Suurella nopeudella saattaa alapeitelevy osittain irrota tai yksilötapauksissa on koko peitelevy irronnut paikaltaan. Edustaja kiinnittää levyn uudelleen käyttäen metallisia muttereita ja pultteja muovisten sijaan. Levyn uusiminen ei ole tarpeen.
Fiat	heinäkuu 2005	Ulysse, Lancia Phedra, Citroen C 8 Peugeot 807	valm.ajat Fiat ja Lancia 11/2001 - 06/2004 Citroen 06/2002 - 10/2004 Peugeot 06/2002 - 11/2004	Ilmastointilaitteen kondensivesiputken tukkeutuminen johtaa siihen, että kondensivesi valuu airbagien ohjauselektronikan päälle sytyttäen airbagien häiriömerkkivalon kojelaudassa. Kondensivesiputki lyhyennetään ja kiinnitetään uudelleen.
Fiat	syyskuu 2005	Scudo, 2.0 JTD, 8 V ja 16 V	valm.aika 01/2005 - 02/2005	Jarrutehostimen alipaineputken väärä sijoitus moottoritalassa saattaa aiheuttaa putken vaurioitumisen ja tehostimeen toimintahäiriöitä. Edustaja tarkastaa letkun sijainnin, korjaa sen tarvittaessa tai uusii sen. Työ kestää arviolta tunnin eikä aiheuta ajoneuvon haltijalle kustannuksia.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	lokakuu 2004	Mondeo ESP-varustuksella	6/2004 - 9/2004	ESP-järjestelmän kiertymistunnistin antaa virheellistä informaatiota. Epäsäännöllinen ESP-järjestelmän signaali saattaa antaa jarrujärjestelmälle vääriä ja yllätyksellisiä ohjaussignaaleja. Tunnistin vaihdetaan veloituksetta.
Ford	syyskuu 2005	Focus ja C - Max	valmistusajat: C - MKax:: 4/2004 - 3/2005 Focus- mallit: 2/2004 - 3/2005 ja Valencian tehtailta välillä 10/2004 - 3/2005	Vesi saattaa tunkeutua takalasin pyyhkimen moottoriin ja aiheuttaa oikosulun. Ylikuumentunut moottori saattaa sulattaa ympäröivät muovirakenteet. Uudenlaisen tiivisterenkaan asennus kestää n. tunnin ja työ suoritetaan veloituksetta.
Honda (mp)	toukokuu 2005	VFR-800, XL 1000, CBR1100XX, st 1300, GL 1800, varustettuna taka- akselin CBS-venttiilillä	Mallit 2002 - 2004	Mainitut mallit on varustettu CBS-integraalijarrujärjestelmällä joka on varustettu PCV-paineen rajoitusventtiilillä ja joka säätelee etu- ja takajarrun jarrupainetta jalkajarrua käytettäessä. Tämän vednttiin mahdollinen vuoto saattaa aiheuttaa jarruneste- vajausta ja jopa takajarrujen toimimattomuuden. Etujarrun toimintaa vuoto ei vaikuta. Paineokeen jälkeen edustaja vaihtaa kyseisen venttiilin veloituksetta.
Honda	heinäkuu 2004	Civic 3-ovinen Civic 4-ovinen Civic 5-ovinen Civic Coupe Stream Jazz Insight	vm 2001 vm 2001 - 2002 vm 2001 vm 2001/2002 vm 2001 vm 2002 vm 2000/2001	Valokatkaisimen kaapelikengän hapettuminen aiheuttaa virtapiirissä ylimenovastuksen kasvun ja lämpenemistä. Eristemateriaali ja kaapelikengä saattavat sulaa ja katkaista sähkön kulun, jolloin valonvaihdin lakkaa toimimasta. Virheestä on ilmoitettu edustajille.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	elokuu 2002	Accord, Civic(vain coupe) Logo Vain CVT -vaiht CRV, Shuttle, Prelude	vm 1999 - 2000 vm 1999 -2000 vm. 1999 vm 1997 - 1999	Puutteellinen kontakti virtalukossa saattaa aiheuttaa käynnistys- vaikeuksia. Edustaja tarkastaa, onko tutkittavassa ajoneuvossa lukkomalli, joka aiheuttaa ongelmia. Lukon pohja vaihdetaan tarvittaessa veloituksetta.
Honda	lokakuu 2004	Accord	valm.aika 10/2002 - 6/2004	Johdinlenkki tavaratilassa saattaa vaurioitua avattaessa ja suljet- taessa kantta ja hankalimmassa tapauksessa katkaista kaikki sähköt takavaloista. Edustaja tarkastaa johdinlenkin kunnon ja uusii johtimet tarvittaessa. Samassa yhteydessä kaapelilenkki varustetaan jäykisteellä.
Jaguar	huhtikuu 2004	XJ, XK 8, 3,2 l 4,0 l moottorit	valm. määrä 79 000 kpl	Kerrostumat kaasuläpn alueella saattavat aiheuttaa häiriöitä läpän toimintaan. Epäedullisissa tapauksissa moottorin ohjauselektroniikka jopa pysäyttää moottorin. Havaituissa 5000 tapauksessa ei tällaista kuitenkaan ole tavattu. Jaguar ohjelmoi uudestaan moottorin ohjauselektroniikan ja ilmoittaa tästä kyseisen tyyppisten ajoneuvojen haltijoille.
Jaguar	huhtikuu 2004	XJ, XK - 8, S - Type	mallivuodet 2003 - 2004 S - Typessä 2002 - 2004	Häiriöitä kuusivaihteisessa automaattivaihteistossa. Madaltunut öljynpaine saattaa aiheuttaa varoitusvalon syttymisen, erikoistapauksessa pysähdyksissä tai liikkeessä olevan ajo- neuvon kytketty D - vaihde saattaa kytkeä vaihteiston peruutukselle.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
KIA	heinäkuu 2003	Sephia, Shuma, Sportage	1995 - 1998	KIA on ilmoittanut, että kyseisissä ajoneuvotyypeissä eturuvyöiden lukot saattavat toimia puutteellisesti kolaritilanteissa. Etuistuinten turvavyöiden lukot vaihdetaan veloituksetta. Vaihto kestää n. 20 min ja tehdään veloituksetta.
KIA	joulukuu 2003	Rio, Carens, Carnival	mallivuosi 2003	ABS - jarrujen liian aikainen toiminta. Ohjelmistovirheen vuoksi saattaa jarrujärjestelmä alle 40 km/h nopeudella raegoida yliherkästi normaaleissakin tieolosuhteissa. Tähän menessä ei ole tiedossa tästä johtuvia onnettomuuksia.
KIA	heinäkuu 2004	Rio	valmistusaika 5/2000 - 3/2004	Polttoaineen jakoyksikön ja syöttöjohtimen liitos saattaa vuotaa ja aiheuttaa palovaaran. Liitos korjataan veloituksetta ja kestää n. 1/2 tuntia. Ilmoitettu edustajille Tieto korjauksesta edustajan tiedostossa.
Lancia	lokakuu 2002	Lybra 2,4 JTD	mallivuosi 1999 - 2002 nrot ...00069752 - ...00122328	Katalysaattorin elementti saattaa irrota putkiston sisällä ja aiheuttaa kaasujen läpivirtaushäiriöitä ja johtaa ajettavuusongelmiin (moottori pysähtyy). Edustaja vaihtaa viallisen katalysaattorin virheettämään veloituksetta.
Lancia	elokuu 2003	Phedra 3,0 automaattivaiht.	mallivuosi 9/2002 - 6/2003	Etujarrujen letkuissa saattaa ilmetä yksilövikana epätiiveyttä joka johtaa jarrunestevuotoon. Etujarruletkut vaihdetaan parannettuun versioon veloituksetta. Merkinä työstä on valkoinen väritäplä letkun korin puoleisessa päässä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Landrover	huhtikuu 2004	Discovery LT	valm. aika 17.12.1996 - 10.12.2003 nrot XA900000 - XA907213 VA200000 - 4A846247	ABS-modulaattorin viallisuus aiheuttaa jarrupolkimen liikematkan kasvun ja jarrutustehon laskun, ääritapauksessa jarrujen toiminnan loppumisen. Kaikissa kyseisissä ajoneuvoissa ABS-modulaattori vaihdetaan. Tieto vaihdosta edustajan tiedostossa.
Landrover	huhtikuu 2004	Defender LD ABS-jarruin	valm.aika 27.8.1998 -9.12.2003 nrot XA159810 - YA199999 YA600000 - 4A671407	ABS-modulaattorin viallisuus aiheuttaa jarrupolkimen liikematkan kasvun ja jarrutustehon laskun, ääritapauksessa jarrujen toiminnan loppumisen. Kaikissa kyseisissä ajoneuvoissa ABS-modulaattori vaihdetaan. Tieto vaihdosta edustajan tiedostossa.
MCC	kesäkuu 2002	Smart, kaikki	valm.aika 27.5. - 12.6. 2002 valm.numerot 2H041546 - 2H048763	Ohjausakselin suojaputkessa saattaa olla virheellinen hitsiliitos mikä voi johtaa ajoneuvon ohjauskyvyn menetykseen. Ajoneuvoa ei saa siksi käyttää, vaan on annettava edustajan tarkastettavaksi. Ohjausvaihte tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Toimenpiteestä on merkintä edustajan tiedostossa.
Mazda	joulukuu 2004	Mazda 3	7/2002 - 3/2004	Etumaisen turvatyynyn kolaritunnistimen tehottomuus saattaa johtua hiushalkeamista tunnistimen kuoressa, joista on mahdollista kosteuden tunketua laitteeseen.. Tunnistin vaihdetaan parannettuun versioon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	maaliskuu 2005	Tribute 3.0 V6	valm.aika 5/2001 - 12/2003	Viallinen kaasuvaijeri estää täydellisen kaasun joutokäynnille palaamisen. Vaijerin ohjain saattaa aiheuttaa häiriön jossa kaasu ei pala joutokäynnille. Mazdan ilmoituksen mukaan ei ongelmaa ole ilmennyt Euroopassa. Vaijeri vaihdetaan huollossa parannettuun versioon.
Mazda	elokuu 2005	RX 8	valm.aika 28.7.2003 -1.7.2005	Mahdollinen muoviosien ylikuumentuminen alustassa. Moottorin käyttö suurilla kierroksilla useiden minuuttien ajan saattaa aiheuttaa kardanitunnelin ja tankin alueella muoviosien ylikuumentumisen ja muodonmuutoksia. Tämän ehkäisemiseksi ajoneuvoon asennetaan lisälämpöeristeet mainituille alueille. Samassa yhteydessä moottorin ohjausyksikkö ohjelmoidaan uudelleen siten, että moottorin käyttö maksimikierroksilla rajoitetaan kahteen minuuttiin. Toimenpiteen yhteydessä tarkastetaan myös etuakseliston tukivarret. Tarkastus merkitään edustajan tiedostoon.
Mazda	elokuu 2005	RX 8	valm.aika 28.7.2003- 1.7.2005	Mahdollinen virhe etuakseliston tukivarressa. Erittäin kovalla ajotavalla käytettynä (esim. kilpailut) saattaa tukivarsi löystyä akselistossa. Mazda ilmoittaa, että vika koskee tänä mennessä 170 tukivartta ja autoja on liikenteessä 100 000 kpl. Mainitut tukivarret vaihdetaan veloituksetta. Tieto merkitään edustajan tiedostoon.
Mercedes	kesäkuu 2004	Viano, V - klasse, Vito (CDI moottorit)	valm.aika 11/2003 - 4/2004	Dieselin ruiskutusohjelmassa puutteita. Tietyissä käyttöolosuhteissa Saattaa ohjelma katkaista ruiskutuksen ja moottori pysähtyy.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	kesäkuu 2004	S - luokka (W220) CL - Coupe (W215)	valm.aika 11/2002 - 12/2003	Takaluukun jousipumppujen muovikorvakkeet saattavat rikkoutua. Tämä aiheuttaa ongelmia takaluukkaa avatessa. Edustaja vaihtaa jousipumput metallikorvakkeilla varustettuihin pumppuihin.
Mercedes	kesäkuu 2004	A -Luokka (168) automaattivaihteistolla	mallivuosi 2004	Jarrupolkimen levy saattaa olla heikosti hitsattu polkimen varteen. Jarrupolkimen levy saattaa 100 kg vinosti suuntauneella poljinvoimalla irrota tai taipua. Polkimen vaihto kestää n. tunnin ja on asiakkaalle maksuton.
Mercedes	syyskuu 2004	S - luokka (W220) CL (W215)	valm. aika S -luokka 5/97 - 10/2000 CL 6/98 - 10/2000	Mahdollinen ilmastoinnin puhaltimen ylikuormitus. Ilmastointilaitteen käyttö täysteholla moottorin käydessä saattaa aiheuttaa palaneen hajua autossa, joka johtuu puhaltimen ylikuormituksesta ja kuumenemisestä lämpimässä ilmastossa. Huollossa vaihdettu puhaltimen johdinsarja ja varoke.
Mercedes	joulukuu 2004	Topsafe lastenistuin 18 kg Mercedes ja Opel	valm.aika 03/2003 - 11/2004	Isofix-situimen kiinnitys puutteellinen. Mercedeselle ja Opelille tarjotun Isofix- kiinnityksellä olevan lastenistuimen kiinnitys onnettomuustilanteissa saattaa pettää. Tästä syystä mainittua istuintyyppiä ei tule käyttää. Valmistaja on ottanut takaisin kaikki mainittuna aikana valmistetut istuimet ja korvannut asiakkaille istuimen arvon

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	helmikuu 2005	C - luokka, E - luokka, S - luokka, Vaneo, Viano, 4-, 5-, 6-sylinteriset dieselit		Mahdollisesti virheellinen diesel-korkeapainepumppu kuuluu virheellisen laakerihelan vuoksi ennenaikaisesti ja johtaa pumpun äkilliseen pysähtymiseen. Moottori pysähtyy. Pumppu vaihdetaan virheettömään. Valmistaja pysäyttänyt kyseisellä viallisella pumpulla varustettujen ajoneuvojen toimitukset.
Mercedes	huhtikuu 2005	E -luokka, tyyppi 211 CLS, SL, tyyppi 230	valm.aika 7/2001 - 3/2005	SBC - jarrujen ohjainyksikön kytkentä. Ohjainyksikön johdinliitos tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Häiriöt saattavat aiheuttaa elektrohydraulisten jarrujen toimittomuuden. Pidentynyt poljinliike, kohonnut tarvittava poljinvoima ja heikentynyt jarrutusteho voivat myös olla seurauksena Toimenpide merkitty edustajan tiedostoon.
Mercedes	huhtikuu 2005	E - luokka, tyyppi 211 SL, tyyppi 230	valm.aika 11/2003 - 1/2004	SBC -jarrujen hydraulikkayksikön toiminnan keskeytyminen johtuu ei spesifikaation mukaisesta hydraulikkayksikön osien toiminnasta. Hydraulikkayksikkö tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan.
Mercedes	lokakuu 2005	A - luokka, tyyppi 168 Vaneo	valm.ajat: A-luokka 4/2002 - 4/2003 Vaneo 4/2002 - 3/2003 valm.nrot: WDB168 ...J773302 - ..J940544 WDB414 ..N206126- ...N225354	Lasinpyyhkimen varren irtoaminen. Lasinpyyhkimen varren irtoaminen johtuu valmistusvirheestä ja voi johtaa pyyhkimien toimintahäiröön.. Edustaja tarkastaa varressa olevan urituksen kunnon ja vaihtaa varren tarvittaessa veloituksetta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	elokuu 2005	Uebler Primavelo tarvike A - malleihin	valm. aika 3/2003 - 10/2003	Mahdollisesti riittämätön polkupyörän kiinnitys kuljetustelineeseen saattaa aiheuttaa ajodynaamisista voimista johtuen polkupyörän irtoamisen telineestä. Pyörä saattaa irrota rungonpitimistä ja on lisäksi kiinnitettävä vanteistaan. Teline on kaupan Mercedes-organisaation mutta myös vapaiden tarvikemarkkinoiden kautta. Osanumero on B6 684 8282. Teline tarkastetaan ja annetaan uusi tilalle veloitusetta.
MG Rover	kesäkuu 2004	Limousine	valm.aika 10/99 - 2/2002	Etujousitus saattaa aiheuttaa rengasrikon. Kuluminen ja korrosio saattavat aiheuttaa jousen vastinlevyn murtumisen joustintuessa ja renkaan vaurioitumisen. Tästä syystä vastinlevyn alle asennetaan suojaksi tukilevy joka on vastinlevyn muotoinen ja kiinnitetään vastinlevyyn. Tämä levy estää vauriotilanteissa renkaan vahingoittumisen.
Michelin (rengas)	joulukuu 2005	Pilote 255/35 ZR 20 Y XL	valm.aika 2000 eteenpäin ei koske Pilot Sport 2 -rengasta	Rakennekerrosten puutteellisesta tartumisesta toisiinsa sivupinnoissa saattaa aiheuttaa paineen putoamista renkaassa yhdessä pattien syntymisen kanssa sivupintaan. Renkaiden vaihto voidaan suorittaa autohuollon tai rengasliikkeiden toimesta veloitusetta. Autoilijoita, joita ei ole voitu tavoittaa yhteydenotolla, on Michelin varoittanut lehdistötiedotteella 27.12.05.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mitsubishi	lokakuu 2002	Spacestar	valm.aika 6/98 - 5/2000	Oikeanpuoleisen turvatyynyn virheellinen tunnistin. Sisäisessä tarkastuksessa on havaittu, että oikeanpuoleisen tuyrvatyynyn tunnistimessa on ohjelmavirhe. Tunnistin vaihdetaan veloituksetta. työn suorituksesta on merkintä edustajan tiedostossa, minkä lisäksi tunnistimessa on nähtävissä iso kirjain S ja valkoinen värimerkintä.
Mitsubishi	joulukuu 2003	Galant tyyppi EAO	valm.aika 1996 - 2001 valm.nrot: Kombi: > ...NEA2W1Z000880 >...REA2W1Z000549 >...NEA3W1Z000567 >...REA3W1Z000411 >...NEA5W1Z000623 >...REA5W1Z000958 Viistoperä: >...NEA2A1Z001201 >...REA2A1Z001326 >...NEA3A1Z000923 >...REA3A1Z000579 >...NEA5A1Z000823 >...REA5A1Z001290	Etumainen alatukivarsi etuakselistossa tarkastettava. Tukivarren nivelessä saattaa olla ylisuuri välys.
Mitsubishi	helmikuu 2005	Pajero V20	valm.aika 1991 - 2001	Korroosio ja kuluminen aiheuttaa ohjausvaihteen varren kuulanivelen murtumisen ja ajoneuvo muuttuu ohjauskyvyttömäksi. Kyseiset ajoneuvot tarkastetaan ja vika korjataan. Samanaikaisesti säädetään ohjauksen ohjausvaihteen välys uudelleen. Ei koske Pajero Classicia!

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	kesäkuu 2004	Almera Diesel N 16 4- ovinen ja X- Trail Diesel T 30 japanilainen valmiste	valm.ajat Almera 9.7.1999 - 28.2.2001 X -Trail 12.12.2000-16.12.2002 valm.nrot N16: > JN1...N16U0008680 T30: > JN1...730U0035144	Virheellinen jakoketjun kiristin. Moottorisarjassa YD 22 (2.2.Di) saattaa virheellisestä jakoketjun kiristimestä johtua, että ketju äänтелеe. Korjauksen laiminlyöminen voi aiheuttaa ketjun hyppäämisen siten, että moottori ei pysähdy tai ei käynnisty lainkaan. Lisäksi löystynyt ketju aiheuttaa epätarkkaa nokka-akselin pyörintää ja saattaa ääritapauksessa johtaa alipainepumpun ja jarrutehostimen toimimattomuuteen.
Nissan	toukokuu 2005	Terrano II	valm.aika 2/2002 - 7/2004	OPS -öljynpaineatkaisn viallinen, dynaaminen öljynpaineen säätö puuttuu, öljynpaineen merkkivalo palaa. Öljynpaineatkaisn ja tämän liitin uusitaan. Korjantun ajoneuvon tieto merkitty maahanatuojan tiedostoon.
Nissan	elokuu 2005	Pick Up D 22 dieselmoottorilla	valm.aika 5.11.2001 - 25.12.2002	Jakopään toisoketjun kiristin toimii epätydyttävästi. Ketjun kiristin toimii epätydyttävästi, mistä seuraa, että käyntiäänäni on rahiseva. Korjauksen laiminlyönnin seurauksena on mahdollisesti vaurioita ketjussa ja ääritapauksessa moottorissa. Kyseisissä ajoneuvoissa ketjunkiristin vaihdetaan. Merkinä suoritetusta korjauksesta on valkoinen värimerkki ketjukopassa.
Nissan	joulukuu 2005	Almera, Almera Tino, Primera, X - Trail, kaikki YD 22 - dieselmoottorilla	valm.aika 1/2003 - 9/2005	Vika ahtopaineen tunnistimessa saattaa aiheuttaa kasvaneen savutuksen ja tuntuvan moottoritehon alenemisen.. Edustaja vaihtaa tunnistimen normaalissa huollossa, valmistusnumeron mukaan vaihdetaan myös moottorin ohjausyksikkö. Suoritettu työ on merkitty painetunnistimeen valkoisella värillä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	elokuu 2003	307, kaikki moottori- ja korivaihtoehdot	valm.aika > 11/2001	On mahdollista, että avaimen liike ohjauslukossa takertelee ja avain saattaa jäädä kiinni lukkoon. Rattilukko vaihdetaan edustajan toimesta veloituksetta. Vaihtotyö on aloitettu huhtikuussa 2002.
Peugeot	tammikuu 2004	307 keskuslukituksella	valm.aika 11/2002 - 3/2003	Ylijännite antaa virheellistä tietoa elektroniikan keskusyksikölle. Tarkastuksessa X2D keskusyksikön ohjelma päivitetään, keskuslukitus aktivoidaan, laturin säädin tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Kaikki 307-mallin toiminnot perustuvat ns. multiplex-tekniikkaan, jossa kaikki toimintayksiköt on kytketty BUS-johtimeen, joka on edelleen on yhteydessä keskusyksikköön.
Peugeot	helmikuu 2002	607, kaikki mallit	valm.aika > 11/2002	Riittämätön akkukaapelin suojaus saattaa aiheuttaa ajoneuvoon häiriöitä elektronisessa suojauksessa. Tarkastuksessa selvitetään kaapelisuojauksen tila ja vahvistetaan tarvittaessa.
Peugeot	helmikuu 2002	607, kaikki mallit	valm.aika 3/2001 - 8/2001	Taka-akselin poikittainen tukivarsi saattaa muuttaa muotoaan raskaalla kuormalla ajettaessa. Molemmat tukivarret vaihdetaan.
Peugeot	heinäkuu 2004	206 SW	valm.aika 8/2003 - 2/2004	Takaspoilerin kiinitys muutetaan estämään melua ja ääntä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	elokuu 2005	206, 306, 307, HDI dieselm. DV6	valm.aika 7/2004 - 12/2004	Ruiskutuslaitteiden paluuletkut saattavat ajan kuluessa alkaa vuotaa. Paluuletkut vaihdetaan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton.
Peugeot	elokuu 2005	Partener	valm.aika 6/1999 - 9/2003	Etujousitus saattaa pettää joustintukien vastinlevyn korroosion vuoksi. Joustinteun murtuminen saattaa aiheuttaa rengasvaurion. Tämä estetään asentamalla joustintukeen lisätuki. Työ kestää n 4 tuntia.
Peugeot	syyskuu 2005	Expert Diesel Tyyppi DW10ATED4	valm.aika 1/2005 - 2/2005	Alipaineletkut jarrutehostimeen ja ahtimeen on asennettu väärin. Tarkastuksessa todetaan asennuksen tila ja tarvittaessa uusitaan letkunen kohdistus ja kiinnitys.
Peugeot	lokakuu 2005	307, 307 SW, benssiini ja diesel	valm.aika 23.1.2001 - 9.5.2003 ei koske kaikkia tänä aikana valmistettuja ajoneuvoja	Ohjaustehostimen sähköisten liittimien välinen korroosio ja suola saattaa aiheuttaa oikosulun myös pysäköidyssä ajoneuvossa. Liittimet tarkastetaan, puhdistetaan ja tiivistetään. Peugeot-korjaamoja on informoitu 16.7.2005
Peugeot	lokakuu 2005	307, 307 SW	valm.aika 2/2002 - 9/2005	Kosteuden tunketuminen ABS-yksikön liittimiin saattaa aiheuttaa ajan mittaan oikosulun. ABS-yksikön johdinliitokset tarkatetaan, milloin on havaittavissa kosteusvikoja, puutteelliset osat uusitaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	joulukuu 2004	911 Carrera Cabrio 993	valm. aika 11.8.1993 -26.1.1998	Katteen käyttömoottorin hammaspyörän säröily saattaa aiheuttaa katteen aukeamisen suurilla nopeuksilla. Molemmat moottorit vaihdetaan tyyppeihin, jotka on varustettu vahvemmillä hammaspyörillä. Mekanismiin lisätään varoitussignaalia varustettu koje varoittamaan puutteellisesti sulkeutuneesta katteesta.
Renault	helmikuu 2004	Espace 2,2 dCi	valm.aika 1.3.2002 - 30.7.2002	Vahingoittunut kaapeli ruiskutussuuttimissa saattasa aiheuttaa polttoaineensyöttöhäiriöitä. Seurauksena on moottorin nykivä käynti, ääritapauksessa moottori pysähtyy eikä käynnisty enää. Hankautunut kaapeli tarkastetaan ja tarvittaessa eristetään. Ajoneuvon haltijoita on puhelimitse informoitu. 30.7.2002 lähtien on johdotuksen sijoitus uusittu.
Renault	maaliskuu 2004	Espace	valm.aika 9.9.1996 - 11.12.1998	Varapyörän kelavaijeri saattaa ruostua. Varapyörä on sijoitettu korin alle ja on kiinnitetty sinne vaijerin avulla, jota käsitellään kelan välityksellä. Vaijerin korroosio vaikeuttaa varapyörön käsittelyä ja on vaara että vaijeri katkeaa. Vaijeri vaihdetaan veloituksetta. 12.12.1998 lähtien on otettu käyttöön parannettu kela.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	huhtikuu 2004	Espace	valm.aika 8/2002 - 2/2004	Lisälämmitysvastusten vahingoittumisesta lattialevyn alla johtuen saattaa sisätiloihin tulla tuuletuskanavista käryä, ääritapauksissa saattaa syntyä palovaara. Lisälämmitys voidaan poistaa ilmastointiohjausyksikön deaktivoinnin avulla ja ajoneuvon muu lämmitys jää toimintaan.Välittömästi kun on tiedossa tekninen ratkaisu ongelmaan, lämmitysvastukset vaihdetaan ja aktivoidaan uudelleen.
Renault	toukokuu 2004	Scenic II	valm.aika 6/2003 - 2/2004	Turvapoljinjärjestelmän ennenaikainen löystyminen. Jarrupokimen kiinnityksessä on mekanismi, joka suojaaa jalkatilaa kolaritilanteissa tapaturmilta. Turvallisuusmekanismi saattaa ennenaikaisesti löystyä joka johtaa heikentyneeseen jarrutustehoon. Tarkastuksessa selvitetään mekanismin kunto ja vaihdetaan tarvittaessa. Tähän mennessä on ilmennyt vain muutamia vaihtotapauksia.
Renault	elokuu 2004	Megane Cabrio, CC	valm.aika > 2.6.2004	Kattomekanismi ei sulkeudu kunnolla ja katto saattaa vaurioitua sulkemisen yhteydessä. Vika korjataan muunnetuilla pidikkeillä ja säädöllä. Muutos kestää n. tunnin.
Renault	kesäkuu 2005	Modus	valm.aika 14.9.2004 - 24.10.2004	Rikkoutunut takajousi. Asiakkaita on kirjallisesti pyydetty ottamanna yhteyttä huoltoon jousien tarkastusta ja vaihtoa varten.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	kesäkuu 2005	Modus	valm.aika 5.4.2004 - 5.4.2005	Ohjauspylvään keskiosa on suunnattu virheellisesti., joka saattaa haitata ohjausta.Tähän mennessä on tiedossa vain yksi tapaus, jossa ei ole syntynyt vahinkoa.Asiakkaita on pyydetty ottamaan yhteyttä huoltoon toimenpiteitä varten. Keskipylväs tarkastetaan, ja jos tarpeen, keski-akseli vaihdetaan. Työ kestää n. 25 minuuttia.
Renault	kesäkuu 2005	Clio	valm.aika 8.5.2003 - 18.10.2004	Äänitorven kaapelikierukka väärin koottu. Virheestä seuraa mahdollisesti oikosku. Ehkäisykeinona on kaapelikierukan koonnan tarkastus, ja jos tarpeen, tämän korjaaminen Toimenpide kestää noin tunnin.
Renault	heinäkuu 2005	Clio vain 1,2 l moott.	valm.aika 11/2002 - 01/2005	Moottorin ohjaimessa AU-kokeen nimellisarvot väärin asetettu. Ohjauselektronikka päivitetään uudestaan.
Rover	toukokuu 2003	MG TF	valm.aika 2002 - 2003 nrot 000101 - 000154	Iskunvaimentimen kiinnitys taka-akselilla virheellinen Vaimentimen kiinnitys alatukivarteen asennettu virheellisesti. Kiinnityspultti uusitaan, ja tapauksissa jossa on syntynyt liitokseen välystä, uusitaan vaimennin ja tukivarsi.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
SAAB	lokakuu 2005	9-3, 9-5, 2,0, 2,3, 3,0 bensinimoottorit	valm.aikamallivuodet 2000 - 2002 3,0 mallivuosi 2001	Sytystysmoduli saattaa palaa. Sytystysmoduli saattaa palaa ja johtaa moottorin pysähtymiseen. Kyseisissä moottoreissa modulit tarkastetaan, ja tarvittaessa vaihdetaan. Saabin mukaan palovaaraa, joka saattaisi levitä, ei ole. Korjaustoimenpiteet on aloitettu vuoden 2006 alusta.
Seat	elokuu 2002	Arosa	vm 19997 - 1999	Murtumia jarrutehostimen alipaineletkussa. Letku tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan. VW Lupo on teknisesti pitkälti identtinen, virhe koskee mallivuosia 1998 - 2000.
Seat	lokakuu 2003	Ibiza, Cordoba	vuosim.2000	Virhe katonrajaturvatyynyn toiminnassa johtuu ohjainyksikön ohjelmavirheestä. Tämä vaihdetaan modifioituun laitteeseen . Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 2 tuntia.
Seat	joulukuu 2004	Arosa, Ibiza, Cordoba Toledo, Leon, Alhambra, Altea diesel, pumppusuutin- moottorit	malliv. 2004 - 2005 tuontanto 3/2004 - 8/2004	Tandem-dieselpumpun virheelliset kansiruuvit saattavat aiheuttaa massiivisen polttoainevuodon moottoritulassa ja palovaaran.. Edustaja tarkastaa, onko kyseessä virheellinen tuote (vain LuK-merkkinen pumppu) ja vaihtaa kansiruuvit. Toimenpide kestää n. tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään huoltokirjaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Skoda	joulukuu 2004	Fabia, Octavia, Superb diesel, pumppusuutin- moottorit	malliv. 2004 - 2005 tuotanto 3 - 8/2004	Tandem-dieselpumpun kannen virheelliset ruuvit saattavat aiheuttaa massiivisen vuodon ja palovaaran moottoritilassa. Edustaja tarkastaa ajoneuvon, onko kyseessä virheellinen pumpputyypä (LuK-merkinen pumppu) ja vaihtaa tarvittaessa pumppun kansiruuvit. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. tunnin. Työstä merkintä huoltovihkoon.
Suzuki	marraskuu 2004	Wagon R+	vuosim. 2002 - 2003	Kaasuvaijeri saattaa takerrella. Kaasuvaijerin muovivaipan murtumisen tai kulumisen vuoksi saattaa itse vaijeri vahingoittua ja alkaa takerrella. Kaasuvaijeri vaihdetaan veloituksetta.
Suzuki	elokuu 2005	Wagon R+	vuosim. 1997 - 2000	Kytkinvaijerin vaippa saattaa murtua. Kytkinvaijerin vaipan murtuma saaattaa aiheuttaa vaijerin kulumista ja säikeiden katkeilua. Edelleen kosteus tunkeutuessaan vaippaan vaikeuttaa kytkimen käyttöä. Vaijeri vaihdetaan veloituksetta.
Suzuki	marraskuu 2005	Ignis Sport (tyyppi FH)	malliv. 2003 valm. nrot JSAFHV81SOO100001- 105149	Vasen vetoakseli saattaa irrota vaihteistosta. Konstruktiivisen puutteen vuoksi saattaa vetoakseli irrota vaihteistosta, jolloin voimansiirto katkeaa. Akselin lukkorengas vaihdetaan kaikkiin kyseisiin ajoneuvoihin veloituksetta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Tyota	syyskuu 2002	Avensis 2,0 l suoraruisku bens.moott.	valm.aika 7/2000 - 7/2001 nrot 00000001 -0280655	Polttoainepumpun kokoojaputken liitos takaiskuventtiiliin saattaa vuotaa. Sattuneet tapaukset esitetyjen valm.numeroiden välillä. Polttoainejohdin peiraatteessa vaihdetaan.
Toyota	heinäkuu 2004	Lexus LS 430	valm.aika 29.7.2003 - 14.1.2004	Automaattivaihteiston pysäköintijarru puutteellinen Pysäköintijarru ei mahdollisesti kytkeydy, vakka vaihteenvalitsin siirretään P- asentoon ja ajoneuvo saattaa jäädä ilman jarrua. Koko vaihteisto vaihdetaan tarvittaessa. Työn kestoaika n. 4 tuntia.
Toyota	heinäkuu 2004	Avensis 1,8	valm.aika 15.1. - 15.11.2003 valm.numerot ...BR55L# OE009881 - OE041928 ...BR56L#OE001008 - OE042157 ...DR55L#OE012177 - OE041942 ...DR56L#OE001002 - OE042151 ...ER55L#OE005938 - OE042013 ...ER56L#OE001007 - OE042155	Ohjausakselin ja ohjausvaihteen iiliitos mahdollisesti riittämättömästi kiristetty. Saattaa aiheuttaa liitoksen enneaikais- ta kulumista, seurauksena on ääntelyä erityisesti pysähdyksissä ja pienillä nopeuksilla ohjausta käytettäessä. Ääritapauksessa saattaa liitos pettää. Korjaustoimesta merkintä maahantuojan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	joulukuu 2004	Yaris, Yaris Verso, Celica	<p>valm.aika 1998 loppuv. - 2000 valm.numerot:</p> <p>Yaris: NCP 10.... JTD JW1 ...0001030 - 0057391 JTD JVV1 ...3000030 - 3011211 JTD KW1 ...0001042 - 0057395 JTD KW1... 3000008 - 3026340 SCP10... JTD JV1 ...0001042 - 0218043 JTD JV1 ...3000049 - 3162972 JTD KV1 ...0001043 - 0218037 JTD KV1 ...3000055 - 3199538</p> <p>Yaris Verso: NCP20 JTD KW" ...0001046 - 0107141 NCP21 JTD KT2...0018707 - 0029825 NCP22 JTD CW2...0001001 - 0001455</p> <p>Celica: ZZT23 JTD DR3...0001031 - 0065495 ZZT231JTD DY3...0001045 - 0034768</p>	<p>Mahdollinen jarrupääsylinterin vuotaminen johtuu puutteellisesti suoritetusta pääsylinterin puhdistuksesta ja saattaa johtaa korroosioon ja tiivistevaurioihin. Pääsylinteri saattaa tästä syystä alkaa vuotaa tai päästää ilmaa jarrujärjestelmään. Riittämättömästä jarrunesteestä syttyy kojelaudassa varoitusvalo, ilman joutuminen järjestelmään muuttaa jarrupolkimen pehmeäksi. Jarrujen häviämisestä ei Toyotan mukaan kuitenkaan ole kyse. Huolto tarkastaa pääsylinterin tiiveyden ja vaihtee sen tarvittaessa veloituksetta uuteen.</p> <p>Merkkinä suoritetusta työstä on värimerkki jarrutehostimessa pääsylinterin alla.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	tammikuu 2005	Lexus RX 300, Prius	valm.ajat: RX 300: 10/2002 - 7/2004 Prius: 6/2003 - 6/2004 Numerot: RX 300: 10/2002 - 7/2004 JT1 HF31U# 0001005 - 0028470 Prius: JTDKB20U# 0001001 - 0087670 JTD KB22U# 00011088 - 0086065	Tarkastuksessa on havaittu, että jarrupainekatkaisimen liittimeen saattaa muodostua hapettumaa, jonka seurauksena jarruvalot eivät mahdollisesti toimi. Mainittu katkaisin vaihdetaan tarvittaessa veloituksetta. Työ kestää n. puoli tuntia. Tehtävä on merkitty huollon tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	elokuu 2005	Avensis, Corolla D4D-moottoreilla	valm.ajat: Avensis: 21.2.2003 - 24.11.2004 Corolla: 1.4.2003 - 14.3.2005 Combi: 7.6.2004 - 17.3.2005 valm.nrot: Avensis: ...BW55L# 0E001015 - 0E097958 ...BW56L# 0E001015 - 0E097058 ...DW55L# 0E001015 - 0E097058 ...DW56L# 0E001015 - 0E097058 ...EW55L# 0E001015 - 0E097058 ...EW56L# 0E001015 - 0E097058 Corolla: ...JW20E# 0E028853 - 0E070626 ...JW22E# 0E028853 - 0E070626 ...JW28E# 0E028853 - 0E070626 ...KW22E# 0E028853 - 0E070626 ...KW28E# 0E028853 - 0E070626 Corolla Combi: BW20E# 0R015191 - 0R019980 BW28E# 0R015191 - 0R019980 EW20E# 0R015191 - 0R019980 EW28E# 0R015191 - 0R019980	Mahdollinen jarrutehostimen ja alipainepumpun välisen johtimen kokoonpuristuminen on seurausta kuumuudesta täydellä kuormalla ajettaessa tai perävaunua vedettäessä, joka saattaa aiheuttaa jarrujen tehostinvaikutuksen vähenemistä tai loppumisen kokonaan. Tästä seuraa jarruvoiman tarpeen kasvu. Tehty korjaus on erotettavissa lämpöeristeestä letkun päällä.
Toyota	elokuu 2005	Landcruiser 90	valm.aika 5/2001 - 8/2002 valm.nrot: ...AN99J# 00005412 - 00005508 ...AZ99J# 00008735 - 00012551 ...BN99J# 00086463 - 00098879 ...BZ99J# 00017943 - 00037288	Mahdollinen virhe pallonivelessä. Pallonivelen pinta saattaa olla vahingoittunut. Kasvaneen kulumisen johdosta syntyy välystä ja tämän seurauksena ääntä ja värähtelyä. Ääritapauksessa saattaa esiintyä irtoamista. Virheelliset pallonivelet vaihdetaan veloituksetta. Toimenpiteestä tehdään merkintä edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	lokakuu 2005	Prius II 8/2003 jälk.	valm.ajat: polttomoottori ei käynnisty: 8/2003 - 11/2004 kaasupoljinyksikkö: 8/2003 - 9/2004 vaihteistoliitim: 8/2003 - 1/2005	Mahdollinen ohjelmistovirhe estää moottorin käynnistymisen; nopea kaasupolkimen painaminen paljastaa virheen; mahdollinen kosketushäiriö vaihteiston sähköliittimessä häiritsee toimintaa. Moottorin käynnistyminen vaikeutuu sähköisesti ohjatun kaasuläpän antaessa liian vähän ilmaa.Liittimeen tunkeutunut kosteus aiheuttaa sähkökatkoksia vaihteiston ohjauksessa. Häiriöiden johdosta syttyy varoitusvalo ja käynnin ohjaus siirtyy varajärjestelmälle. Matkan jatkaminen varajärjestelmällä on mahdollista. Ohjausmoduli ohjelmoidaan uudestaan. Samassa yhteydessä vaihteiston liitin tiivistetään.
VW	joulukuu 2004	Lupo, Polo, Golf IV, Bora, New Beetle, Touran, Passat, Sharan, Caddy, VW - Bus, Transporter Tyyppi 5 2-venttiilinen pumppu-diesel LuK diesel tandem- pumpulla	valm.aika 3.8.2004	Ruuviliitoksen murtuminen saattaa aiheuttaa LuK- tandempumpun massiivisen polttoainevuodon moottoritilaan ja epäedullisissa olosuhteissa palovaaran. Edustaja tarkastaa onko kyseisessä ajoneuvossa LuK-merkkinen pumppu ja vaihtaa huolto-ohjeen mukaan pumpun kansiruuvit. Työ kestää noin trunnin ja on asiakkaalle maksuton.
VW	heinäkuu 2005	Transporter tyyppi 5 California matkailuauto	valm.aika 5/2004 - 5/2005	Nestekaasuvuoto mahdollista, joka on aistittavissa epämiellyttävästä hajusta. Vuoto saattaa johtua riittämättömistä kiristysmomenteista putkioliitoksissa. Ennen tarkastusta asiakasta kehoitetaan hajua havaitessaan olemaan käyttämättä kaasua. ja sulkemaan verkko päähanasta. Tarkastuksesta tehdään merkintä huoltokirjaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	heinäkuu 2005	Touran, 2,0 TDI 6 -vaihteisella vaiht.	mallivuosi 2004 2005 valm.numerot ...1T 4W 044331 - ... 1T 4W 177262 ... 1T 5W 000061 - ...1T 5W 193738	Virheellinen kuristinventtiili kytkimen paineletkussa saattaa aiheuttaa kaksimassavauhtipyörän vaurion. Kytkimen paineletkun venttiilin virheellinen säätö saattaa aiheuttaa kytkimen käytön ääritilanteissa (kytkinpoljin päästetään pomppaamaan ylös) kaksimassavauhtipyörän vaurion. Ääritauksissa on olemassa palovaara. Tarkastuksessa vaihdetaan kytkimen paineletku tarvittaessa. Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Tarkastuksesta tehdään merkintä "30C4 suoritettu" huolto-tiedostoon.
Yamaha (mp)	elokuu 2005	XVS650, XVS 1100	valm.nrot: XVS 650: 4VR 0000751 -... 4VR 0072519 4XR 0000601 - .. 4XR 0005442 VM031 0000301 - ...VM031 0006452 VM032 0000301 - ...VM032 0000378 XVS 1100: VP052 0000301 - ...VM052 0005936 VP057 0000301 - ...VM057 0005889	Matkustajaistuimen kiinnitysruuvit saattavat irrota lokasuojasta ja aiheuttaa epästabiliin istuma-asennon . Apukeinona ensivaiheessa voidaan istuin kiinnittää pulteilla ja muttereilla. Nämä pultit vaihdetaan sitten vahvempiin.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Yamaha	toukokuu 2005	XV 125, XV 250, XVS 650 (A), XVS 1100 (A)	Valm.nrot: XV 125: ...5AJ 0001006 - ...0130778 XV 250: ...3LS 0000101 - ...3LS 0085667 ...3LW 0000101 - ...3LW 001174 ...VG012 0000301 - ...VG012 0000487 XVS 650: 4VR 0000751 - ...4VR 0072519 4XR 0000601 - ...4XR 0005442 VM031 0000301 - ...VM031 0006452 VM032 0000301 - ...VM032 0000378 XVS 650 A: VM021 0000301 - ...VM021 0014059 VM022 0000301 - ...VM022 0006071 VM025 0000301 - ... VM025 0001363 VM035 0000301 - ...VM035 0007789 VM036 0000301 - ...VM035 0000419 VM041 0000301 - ...VM041 0005250 XVS 1100: VP052 0000301 - ...VM052 0005936 VP057 0000301 - ...VM057 0005889 VP161 0000301 - ...VM161 0008420 XVS 1100 A: VP055 0000301 - ... VM055 0010806	Matkustajaistuimen kiinnitysruuvit saattavat irrota lokasuojasta ja aiheuttaa epästabiliin istuma-asennon. Apukeinona ensivaiheessa voidaan istuin kiinnittää pulteilla ja muttereilla. Nämä pulkit vaihdetaan sitten vahvempiin.

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain sen luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa vireellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.