

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Alfa Romeo	lokakuu 2006	147 ja GT	valm.numerot: Alfa 147: 03228724 - 03328468 ja 05144149 - 05216111 Alfa GT: 03144007 - 03321295 ja 05081439 - 05210113	Varapyörän käyttö saattaa johtaa ABS-säätöjärjestelmän putoamiseen pois päältä. (lukkiutumisvaara jarrutuksessa) ABS-ohjausjärjestelmä vaihdetaan, työ kestää n. 1,5 h. Virheestä tiedotettu ajoneuvon haltijoille edustajan toimesta. Työ merkitään ohjausjärjestelmän koteloon valkoisella väritäplällä.
Audi	helmikuu 2006	A 3, 2,0 TDI (100/103 kW, 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto	..8P..4A.064592 - ..181532 ..8P..5A.000164 - ..176719 ..8P..5B.000002 - ..017348 ..8P..6A.000109 - ..024252 ..8P..6B.000004 - ..003832 ..8P..59.020490 - ..020490	Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa (kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamalla ylös) saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja kytkimen vaurio tai ääritapauksessa kytkimen palaminen.Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa onko kyseisessä ajoneuvossa LUK- tai Sachs-merkkinen kytkin. Luk- kytkin yhdessä säätöventtiilin kanssa vaihdetaan. Sachs- kytkimen osalta eivät toimenpiteet ole tarpeen. Vaihto on maksuton ja kestää tunnista viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto) Ajoneuvon haltijoille on edustajan toimesta ilmoitettu takaisinkutsusta.
Audi	elokuu 2006	A3, tyyppi 8P (vm. 2006)	valm.aika ja numerot: vuosimalli 2006 WAUZZZ...8P 6A 023747 - 8P 6A 061475	Turvatyynyn kaasugeneraattorin vuoto saattaa aiheuttaa kyseisen turvatyynyn toimimattomuuden. Mainituissa ajoneuvoissa vaihdetaan kyseisen turvatyynyn kaasupatruuna Työ kestää n. kaksi tuntia ja on asiakkaalle veloituseton. Huoltovihkoon tehdään merkintä "69G3 suoritettu"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	syyskuu 2006	A8	valm.numerot: WAU ZZZ 4EZ3N000101 - WAU ZZZ 4EZ3N009895, WAU ZZZ 4EZ3N000101- WAU ZZZ 4EZ3N0026468, WAU ZZZ 4EZ3N000101- WAU ZZZ 4EZ3N017208	Yksittäistapauksina saattaa ilmetä, että kuljettajan turvavyö ei täyty moitteettomasti, minkä seurauksena on puutteellinen suojavaikutus. Turvavyö tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Työ kestää n. puoli tuntia. Valmistaja ilmoittanut viasta ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään huoltotiedostoon toimenpidenumera 69B2
BMW	elokuu 2006	1-, ja 3-sarjan autot 118d, 120d, 318d ja 320d	valm.aika 26.3.2003 - 31.3.2005	Viallinen laturin kiinnityspultti saattaa johtaa hinnan löystymiseen. Lataus saattaa katketa ja vesipumppu lopettaa toimintansa. Seurauksena saattaa olla moottorivaurio ylikuumenemisen vuoksi. Latauksen merkkivalo ilmoittaa hihnavedon häiriöstä. Korjauksesta tehdään merkintä edustajan tiedostoon.
BMW	elokuu 2006	5-, 6-, ja 700- sarja mallivuosi 2006	valm.aika 1/2006 - 4/2006	Takaiskunvaimentimet saattavat löystyä kiinnityksissään virheellisten kumilaakereiden johdosta ja vaimennuskyky heikentää. Kumilaakerit vaihdetaan veloitusetta. Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.,
BMW	helmikuu 2005	5-sarja Touring (E 34)	valm.aika 9/1995 - 6/1996	Virtalukko saattaa lukittua käännettäessä ohjausääriasentoon. Huollon toimesta tarkastetaan lukon tyyppi (Valeo) ja sen toiminta kuvatussa tilanteessa ja vaihdetaan tarvittaessa. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta ajoneuvon edustajan toimesta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Chrysler	joulukuu 2006	Grand Cherokee, nahkaverhoilu	Valm.aika 2003/2004	Istuimen lämmitin saattaa ylikuumentua, minkä vuoksi lämmittimet vaihdetaan. Ajoneuvon haltijoille ilmoitettu mahdollisesta viasta. Työ merkitään huoltotiedostoon.
Citroen	maaliskuu 2006	Xsara Picasso	valm.aika 06/2004 - 02/2005	Yhteisnäytön merkkivalot saattavat syttyä ilman syytä Keskusmuisti päivitetään uudelleen. Työ kestää n. tunnin ja on veloitukseton. Virheestä informoitu Citroen- edustajia.
Daewoo/ Chevrolet	kesäkuu 2006	Matiz	valm.aika 30.6.2004 - 16.11.2004	Etumatkustajan turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa löystyä kotelossaan ja aiheuttaa matkustajan loukkaantumisen. Turvatyyny-yksikkö vaihdetaan veloituksetta. Vaihto merkitään huolto-organisaation tiedostoon.
Fiat	joulukuu 2006	Idea 1,2/1,4 8V ja	Valm.aika 09/2005 - 05/2006 Valm numerot ZFA 35000000092 - ...132472	Viallinen laturin hihnapyörä kampiakselilla saattaa aiheuttaa sen löystymisen. Tapauksissa joissa hihnapyörä on väriltään hopeanvalkoinen ja värinänvaimentimessa musta piste ja kun varaosanumero on 55197953, on hihnapyörä vaihdettava. Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta. Merkinä suoritetusta työstä on valkoinen piste värinänvaimentimessa.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	joulukuu 2006	Uusi Panda 1,1 ja 1,2 l bensiniinimoottorit	valm.aika 09/2005 - 05/2006 valm. Numerot ZFA 16900000475226 - ... 640654	Viallinen laturin hihnapyörä kampiakselilla saattaa aiheuttaa sen löystymisen. Tapauksissa joissa hihnapyörä on väriltään hopeanvalkoinen ja värinänvaimentimessa musta piste ja kun varaosanumero on 55197953, on hihnapyörä vaihdettava. Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta. Merkinä suoritetusta työstä on valkoinen piste värinänvaimentimessa.
Fiat	joulukuu 2006	Punto, Grande Punto, 1,1/1,2/1,4 8V ja 16V	valm.aika 09/2005 - 05/2006 valm.numerot ZFA18800000793362 - 902645 ZFA18800004990567 - 4999998 ZFA19900000000688 - 087968	Viallinen laturin hihnapyörä kampiakselilla saattaa aiheuttaa sen löystymisen. Tapauksissa joissa hihnapyörä on väriltään hopeanvalkoinen ja värinänvaimentimessa musta piste ja kun varaosanumero on 55197953, on hihnapyörä vaihdettava. Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta. Merkinä suoritetusta työstä on valkoinen piste värinänvaimentimessa.
Fiat	marraskuu 2006	Stilo	valm.aika 9/2001 - 9/2006	Maantiesuolan aiheuttama korroosio etujoustintuissa saattaa johtaa jousituksen vaurioon ja eturenkaan vaurioitumiseen tämän seurauksena. Jousitusvaurion estämiseksi joustintukiin asennetaan tukilautaset jousien alapäähän. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja työ kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on edsutajan toimesta ilmoitettu asiasta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	Marraskuu 2006	Civic, Civic Hybrid	Valm.aika Civic: 09/2005 - 02/2006 Civic Hybrid: 09/2005 - 01/2006	Ohjaustehostimessa saattaa syntyä toimintahäiriö, joka johtuu virheestä tämän ohjainyksikössä. Huolto tarkistaa ohjainyksikön ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta. Työ merkitään pistepuikkomerkillä ajoneuvon valmistusnumeron alapuoliseen tilaan.
Maxi-cosi	helmikuu 2006	Isofix-kiinnitteinen Easy Fix lastenistuin	11/2005 - 2/2006	Asennusvirhe Isofix-kiinnityksessä. Isofix-kiinnityksen ruuvien puutteellisesta kiristys-tiukkuudesta johtuen saattaa kiinnitys pitkäaikaisessa käytössä löystyä. Myyjä vaihtaa kyseisentyyppisen istuimen virheettömään veloituksetta. 1000 valmistetusta istuimesta on jo 900 myyjän toimesta vaihdettu.
Mazda	elokuu 2006	Mazda 3, dieselmoott.	valm.aika 08.04.2004 - 08.09 2004	Virheellisesti suunnattujen porausten johdosta sylinterikannessa saattaa nokka-akselin laakerointi kärsiä voiteluhäiriöistä pitkäaikaisessa kuormituksessa. Tämän seurauksena saattaa syntyä laakerivauroita. Ajoneuvoissa on käytetty kahden alihankkijan tuotteita. Kyse häiriössä on toisen alihankkijan toimittamista osista. Ajoneuvoissa, joissa on käytetty virheellisiä osia, vaihdetaan moottori veloituksetta. Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	kesäkuu 2006	5,6, 2,0 l diesel	valm.aika 3.10. - 29.12.2005	Nokka-akselin tunnistimen kiinnitys saattaa löystyä ja aiheuttaa ajon aikana moottorin pysähtymisen, eikä moottori tämän jälkeen käynnisty. Kiinnitys tarkastetaan huollon toimesta ja kiristetään oikeaan momenttiinsa. Työ kestää n. 1,5 h. Työ merkitään maahantuojan tiedostoon.
Mercedes	kesäkuu 2006	R-luokka	valm.aika 3.1.- 4.3.2006	Toisen istuinrivin yksittäisistuimen turvavyön lukon kiinnitys saattaa löystyä. Huolto tarkastaa kiinnityksen vetoitusta. Valmistajan ilmoituksen mukaan vain osa ajoneuvoista on asiakkailta. Asiasta ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Mercedes	kesäkuu 2006	R-luokka	valm.aika 7.8. 2005 - 15.2.2006	Akun mahdollinen purkautuminen saattaa johtua virheellisesti sijoitetun johdinsarjan suojusputken ja tämän sisällä olevan johdinsarjan vahingoittumisesta. Huoltokäynnin yhteydessä virhe tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan suojusputki tai johdinsarja. Virheestä ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään huoltotiedostoon.
Nissan	helmikuu 2006	Micra	2/2004 - 9/2004	Epäedullisissa olosuhteissa saattaa ilmetä tavara-säiliön lukossa toimitahäiriöitä, minkä seurauksena lukko ei avaudu eikä sulkeudu. Korjaustoimenpide merkitään lukkoon värillä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	elokuu 2006	Note	valm.aika 25.01. 2006 - 03.02.2006	Taaemmat istuimen ISOFIX- kiinnikkeet saattavat toimia virheellisesti esim. sivutörmäyksessä. Istuinrunko vaihdetaan veloituksetta. Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.
Nissan	toukokuu 2006	Navara	valm.aika 5/2005 - 19.12.2005	Taka-akselin laakerivaurio saattaa aiheuttaa epänormaalia ääntä ja ajovakavuushäiriöitä.Laakerit vaihdetaan veloituksetta. Korjaustyö merkitään ajonbeuvoon. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Nissan	tammikuu 2006	Pathfinder, Navara	valmistusaika helmi - syyskuu 2005	Kardaaniakselin pultit kiristetty puutteellisella momentilla, mikä aiheuttaa värinää ja ääntä. Pultit kiristetään oikeaan momenttiin huollon toimesta veloituksetta.
Nissan	huhtikuu 2006	X-Trail	valm.aika 06/2000 - 11/2004	Mahdollinen epätiiveys polttoaineen täyttöputken istukassa. Täyttöputken istukan tuki saattaa ruostua mikä aikaansaa polttoainevuodon tankatessa. Täyttöputken istukka vaihdetaan, työ kestää n. tunnin.
Peugeot	huhtikuu 2006	307, 307 SW, 406, 607, 807, 2,0 tai 2,2 l moottoreilla	valm.ajat 307: 06/2001 - 10/2002 406 2. sarja 05/1999 - 10/2004 607: 1. sarja 10/1999 - 09/2004 807: 06/2001 - 06/2003	Polttoaineen syöttö ei aina sytytysvirtaa katkaistaessa katkea. Tämän johdosta saattaa sylinteri täytyä polttoaineella eikä moottori pyöri käynnistettäessä syntyneen hydraulisen lukon vuoksi. Moottorin ohjauselektronikka aktivoidaan uudelleen.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	tammikuu 2006	911 Carrera, 997 > mv.2004, myös S, 4S, Coupe ja Caprio	valm.aika 20.4.2004 - 21.10.2005	Pakoputkiston takaputken hitsisauma saattaa murtua. Huolto vaihtaa kyseisen osan virheettömään. Vaihdon kesto n. 25 min. Porschen mukaan on tullut esiin n. 30 tapausta. Vaihto merkitty edustajaorganisaation tiedostoon.
Renault	huhtikuu 2006	Laguna, Satis,Espace, 6-vaihteinen vaihteisto	valm.ajat: Laguna: alusta > 31.3.2004 Satis: 01.10.2004 - 28.02.2005 Espace IV: alusta > 29.02.2004 ja 01.10.2004 - 28.022005	Kytkinpoljin saattaa jäädä pohjaan sitä käytettäessä. Kytkimen pääsylinteri vaihdetaan ja tarvittaessa poljin varustetaan palautusjousella. Työ kestää 0,75 - 1,75 h. Asiasta ilmoitettu ajoneuvojen haltijoille
Renault	lokakuu 2006	Laguna,Espace, Vel Satis	valm.aika: kaikki Laguna II-,Vel Satis- ja Espace IV- mallit 05.04.2005 lähtien	Mahdollinen EGR-venttiilin likaantuminen saattaa aiheuttaa tehon puutetta ja savutusta pakokaasuissa. EGR-venttiilin putki vaihdetaan. Työn kesto n. 30 min. Ajoneuvon haltijoille ilmoitettu asiasta edustajan toimesta. Työ merkitään moottoritilassa olevaan joustintuen kupuun.
Renault	Marraskuu 2006	Megane Cabrio, CC	valm.aika: 11/2003 - 17.07.2005	Maalatut katteet keulapäässä saattavat irrota nopeassa ajossa. Kiinnitystä parannetaan käyttäen vahvistettuja kiinnikkeitä. Työ kestää n. 1 h. Renault ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Toimenpide merkitään huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	huhtikuu 2006	Scenic	valm.aika 12.12.2005 asti	<p>Ulompien takaturvavöiden lukkojen kiinnityksien varmistaminen.</p> <p>Ulompien istuinten turvavyölukkojen varmistuslevyt vaihdetaan ja kiinnitys istuimiin vahvistetaan, tällä toimenpiteellä ehkäistään välyksen muodostuminen turvavyön lukon ja istuimen välille. (Työ ei koske keskimäistä istuinta). Ääriolosuhteissa estetään turvavyölukon kiinnityksen löystyminen. Työ kestää n. 6 h.</p> <p>Asiasta ilmoitettu ajoneuvon haltijoille</p>
Renault	huhtikuu 2006	Vel Satis, Espace, 3.0 dCi - moottorit	valm.ajat: Vel satis: 01.01.2002 - 31.12. 2005 Espace IV: 01.01.2002 - 17.11.2004	<p>Moottorin ruiskutusohjelman uudelleenohjelmointi ja muutettu jäähdyttimen paisuntasäiliö.</p> <p>Ruiskutuksen tai jäähdytyksen lämpötilan varoitusvalo syttyvät moottorin tai ilmastoinnin tehonpuutteen merkinä (ulkoilman lämpötila yli 30 astetta) tai jäähdyttimen paisuntasäiliön vuotamisen vuoksi. Moottorin ruiskutusohjelma päivitetään ja paisuntasäiliön kunto tarkastetaan. Työ kestää 0,5, 1,25 h.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille ilmoitettu asiasta.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
SEAT	huhtikuu 2006	Altea, Toledo, Leon, 2,0 l TDI diesel, käsivalintainen 6-vaiht. vaihteisto	valm.numerot ...5PZ4R000048 - 017390 ...5PZ5R000026 - 103620 ...5PZ6R000009 - 001638 ...1PZ6R000004 - 001610	Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa (kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös) saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja kytkimen vaurio tai ääritapauksissa kytkimen ylikuumeneminen. Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa, onko kyseisessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkinen kytkin. LUK- kytkimen ollessa kyseessä kytkin ja säätöventtiili vaihdetaan. SACHS- kytkimen osalta ei toimenpide ole tarpeen. Vaihto on maksuton ja kestää tunnista viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto) Ajoneuvon haltijoita on informoitu asiasta.
Skoda	huhtikuu 2006	Octavia 2,0 TDI diesel 6-vaihteisella käsivalint. vaihteistolla	valm. vuosi 2005	Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa (kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös) saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja kytkimen vaurio tai ääritapauksissa kytkimen ylikuumeneminen. Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa, onko kyseisessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkinen kytkin. LUK- kytkimen ollessa kyseessä kytkin ja säätöventtiili vaihdetaan. SACHS-kytkimen osalta ei toimenpide ole tarpeen. Vaihto on maksuton ja kestää tunnista viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto) Ajoneuvon haltijoita on informoitu asiasta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	toukokuu 2006	Grand Vitara ja Grand Vitara XL 7	valm.aika 2000 - 2004	Esihehkureleen johdinliitosten puutteellinen kireys saattaa aiheuttaa häiriöitä releen toiminnassa. Virhe korjataan tarkastamalla johtimien ruuviliitosten kireys ja korjataan tarvittaessa. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Korjaus merkitään huoltotiedostoon.
Toyota	elokuu 2006	Avensis 1,8 I moott. 1/2003 - 12/2005 Corolla japanil.valm. 7/2001 - 3/2004 Prius 7/2003 - 11/2005	valm.numerot Avensis: SB1#Z5#L#0E001005 - 0E043839 SB1#R5#L#0E001002 - 0E145507 Corolla: JTD#X2#E#03000005 - 03005199 JTD#M2#E#00001001 - 00051638 JTD#Z2#E#00002150 - 00061704 Prius: JTDKB2#U#00001072 - 00133250 JTDKB2#U#03000015 - 03129935 JTDKB2#U#07000003 - 07059085	Sähköisellä ohjaustehostimella varustetuissa ajoneuvoissa saattaa hammastangon hammaspyörän hammastus vaurioitua. Hammastangon liukuholkin materiaalin kestävyys ei ole riittävä. Tämän seurauksena hammastus erityisessä rasituksessa muuttuu muotoaan, jolloin hammaskosketus häiriintyy. Hammastangosta saattaa kuulua kolinaa. Pitkäaikaisessa käytössä hankalimmissa tilanteissa saattaa ajoneuvo menettää kokonaan ohjattavuutensa. Ohjausvaihte tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan kyseiset osat parempilaatuisiin. Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	huhtikuu 2006	HiLux	valm.ajat 05/2005 - 12/2005 valm.numerot: HiLUX Extra-Cab MRO GS12# 05013196 - 05018760 MRO HR22G# 0150003 - 01501410 MRO HR29G# 02004436 - 02007734 HiLux Single + Double Cab: AHT CS12# 07500972 - 07504130 AHT DR22G#05500195 - 05501668 AHT ER19# 08500002 - 08500356 AHT ES12G# 09000001 - 09001084 AHT FR22G# 06000354 - 06002203 AHT FR29G# 07000004 - 07003584	Ilmaa polttoainejärjestelmässä virheellisen tankin anturin vuoksi. Liian lyhyt polttoaineen paluuletku tankin anturissa saattaa aiheuttaa, että epäedullisissa olosuhteissa (lämpötila alle 3 ast. C, vähän polttoainetta tankissa) ja tietyissä ajotilanteissa saattaa joutua ilmaa polttoainejärjestelmään, minkä seurauksena on käyntihäiriöitä. Edustaja vaihtaa virheellisen anturin oikeantyyppiseen.
Toyota	elokuu 2006	Lexus RX 300, RX 400H	Valm.ajat: RX 300: 10.02.2003 - 26.02.2004 26.10.2004 - 7.2006 RX 400H: 07.03.2005 - 24.05.2005	Keskikonsolin peitelevy saattaa irrota ja painaa kaasupoljinta. Konsoli on kiinnitetty kahdella kiinnikkeellä. Molemmat saaattavat löystyä ja konsoli irrota ja edelleen painaa kaasupolkimen vartta. Tämän johdosta poljin ei palaudu alkuasentoonsa. Toyotan antaman tiedotteen mukaan ei onnettomuuksia ole ilmoitettu sattuneen tämän johdosta. kiinnitys vaihdetaan parempaan versioon. Työ merkitään huoltajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	kesäkuu 2006	RAV-4, dieselmoottori ja teräsvanteet	valm.numerot JTE YG20#00001006 - 00026864 JTE HG20#00001025 - 00075838 JTE HG20#06000002 - 06069223	Ensiasennusteräsvanteissa saattaa pitkäaikaisessa käytössä ilmetä hiushalkeamia jotka ääritapauksissa aiheuttavat vanteen murtumia. Vanteiden väsymiskestävyys on liian alhainen. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan kaikki viisi vannetta. Työ kestää n. 2 h. Toyotan ilmoituksen mukaan Euroopassa on sattunut tähän mennessä 13 vauriotapausta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Vaihto työ kirjataan huoltotiedostoon.
Toyota	elokuu 2006	Yaris, Yaris Verso ja Prius 1, valm. 2001 Yaris ja Yaris Verso 1,3 l bensiinimoottorilla	Valm. ajat: Yaris: 31.01.2001 - 29.10.2001 Yaris Verso: 31.01.2001 - 08.10.2001 Prius: 31.01.2001 - 08.11.2001	Moottorin pysähtyminen mahdollista virheellisen kampiakselitunnistimen vuoksi. Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa valmistusvirheen vuoksi tunkeutua moottoriöljyä kampiakselitunnistimeen. Korkeissa lämpötiloissa ja kun tunnistimeen on riittävästi tunkeutunut öljyä, saattaa tunnistinsignaali häiriintyä, eikä moottori enää saa käyntinopeustunnistusta ja pysähtyy. Syynä on tunnistimen tiiviste, joka ei tiivistä riittävästi. Häiriö ei ilmoita ennalta itsestään vaan pysähtyminen tapahtuu äkillisesti. Moottorivauriota tai vuotoja moottoritilaan ei ilmene. Kyseiset osat vaihdetaan veloituksetta. Työn suoritus merkitään huoltajan tiedostoon.
Volvo	toukokuu 2006	XC 90	valm.aika 2003 - alkuvuosi 2006	Raidetangon palloniveleen saattaa syntyä väsymismurtuma materiaalin väsymisen seurauksena. Volvo on ilmoittanut tähän asti ei syntyneen vahinkoja virheen johdosta. Kyseiset osat vaihdetaan veloituksetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Korjaus merkitään huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	toukokuu 2006	S 40, V 50, vain T5 (bensiinimoott. turbolla)	valm.aika 2004 - alkuvuosi/2006	Korkeat termiset rasiukset saattavat aiheuttaa poltto- ainejohtimessa tiiveyden puutteita. Johdin vaihdetaan. Virhe koskee vain T 5 - moottoreita varustettuna turbolla. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Korjaus merkitään huoltotiedostoon.
VW	huhtikuu 2006	Bus, Transporter Type 5 Tyypit 7H ja 7J	valm.numerot WWW...7H.4H000001-7H.4H109541 7H.5H 000029 - 7H.5H 000908 7J.4X 000817- 7J.4X 041434 7J.5X 000502 - 7J.5X 034492	Huolimatta siitä, että käsijarru on vedetty päälle, saattaa se yllättäen irrota. Virheellisen käsijarruvivun hammastuksen vuoksi saattaa käsijarrua käytettäessä tapahtua, että vipu ei pysykään asennossaan. Koko käsijarruvipu vaihdetaan veloituksetta ja toimenpide kestää n. tunnin. Ajoneuvon haltijalle on ilmoitettu virheestä. Vaihtotyö merkitään huoltotiedostoon toimintakoodilla 46E5/päivämäärä ja leima sekä kuljettajan jalkatilaan merkityllä teipillä.
VW	joulukuu 2006	FOX	valm.aika mallivuodet 2005 - 2007 valm.numerot: WVW_ 5Z 54 000001 - 5Z 54 999999 WVW_ 5Z 60 000001 - 5Z 54 999999 WVW_ 5Z 64 000001 - 5Z 64 999999 WVW_5Z 70 000001 - 5Z 70 007367 WVW_ 5Z 74 000001 - 5Z 74 043936	Virheellisen konepellin lukon vuoksi saattaa tuulihaan takertelu aiheuttaa konepellin puutteellisen sulkeutumisen. Tällöin saattaa konepleti aueta ajettaessa. Edustaja tarkastaa haan toiminnan. Musta lukkoversio on kunnossa, hopean värinen on vaihdettava. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää noin puoli tuntia. Viasta on ilmoitettu suoraan ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään huoltotiedostoon ja varapyörä koteloon kiinnitettävällä teipillä "55D6".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	huhtikuu 2006	Golf V, Limousine ja Golf Plus 2,0 TDI dieselmoottorit käsivalintainen 6- vaihteinen vaihteisto	valm. numerot WVG 1T 4 W 044331 - 177262 WvG 1T 5W 000051 - 194140 AAV 1K 4 U 000032 - 006313 AAV 1K 5 U 000039 - 026754 WVW 1K 4 B 000157 - 091435 WVW 1K 4 P 001113 - 075630 WVW 1K 4 U 000013 - 005848 WVW 1K 4 W 000218 - 155736 WVW 1K 4 9 000001 - 000163 WVW 1K 5 B 000008 - 162040 WVW 1K 5 P 000019 - 108166 WVW 1K 5 U 000048 -027400 WVW 1K 5 W 000068 - 572528 WVW 1K 5 Z 000012 - 000362 WVW 1K 5 9 000001 - 000602 WVW 1K 6B 000032 - 003111 WVW 1K 6 P 000062 - 000937 WVW 1K 6 W 000073 - 001820	Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa (kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös) saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja kytkimen vaurio tai ääritapauksissa kytkimen ylikuumeneminen. Ennen korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa, onko kyseisessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkinen kytkin. LUK- kytkimen ollessa kyseessä, kytkin ja säätöventtiili vaihdetaan. SACHS-kytkimen osalta ei toimenpide ole tarpeen. Vaihto on maksuton ja kestää yhdestä viiteen tuntiin (vauhtipyörän vaihto) Ajoneuvon haltijoita on informoitu asiasta. Huoltotiedostoon tehdään merkintä "13C5 099LUK suoritettu" ja varapyörä koteloon merkintä "13C5 pv.määrä/leima"
VW	elokuu 2006	Passat B6 2,0 I FSI-moottorit, MKB, BVX, BVY tai BVZ	valm.numerot: WVW...3C. 6E 050025 - WVW...3C. 6E 168181 ja WVW ...3C. 6P 028 152 - WVW ... 3C. 6P 152 427	Moottorinohjausyksikön virheellinen ohjelma saattaa ajettaessa täydellä kuormalla aiheuttaa polttoainepumpun ja moottorin pysähtymisen. Ohjausyksikön ohjelma päivitetään uudelleen. Työ merkitään varapyöräkoteloon kiinnitettävällä teipillä ja Moottorin ohjausyksikön ohjelma päivitetään uudelleen.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	joulukuu 2006	Passat VI 2005 lähtien B6 kaikki versiot	<p>valm.aika 2005 - 2007</p> <p>Pyyhkijän moottorivika: WVW 3C 5P 000001 - ...5P. 003233 WVW 3C 6E 000051 - ... 6E. 168000 WVW 3C 6P 000003 - ... 6P.165401</p> <p>Polttoaineen lauhduttimen vika (vain diesel) WVW 3C 5P 000238 - ...5P.003189 WVW 3C 6E 000057 - ...6E.246222 WVW 3C 6P 000013 - ...6P.226966 WVW 3C 6Z 000019 - ...6Z. 000255 WVW 3C 69 000001 - ...69. 000353 WVW 3C 7E 000003 - ...7E. 052030 WVW 3C 7P 000001 - ...7P. 036002 WVW 3C 7Z 000076 - ...7Z 000302 WVW 3C 79 000001 - ...79.000014</p> <p>Jarrutehostimen alipaineletkun vika: (vain 2.0 TFSI) WVW 3C 6E 000414 - ...6E. 222606 WVW 3C 6P 000076 - ...6P.207884 WVW 3C 7E 000004 - ...7E.009586</p> <p>Magneettiventtiilin alipaineletku (vin 2.0 TDI DPF:llä) WVW 3C 6E 000057 - ...6E.246218 WVW 3C 6P 000028 - ...6P.2267895 WVW 3C 7E 000003 - ...7E 057666 WVW 3C 7P 000014 - ...7P. 033173</p>	<p>Neljä toimintavirhettä:</p> <p>Viallinen pyyhinmoottori/ polttoaineen lauhduttimen murtuma/ jarrutehostimen alipaineletkun murtuminen/moottoritilan melu Pyyhinmoottorin häiriö saattaa syntyä lian tunkeutumisesta moottoriin. Kyseissä malleissa moottori varustetaan suojuksella.</p> <p>Polttoaineen lauhduttuminen vioittuminen johtuu lauhduttimen lämpölaajenemisesta, mikä johtaa polttoainevuotoon. Jarrutehostimen alipaineletkun vuoto syntyy letkun kulmakap- paleen murtumisesta, jolloin tehostin lakkaa toimimasta. Letku uusitaan.</p> <p>Magneettiventtiilin toimintahäiriö saattaa käyntilämpöisessä moottorissa aiheuttaa resonanssin omaista melua moottoritilassa. Kyseissä ajoneuvoissa vaihdetaan alipaineletku. Toiminnot ovat ajoneuvon haltijalle maksuttomia ja kestävät n. tunnin.</p> <p>Vioista on ilmoitettu suoraan ajoneuvojen haltijoille Toimenpide merkitään varapyöräkotelon seinään ja huolto- vihkoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	huhtikuu 2006	Sharan, 1.9 TDI 96 kW diesel (moottorin tunnus- kirjaimet ASZ)	valm. numerot WVW ZZZ 7MZ3V 000781 - V060950 Z4V 000001 - V 011325 Mallivuodet 2003 - 2004	Puutteellisen kytkimen painejohtimen säätöventtiilin säädön vuoksi poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa (kytkinpoljin päästetään vapaasti ponnahtamaan ylös) saattaa olla seurauksena kaksimassavauhtipyörän ja kytkimen vaurio. Epäedullisissa olosuhteissa saattaa syntyä myös ilmetä kytkimen ylikuumenemista. Enne korjaustoimenpiteitä huolto tarkastaa, onko kysei- sessä ajoneuvossa LUK- vai SACHS- merkkinen laitteisto. Sachs- laitteiston ollessa kyseessä ei jatkotoimet ole tarpeen. Luk- laitteiston osalta vaihdetaan kaksimassa- vauhtipyörä ja painejohdin. Työ suoritetaan veloitusetta ja kestää tunnista (kaksimassavauhtipyörän ollessa kyseessä) viiteen. Edustaja on informoinut asiasta ajoneuvon haltijoita. Työstä tehdään merkintä huoltotiedostoon "13C3 099LUK suoritettu" ja teipillä merkinnällä "13C3" polkimien alueelle.
VW	huhtikuu 2006	Taro, neliveto	valm.aika 1989 - 1996 ...K 9500155 - 9500530 ...L 9500003 - 9505785N 9500011 - 9501012 ...P 9500041 - 9501130 ...R 9500021 - 9501698 ...S 9500001 - 9502615 ... T 9500012 - 9502168 ...V 9500011 - V 9501105	Keskimäisen raidetangon mahdollinen murtuminen. USA:ssa on v. 2005 todettu vastaavantyyppisessä Toyota Hilux- mallissa keskimäisen raidetangon murtuma. Tämä johtaa välittömään ohjattavuuden menetykseen. Syyn on havaittu olevan puutteellinen raidetangon käyttökestävyys. Ajoneuvon edustaja vaihtaa keskimäisen raidetangon veloituksetta ja työ kestää n. 2 h. Asiasta on ilmoitettu ajoneuvojen haltijoille. Työ merkitään huoltotiedostoon merkinnällä "48 H2 suoritettu"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Yamaha	maaliskuu 2006	YP 250 R X-Max (tyyppi 1C01)	valm.numero DG 161-0002336 - SG 161 0006529	Mahdollinen tankin täyttötulpan epätiivius ja ja ilmentii- lin tukkeutuminen: Virheellinen O-rengas saattaa johtaa polttoainevuotoon. Koska kyseinen tiiviste saattaa sulkea myös korvausilman tulon tankkiin, voi tämä johtaa polttoaineen tulon katkea- miseen ja moottorin pysähtymiseen. Edustaja vaihtaa tulpan modifioituun osaan veloituksetta. Ajoneuvon haltijoita on informoitu kyseisestä virheestä. Uudentyyppisen tulpan tunnistaa alapuolen sinisestä väristä.

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.