

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Alfa Romeo	huhtikuu 2009	Alfa 159, Brera, Spider, 3.2 l V6, Automaattinen Qtronic	valm. aika joukuu 2005 - huhtikuu 2008	Liian pieni jarrutehostus kylmässä moottorissa ja yli 1000 m korkeudessa johtaa kasvaneeseen jarruvoimatarpeeseen. Avuksi asennetaan kyseisiin ajoneuvoihin sähköinen alipainepumppu. Työ kestää n. 1.2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Muutoksen tunnistaa alipainepumpusta, joka on asennettu ajosunnassa akun eteen.
Audi	lokakuu 2009	A6,V6-TDI ja 4.2 FSI-moottorit	valm.aika mallivuodet 2005 - 2008	Virheellisen moottorin lämpötilasignaalin vuoksi saattaa jäähdytyspuhallin jäädä käyntiin moottorin jäähdytyksen jälkeen siten, että jopa akku saattaa tyhjentyä. Virheen korjaamiseksi asennetaan lisäjohdinsarja kaksine releineen. Toimenpide on maksuton ja kestää n. 1½ h. Ajoneuvon haltijoille ei ole ilmoitettu virheestä, vaan työ hoidetaan tarvittaessa muun korjaamokäynnin yhteydessä. Työ merkitään huoltotiedostoon koodilla "19F8 suoritettu"
Audi	marraskuu 2009	A3, A3 Sportback, TT/TT roadster, 6-vaihteinen DSG-vaiht. (02E)	valm.aika 09/2008 - 07/2009	Virheellinen vaihteiston ohjelma saattaa ajoneuvon edustajan mukaan aiheuttaa S-asennossa alaspäin vaihtaessa häiriöitä nykäysten muodossa ja valitsimen merkkivalon vilkkumista. Ajoneuvon edustaja päivittää ohjausyksikön ohjelman. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	heinäkuu 2009	X5, X6	valm.aika kesä.09	Takajarrulevyt saattavat murtua valmistusvirheen vuoksi, voivat paitsi johtaa heikentyneeseen jarrutus-tehoon, myös ääritapauksissa levyn murtumiseen. Asiakkaille joutuneita ajoneuvoja on vain muutamia, suurin osa virheellisistä ajoneuvoista on ollut varastossa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa levyt veloituksetta ja työ kestäää n. 3 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään BMW-diagnosijärjestelmään.
Citroen	lokakuu 2009	Berlingo II	valm.aika 3.12.2008 - 09.01.2009	Virheellisen vasemman takaerillisistuimen kiinnityspisteen hitsiliitos saattaa johtaa kuormituksen vaikutuksesta liitoksen irtoamiseen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa kiinnityspisteen ja korjaa sen veloituksetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Citroen	maaliskuu 2009	Berlingo, C2, C3, C4, C5, C6	valm.aika helmi- kesäkuu 2008	Elektroniikan keskusohjausyksikkö tarkistetaan siinä mahdollisesti olevien ohjelmavirheiden vuoksi ajoneuvon edustajan toimesta ja tarvittaessa vaihdetaan. Työ kestää n. 2h ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	marraskuu 2009	Berlingo	valm.aika 11/2007- 7/2008	Lämpösuojalevy varapyörätelineen vieressä saatta vaurioitua tärinästä ja osa siitä irrota ja pudota tielle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa levyn modifioituun tyyppiin asiakkaalle veloituksetta ja työ kestää n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Citroenin tiedostoon.
Citroen	kesäkuu 2009	C 4 Picasso	valm.aika 09.09.2006 - 31.10.2006	Vaihtelevan spesifikaation vuoksi saattavat etujarrujen jarrusatuloiden kiinnityspultit saattavat aiheuttaa melua. Pultit vaihdetaan ajoneuvon edustajan toimesta veloituksetta. Vaihtotyö kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Citroen	kesäkuu 2009	C 4, C 4 Picasso, C 5		Moottorin ilmamassatunnistimen häiriö saattaa aiheuttaa käyntihäiriöitä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tunnistimen tarvittaessa veloituksetta. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Citroen	toukokuu 2009	C - Crosser, 2.4 l bens. CVT-vaihteisto	valm.aika mallivuosi 2008 - 2009	Jarrutehostimen takaiskuventtiilin häiriöstä saattaa johtua että jarrutehostus puuttuu tai että jarrupoljinta joudutaan painamaan voimakkaammin tehojarrutuksessa (kova jarrupoljin) Ajoneuvon edustaja vaihtaa takaiskuventtiilin. Toimitus on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Dacia	kesäkuu 2009	Logan, Sandero, ABS-jarrut	valm.aika 26.05.2008 - 12.11.2008	Itsetestijärjestelmässä, joka 3 sekunnin kuluessa sytytysvirran kytkemisestä testaa ABS-jarrujen tilan, saattaa olla virhe, minkä johdosta virheilmoitus ABS-jarrujen tilasta jää saamatta. Virhe koskee kaikkia Dacia Logan- ja Sandero- malleja, jotka on valmistettu Romaniassa tai Marokossa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kojetaulun, työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään erikoistarralla etuiskunvaimentimen kupuun. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Ferrari	Syyskuu 2009	430 Scuderia, 430 Scuderia Spider	valm.aika 06/2007 - 07/2009 valm.numerot ...155217 -170213	Pirelli P Zero Corsa XB- renkaissa olevan valmistusvirheen vuoksi saattaa korkeilla nopeuksilla tapahtua kulutuspinnan irtoamia takarenkaissa. Rengaskoko on 285/35 ZR 19. Ajoneuvon edustaja vaihtaa veloituksetta renkaat tyyppimerkinnältään XT- renkaisiin. Työ kestää n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Ferrari	joulukuu 2009	F355	valm.aika 1994 - 1999	Valmistajan mukaan virheellisesti sijoitettu vesiletkun letkunkiristin saattaa hangata polttoaineen jakeluyksikköön johtavaa polttoaineletkua ja aiheuttaa vuodon ja palovaaran moottoritilassa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa asiakkaalle veloituksetta kiristimen muuntyyppiseen ja tarvittaessa myös polttoaineletkun. Työ kestää n. 1½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	huhtikuu 2009	500, 1.2 8V ja 1.3 JTD takarumpujarruin	valm.aika syysku 2008 - helmikuu 2009	Takajarrukilven kiinnityspultit saattavat löystyä puutteellisen kiristykseen vuoksi. Irronnut pultti saattaa pudota jarrurumpuun ja aiheuttaa takapyörän lukkiutumisen, mikä vaarantaa turvallisuuden. Ajoneuvon edustaja tarkistaa pultit ja tarvittaessa korjaa pulttien kireyden ja mahdollisesti syntyneet vauriot. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää vajaan 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään värimerkillä takalaakerin kuppiin.
Fiat	tammikuu 2009	500, Linea, Grande Punto, Doblo Cargo, 1.2 ja 1.4 bensiini	valm.aika syyskuu-marraskuu 2008	Polttoaineen jakeluletkussa saattaa syntyä vuoto valmistusvian vuoksi (liian ohut seinämä). Tämä saattaa johtaa polttoainevuotoon. Edustaja tarkistaa johtimen tuennan uusimisen varalta. Toimenpide numeroltaan 5332 tai 5333, joka on alkanut 11/2008, on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1/2 h. Työ merkitään imuputken istukkaan valkoisella väritäplällä. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille
Fiat	joulukuu 2009	Grande Punto, Punto Abarth	valm.aika 07/2006 - 04/2008 valm.numerot ...24267 - ...412774	Ohjausakselin ylemmän kiinnityspultin virheellinen kiristysmomentti saattaa aiheuttaa ohjausakselin haarukan irtoamisen, jolloin ajoneuvo menettää ohjauskykynsä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiristysmomentin (11- 25 Nm) ja korjaa momentin 30 Nm:ksi. Jos momentti on alle 11 Nm tai yli 30 Nm, vaihdetaan ohjausakseli. Työ akselin vaihdossa kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään kahdella punaisella väritäplällä ohjausakseliin ja edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	heinäkuu 2009	Ulysse malliv.2002 eteenp. Scudo, vain 2.0 JTD 16V moottori	valm.aika Ulysse: 1/2006 - 1/2007 Scudo: 2/2007 - 4/2007	Alipainepumpun tehoton takaiskuventtiili saattaa alhaisissa lämpötiloissa ja kylmässä moottorissa jäädä aukeamatta ja johtaa alipainetehostuksen puuttumisen jarruista. Jarrujärjestelmä tällaisissa tapauksissa toimii, mutta vaatii huomattavasti suuremman poljinvoiman. Ajoneuvon edustaja vaihtaa venttiilin veloituksetta ja työ kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon ja valkoisella maali merkillä tehostimeen.
Fiat Lancia	heinäkuu 2009	Fiat: Panda, Punto, Idea Lancia: Musa 1.3 JTD dieselmoottorit	valm.aika 3/2009 - 5/2009 valm.numerot Punto: 1103252 - 1117100 Panda: 1380151 - 1425382 Idea: 191321 - 194341 Musa: 1156890 - 1160797	Mahdollisesti puutteellinen hitsausauma polttoaineen palautusputken liitoskappaleen saumassa saattaa aiheuttaa polttoainevuodon ja mahdollisen palovaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa liitoskappaleen (valmistuspvm ainoastaan ennen 09-04-07) ja on toimenpide asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Tehdyn vaihtotyön tunnistaa valkoisen maalimerkin perusteella palautusputken liitoksessa.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	toukokuu 2009	Focus 1.6, 1.8, 2.0 TDCI	valm.aika 01.06.2006 - 25.01.2007	Jäähdytyspuhaltimen ohjainyksikön epätiivius saattaa johtaa kosteuden tunkeutumiseen yksikköön ja häiriöitä puhaltimen toiminnassa. Palovaarakaan ei ole poissuljettu mahdollisuus. Ajoneuvon edustaja täydentää puhaltimen johtimistoa johdinsarjalla joka katkaisee virran sytytysvirran ollessa poiskytketty. Lisäksi ohjainyksikkö suojataan kosteuden ja korroosion varalta. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Työn tunnistaa ohjainyksikön suojauksesta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Ford	kesäkuu 2009	Focus, Focus Cabrio, C-Max, S-Max, Kuga, Mondeo, Galaxy	valm.aika 01.11.2008 - 12.03.2009	Jarrutehostimen virheellinen takaiskuventtiili saattaa aiheuttaa, että kylmissä olosuhteissa ja kylmässä moottorissa se ei avaudu, jolloin tehostin ei saa tarvitsemaansa alipainetta toimiakseen. Tämän seurauksena tarvittava jarrupoljinvoima kasvaa huomattavasti. Ajoneuvon edustaja vaihtaa venttiilin ja vaihtotyö kestää n. ½ h, ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	huhtikuu 2009	Ka (uusi malli)	valm.aika 25.05.2008 - 30.01.2009	<p>Takajarrukilven pultit saattavat löystyä puutteellisen kireyden vuoksi. Löystynyt pultti saattaa pudota jarrurumpuun ja aiheuttaa takapyörän lukkiutumisen, mikä merkitsee turvallisuusvaaraa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa pulttien kireyden ja tarvittaessa jarrurummun kitkapinnan.</p> <p>Työ kestää vajaan tunnin ja on ajoneuvon haltijalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.</p>
Ford	marraskuu 2009	Windstar, Explorer, Ecoline, F-sarja, vakionopeussäätimin	valm.aika mallivuodet 1992 - 2003	<p>Viallisen nopeussäätimen kytkimen nestevuoto saattaa aiheuttaa ylikuumentumista ja palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kytkimen tarvittaessa.</p> <p>Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 1 h.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon sisäiseen tietokantaan.</p>
Ford	joulukuu 2009	Transit	valm.aika 01.07 - 31.08.2007	<p>Ohjauspyörän navan valuosassa saattaa esiintyä väsymismurtumia. Tämä saattaa johtaa ratin irtoamiseen ohjausakselista ja ääritapauksessa ajoneuvon ohjauskyvyttömyyteen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa virheellisen ratin asiakkaalle veloitusetta. Työ kestää n. ½ h.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hankook renkaat	elokuu 2009	rengaskoot 185/75R 16C 205/75R 16C (8 ja 10PR) 215/75R 16C (8 ja 10PR)		Suurilla kuormituksilla saattaa sivupintoihin tulla murtumia. Tämä aiheuttaa tärinää ajettaessa ja pitkän päälle rengasvurioita. Mainitut koot on valmistettu Unkarissa, josta merkintä renkaan kyljessä "Made in Hungary". Kyseiset renkaat vaihdetaan veloitusetta modifioidun mallisiin. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Honda	huhtikuu 2009	Jazz	valm.aika 22.08.2008 - 19.02.2009 valm.numerot: Vain turvavyöt: LUCGG2 ... 93200013 - 93210386 LUCGG3...93200018 - 93208814 Turvavyöt ja sivuturvatyyny: LUCGG275093200013 - ...093208862 LUCGG374093200018 - ...05692	Kaksi mahdollista virhettä saattaa olla syynä ilmoitukseen: Etumaisen ja/tai takaturvavyön lukkopultti saattaa puuttua tai on virheellisesti kiristetty. Toisena syynä saattaa lisäksi olla sivuturvatyynyn suoja-pultin puuttuminen. Seurauksena saattaa olla, että turvavyö yhdessä turvatyynyn kanssa eivät toimi oikein. Huolto tarkastaa pulttien asennuksen ja korvaa tarvittaessa nämä uusilla.
Hyundai	toukokuu 2009	i20, 1.2/1.4 Comfort 15" teräsvanteet	valm.aika 01.10.2008 - 31.03.2009 valm. numerot MALBA31BPM003465 - MALBC51UP9M034034	Teräslevypyörän poraus venttiiliä varten on liian väljä ja siksi soikea, minkä vuoksi saattaa esiintyä ilmavuotoa yhdessä tai useammassa pyörässä. Ajoneuvon edustaja tarkastaa vanteet ja vaihtaa ne tarvittaessa. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja tarkastuksen osalta kestää n. 10 min. Vanteiden vaihto kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustaja sisäiseen takuuasiatiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hyundai	lokakuu 2009	Sonata	valm.aika 20.09.2006 - 25.11.2006	<p>Viallinen jarruvalokatkaisin saattaa aiheuttaa erilaisia häiriöitä, kuten jarruvalojen kytkeytymättömyyden tai jäämisen päälle, vakionopeussäädin ei kytkeydy pois jarrua käyttämällä, ESP ei toimi (varoitussäädin), automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa vaihteen valitsin saattaa jäädä P-asentoon. Ajoneuvon edustaja vaihtaa katkaisimen veloituksetta ja työ kestää n. ½ h.</p> <p>Merkintä edustajan tiedostoon.</p>
KIA	syyskuu 2009	Sportage, Carens, Sorento, Carnival	valm.aika 20.09.2006 - 25.11.2006	<p>Virheellisen jarruvalokatkaisimen vuoksi saattaa ilmetä useita virhetoimintoja, jarruvalojen toiminta saattaa häiriintyä, samoin vakionopeussäädin saattaa jäädä päälle jarrupolkimen painamisesta huolimatta, ESP ei toimi (varoitussäädin), automaattivaihteisissa valitsin lukkiutuu P-asentoon. Ajoneuvon edustaja vaihtaa katkaisimen. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään takuu- ja huoltokirjaan.</p>
Lancia	tammikuu 2009	Y uusi, Musa 1.2 ja 1.4 bensiinimoott.	valm.aika syyskuu-marraskuu 2008	<p>Polttoaineen jakeluletkussa saattaa syntyä vuoto valmistusvian vuoksi (liian ohut seinämä). Tämä saattaa johtaa polttoainevuotoon. Edustaja tarkistaa johtimen tuennan uusimisen varalta. Toimenpide numeroltaan 5332 tai 5333, joka on alkanut 11/2008, on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1/2 h. Työ merkitään imuputken istukkaan valkoisella väritäplällä. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lancia	heinäkuu 2009	Phedra, vain 2.0 JTD 16V moottorit	valm. Aika 3/2006 - 1/2007	Alipainepumpun tehoton takaiskuventtiili saattaa alhaisissa lämpötiloissa ja kylmässä moottorissa jäädä aukeamatta ja johtaa alipainetehostuksen puuttumiseen jarruista. Jarrujärjestelmä tällaisissa tapauksissa toimii, mutta vaatii huomattavasti suuremman poljinvoiman. Ajoneuvon edustaja vaihtaa venttiilin veloituksetta ja työ kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon valkoisella maali-merkillä tehostimeen.
Land Rover	marraskuu 2009	Discovery, Range Rover Sport, V6- dieselmoottorit	valm.aika 11/2005 - 4/2007	Vuotava alipainepumppu saattaa johtaa voiteluöljyn joutumisen alipaineputkea pitkin jarrutehostimeen ja tämän vaurioitumisen. Vaurio aiheuttaa jarrutehostuksen häiriintymisen ja poljinvoiman merkittävän kasvun. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pumpun, alipaineletkun ja tarvittaessa öljyyntyneen jarrutehostimen. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltokirjaan.
Lexus	syyskuu 2009	IS , GS	valm.aika 12/2004- 12/2006	Takajarrusatuloiden ohjaintappien korroosio saattaa aiheuttaa jarrupalojen toispuoleista kulumista ja äänekkyyttä jarruissa. Ajoneuvon edustaja tarkastaa jarrusatuloiden toiminnan ja joko poistaa korroosion tai korvaa satulan uudella. Ajoneuvon haltijalle työ on maksuton ja kestää n. 2 h. Työ merkitään sisäiseen huoltojärjestelmään.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lexus	maaliskuu 2009	IS, GS 300, GS 450, RX 400h	val.aika joulukuu 2004 - marraskuu 2006	Sähköisessä ohjaustehostimessa saattaa heikkojen ohjausmagneettien vaikutuksesta ilmetä toimintahäiriöitä jotka vaikeuttavat tehostimen toimintaa. Tämän johdosta ohjausvoimat kasvavat merkittävästi. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ohjausvaihteen ja vaihtaa sen tarvittaessa. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Maserati	helmikuu 2009	Quattroporte	valm.aika 2005 - 06/2008	Etuakseliston jousijalkojen alapulttien puutteellisen kiristysmomentin vuoksi saattaa kiinnitys löystyä ja aiheuttaa kolinaa akselistossa ja ajettavuushäiriöitä. Ajoneuvon edustaja tutkii pulttiliitokset ja tarvittaessa uusii vahingoittuneet osat. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta.
Matador Master renkaat	heinäkuu 2009	matkailuvaunurengas 185 R 14C	valm.aika 9/1999 - 5/2007	Vyön irtoaminen ilman näkyvää ulkopuolista merkkiä saattaa aiheuttaa matkailuvaunukäytössä äkillisen rengasvaurion ja johtaa vaarallisiin ajotilanteisiin. Renkaan edustaja Continental vaihtaa kyseiset renkaat (valm.aika DOT .. 9 - ..07) konsernin toisiin rengasmerkkeihin Barumiin tai Semperitiin. Virhe ei koske vastaavankokoisia henkilöauton renkaita ilman C-kirjainta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	helmikuu 2009	3, 5, 6, 2.0 I dieselit	valm aika Mazda 3: 26.12.2006 - 05.11.2008 Mazda 5: 19.04.2005 - 03.09.2007 Mazda 6: 26.04.2005 - 01.11.2007 valm.numerot 3: JMZ BK...584967 - 818514 5: JMZ CR...106040 - 229845 6: JMZ GG...606300 - 731062 6: JMZ GY...401609 - 479004	Voitelyöljyn ohentuminen ja öljytason kasvu saattaa johtaa kasvaneeseen öljymäärän joutumiseen palotilaan ja hallitsemattomaan palamisprosessiin. Tämä saattaa edelleen johtaa moottorin käynnin ryntäämiseen ja ajonopeuden vaihteluun. Tällöin moottori saattaa jäädä käyntiin vaikka sitä yritetään pysäyttää virta-avaimesta. Ajoneuvon huolto tarkastaa käynninohjausohjelman ja korjaa sen tarvittaessa. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n ½h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Mercedes	maaliskuu 2009	CL-luokka (215, 216, S-luokka (220, 221) SL-luokka (230) ABC- etuakselilla	Valm.ajat: CL-luokka: (215): 21.09.2000- 20.9.2005 CL-luokka (216): 15.08.2000- 16.5.2007 S-luokka (220): 21.08.2000- 11.2.2005 SL-luokka (230): 31.05.2002- 8.12.2006	Virheellisesti toimiva kiihtyvyyssanturi ABC-tyyppisessä etuakselistossa (Automatic Body Control) saattaa aiheuttaa virheliikkeitä ajoneuvon korissa ja myös virheilmoituksen monitoimi-näytössä. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja vaihtaa tarvittaessa kyseisen kiihtyvyyssanturin. Toimenpide kestää n. 1 h ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
MB	heinäkuu 2009	M-luokka (Tyyppi 164) varusteena automaattinen takaluukun ohjain	valm.aika 7/2008 - 3/2009	Kosteuden tunkeutuminen takaluukun ohjainyksikköön saattaa aiheuttaa toiminnassa häiriön tai oikosulun ja mahdollisen palovaaran. Kosteus joutuu yksikköön yläpuolella olevan takavalon tiivisteeseen vuodon seurauksena kovassa sateessa tai pesussa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa takavalon tiivisteeseen parannettuun versioon ja sijoittaa ohjainyksikön siten, että kosteuden tunkeutuminen estyy. Työ kestää n. 2 h ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Mercedes	maaliskuu 2009	S-luokka (221) ABC- etuakselisto	valm.aika: 08/2004 - 09/2006	Etujoustintuen käyttöikä saattaa lyhentyä joustintuen vaurion vuoksi. Vauriosta saattaa aiheutua ajettavuusongelmia. Ajoneuvon edustaja tarkistaa joustintukien valmistusnumerot ja vaihtaa ne tarvittaessa. Työ kestää n. 2,5 h ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Mercedes	huhtikuu 2009	Sprinter, hyväksytty kokonaisuudessa 5.0 t	valm.aika heinäkuu - marraskuu 2006 valm.numerot:N304272 - N318869S105093 - S129722	Seisontajarrun kierreholkien kulumisen jarrun säädössä saattaa riippuen käytön määrästä aiheuttaa jarrun toiminnan häiriintymisen. Kyseisiin ajoneuvoihin asennetaan tarvittaessa uusi säätöyksikkö. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
MB	heinäkuu 2009	Sprinter, 4 syl 110 kW dieselmoottori	valm.aika 1/2006 - 6/2007	Virheellinen moottorin ohjausohjelma saattaa aiheuttaa mäntä- ja moottorivaurioita. Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjelman modifioituun, jolla kovissa kuormitusolosuhteissa rajoitetaan painehuippuja palotilassa. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään MB:n sisäiseen korjaamo-ohjelmaan.
Mitsubishi	lokakuu 2009	L 200 Doppelkabin	valm.aika 01/2007 - 02/2009	Virheellisten tavaratilan kannen saranoiden vuoksi (tapit irtoavat) saattavat nämä ajettaessa aiheuttaa vaaraa takana tulevalle liikenteelle. Ajoneuvon edustaja tarkastaa saranat ja vaihtaa ne veloituksetta malliin (lisävaruste no. MZ313644/MZ313644M). vaihto kestää n. ½ h. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Mitsubishi	toukokuu 2009	Outlander, Grandis	Valm.aika Outlander: 02. 2007 - 09.2008 Grandis: 02.2004 - 03.2008	Riittämättömän silikonitiivistyksen vuoksi saattaa jarruvalokatkaisimen toiminta häiriintyä. Grandis-mallissa voi lisäksi pää-äänenvaimentimen lämpösuojalevy murtua riittämättömän ainepaksuuden vuoksi. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa jarruvalokatkaisimen. Lämpösuojalevy vaihdetaan vahvistettuun malliin. Työt kestävät n. ½ h ja ovat asiakkaalle maksuttomia. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheistä. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mitsubishi	toukokuu 2009	Outlander, Lancer, 2.4 I bensiinimoottorit	valm.aika mallivuodet 2008 - 2009	Puutteellisesti toimiva jarrutehostimen takaiskuventtiili saattaa aiheuttaa tehostuksen puuttumisen. Täydellä teholla jarrutettaessa joudutaan käyttämään huomattavasti normaalia suurempia poljinvoimia. (kova jarrupoljin) Ajoneuvon edustaja vaihtaa takaiskuventtiilin. Työ on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Mitsubishin huoltotiedostoon.
Nissan	kesäkuu 2009	Murano	valm.aika 08.04.2002 - 11.01.2008	Moottorin imuilmakanavan irtoaminen väliresonaattorista saattaa aiheuttaa epätasaista ja käyntiä tai jopa moottorin sammumisen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kanavan veloituksetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Nissan	marraskuu 2009	Primastar, vain Kombi Avantour	valm.aika 20.12.2002 - 12.03.2008	Toisen ja kolmannen istuinrivin ulompien turvavöiden lukkojen kiinnitusruuvit saattavat löystyä. Tämän vuoksi lukkojen kinnitykset saattavat olla epävarmoja. Ajoneuvon edustaja kiristää ruuvit ja käyttäen kierteissä kierteenlukitusnestettä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	huhtikuu 2009	Astra G, Zafira A, 1.7/2.0 dieselmoottorit	valm.aika 1998 - 2005	Maalin irtoaminen etuakseliston apurungossa saattaa aiheuttaa korroosioaurion. Ajoneuvon edustaja tarkistaa apurungon kunnan ja korjaa maalauksen tarvittaessa. Korroosiotapauksissa apurunko uusitaan. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää ½- 4½ h.(vaihto). Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.
Opel	elokuu 2009	Astra H, Zafira-B 1.8 ja 2.2 bensiinimoott. automaattivaihteisto	valm.aika mallivuosi 2007 - 2008	Vaihteiston öljynjäähdytin saattaa vuotaa ja jäähdytinneste tunkeutua ulos ja sekoittua vaihteistoöljyyn. Ajoneuvon edustaja tarkistaa jäähdyttimen ja vaihtaa tämän tarvittaessa veloituksetta. Jos vaihto on tarpeellinen, työ kestää n. 1½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Opel	lokakuu 2009	Corsa-D, 3-ovinen	valm.aika 03.08. - 21.08.2009	Etuistuimen kiskojen kiinnitysruuvit saattavat kovassa rasituksessa (onnettomuus) murtua, mikä johtaa turvallisuusriskiin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa ruuvit veloituksetta. Työ kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	lokakuu 2009	Insignia, nelivetomallit	valm.aika mallivuosi 2009	Tukkeutunut taka-akselin tasauspyörästön huohotinputki saattaa aiheuttaa voiteluöljyn likaantumista ja vanhenemista. Tämän seurauksena saattavat kytkimen lamellit kulua epänormaalisti. Ajoneuvon edustaja tarkastaa putken ja tarvittaessa vaihtaa sen. Työ on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 1 h. Työ merkitään polttoaineen täyttöaukon kanteen hopeisella värimerkillä.
Opel	joulukuu 2009	Insignia 2.0 CDTI-diesel	valm.aika mallivuodet 2009-2010	Moottorin ruiskutusohjelmavirhe saattaa tietyllä käyntiasteella aiheuttaa moottorin nykimistä, ääntä pakoputkistossa ja tietyissä olosuhteissa partikkelisuotimen ylikuumenemista. Mainittuihin ajoneuvoihin suoritetaan moottorinohjausyksikön päivitys. Toimenpide kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ohjainyksikön koteloon vihreällä väritäplällä.
Opel	lokakuu 2009	Vectra-C, Signum, 2.8V6- moottorit	valm.aika mallivuodet 2006 - 2008	Jäähdyttimen paisuntasäiliön vuoto (ennenaikainen vanheneminen) saattaa aiheuttaa jäähdytysnesteen vajausta. Ajoneuvon edustaja vaihtaa säiliön parannettua mallia olevaan. Työ on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 1 h.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	helmikuu 2009	Vectra, Signum	valm.aika mallivuodet 2002 - 2007	Käsijarruvivun lukituksen puutteellinen pyälllys saattaa aiheuttaa, että vipu ei lukitu kunnollisesti ja saattaa arvaamatta avautua. Ajoneuvon edustaja asentaa lukitukseen lisäjousen varmistamaan lukittumisen. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Opel	lokakuu 2009	Vivaro Combi	valm.aika mallivuodet 2001 - 2008	Toisen ja kolmannen istuinrivin ulompien turvavöiden lukkojen kiinnitysruuvit saattavat löystyä. Tämän vuoksi lukkojen kiinnitykset ovat epävarmoja. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnitysruuvien kireyden ja varmistaa liitoksen ruuvilukitusnesteellä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Työ merkitään ruuvien päihin keltaisella värimerkillä.
Peugeot	lokakuu 2009	Partner II	valm.aika 03.12.2008 - 09.01.2009	Taaemman vasemman yksittäisistuimen kiinnityspisteen virheellisen hitsiliitoksen vuoksi saattaa tämä kuormitettaessa irrota. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnityspisteen ja korjaa liitoksen veloituksetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	marraskuu 2009	Partner	valm.aika 19.11.2007 - 25.07.2008	Lämpösuojalevy varapyörätelineen vieressä saattaa vaurioitua tärinänstä ja osa siitä irrota ja pudota tielle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa levyn modifioituun tyyppiin asiakkaalle veloitusetta ja työ kestää n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Peugeot	maaliskuu 2009	Partner, 207, 307, 307 SW, 308, 407	valm.aika kesäkuu 2008 alusta	Keskusohjainyksikön moottorin pysäytysohjaimessa (lataus, valaistus, lasinpyyhkimet) saattaa ilmetä toimintahäiriöitä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa toiminnan ja vaihtaa yksikön tarvittaessa. Työ kestää n. 2 h ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Peugeot	marraskuu 2009	308	valm.aika 23.3.2009 - 14.04.2009	Pääsylinterin vika saattaa aiheuttaa häiriöitä jarrutehostimen toimintaan kohonneen poljinvoiman muodossa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pääsylinterin ja työ on asiakkaalle veloituseton. Ajoneuvon haltijolle on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	heinäkuu 2009	607, 807, Expert, 2.0 Hdi FAP	valm.aika 9/2005 - 12/2006	Alipainepumpun tehoton takaiskuventtiili saattaa alhaisissa lämpötiloissa ja kylmässä moottorissa jäädä aukeamatta ja johtaa alipainetehostuksen puuttumisen jarruista. Jarrujärjestelmä tällaisissa tapauksissa toimii, mutta vaatii huomattavasti suuremman poljinvoiman. Takaiskuventtiili vaihdetaan veloitusetta ja työ kestää n. ½ h. Vaihto-operaation on käynnistetty jo vuonna 2008. Tämä jatko-ohjelma on tarkoitettu koskemaan niitä ajoneuvoja, joita aiemmin ei ole tavoitettu. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Peugeot	toukokuu 2009	4007 2.4 I bens. CVT- vaihteisto	valm.aika 23.10.2007 - 04.12.2008	Puutteellisesti toimiva takaiskuventtiili jarrutehostimen alipaineltekussa saattaa aiheuttaa jarrutehostuksen loppumisen. Myös tehojarrutuksessa joutuu kuljettaja käyttämään huomattavasti suurempia poljinvoimia (kova jarrupoljin). Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen takaiskuventtiilin. Työ on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Recaro	Toukokuu 2009	Lisävarusteistuin Ergomed	valm.aika 05.2008 - 01.2009	<p>Voimakkaassa peräkolarissa (yli 60 km/h) saattaa istuimen selkänöja murtua. Syynä on väärin käsitelty osa selkänöja-konstruktiossa. Edustaja vaihtaa koko selkänöjan.</p> <p>Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Recaro tähdentää, että kaikki kyseisen istuimen hankkineet asiakkaat tavoitettaisiin.</p> <p>Virheestä on ilmoitettu tuotteen myyjille.</p> <p>Työ merkitään istuimen sarjanumerotarraan.</p>
Renault	joulukuu 2009	Megane III, Scenic III	valm.aika 10.06 - 09.07 ja 15.07.2009	<p>Jarrupolkimen varren ja poljinlevyn välinen hitsausliitos saattaa murtua. Poljinlevy saattaa tästä syystä poljinta painettaessa vääntyä tai irrota kokonaan ja kuljettajan jalka lipsahtaa polkimelta.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa polkimen ja tarvittaessa vaihtaa polkimen.</p> <p>Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 1 h.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään koodilla "B4" vasemmaalla moottoritilaan.</p>
Renault	joulukuu 2009	Scenic II ja Kangoo II	valm.aika 01/2006 - 03/2007	<p>Sähköisen ohjaustehostimen sopimaton ohjelma saattaa aiheuttaa tehostimen toiminnan äkillien katkeamisen, josta seuraa huomattavasti kasvanut ohjausvastus.</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää ohjaustehostimen ohjelman</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään koodilla "L1" moottoritilan vasempaan osaan.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	lokakuu 2009	Traffic II	valm.aika Barcelona-tuotanto 14.01.2008 asti Luton-tuotanto 12.03.2008 asti	Toisen ja kolmannen istuinrivin ulompien turvavöiden lukkojen kiinnitysruuvit saattavat löystyä. Tämän vuoksi lukkojen kiinnitykset ovat epävarmoja. Ajoneuvon edustaja tarkastaa kiinnitysruuvien kireyden ja varmistaa liitoksen ruuvilukitusnesteellä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Työ merkitään tarralla moottoritilaan.
Renault	tammikuu 2009	Traffic, 2.0 dCi	valm.aika 01.072006 - 20.12.2007	Moottorijohdinsarja ilmanohjaimessa jäähdytinmaskin takana saattaa hankautua turboletkuun ja ilmastointilaitteen johtimeen aiheuttaen moottorin pysähtymisen ja mahdollisen kylmäainevuodon ilmastoinnissa. Ajoneuvon huolto kiinnittää johdinsarjan lisäkiinnikkeillä Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Renault	toukokuu 2009	Twingo 1.2 16V ASG automaattivaihteisto	valm.aika 11.2003 - 11.2006	Moottorin johdinsarja saattaa hankautua korkeapaineputkeen ja moottori saattaa tämän johdosta pysähtyä. Ääritapauksissa moottori ei enää käynnisty. Ajoneuvon edustaja asentaa lisäsuojan johdinsarjalle ja parantaa tämän kiinnitystä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n 15 min. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tarralla kuljettajan puoleiseen iskunvaimentimen kupuun.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	marraskuu 2009	Twingo II	valm.aika 09/2008 - 02/2009	<p>Etuistuimen lukitusmekanismi istuimen kiskoissa saattaa johtaa tasausjousen luiskahtamisen siten, että etäisyyden säädön lukitus ei toimi virheettömästi.</p> <p>Ajoneuvon edustaja joko korjaa vian tai tarvittaessa vaihtaa säätökahvan ja kiskot.</p> <p>Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää tapauksesta riippuen ½ - 2 h.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään moottoritilaan "B5"- merkinnällä varustellulla tarralla.</p>
Saab	lokakuu 2009	9-3, vain V6-moottorit	valm.aika mallivuosi 2006 - 2009	<p>Jäähdytinnesteen paisuntasäiliön vuoto (ennenaikainen vanheneminen) saattaa johtaa jäähdytysnesteen menetykseen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa säiliön parannettuun malliin veloitusetta.</p> <p>Toimenpide (No. 15460) kestää n. 1 h ja on aloitettu 24.08.2009. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen kampanjatiedostoon.</p>
Saab	maaliskuu 2009	9-5, 1,9 TiD	valm.aika mallivuodet 2006 - 2008	<p>Vuotava polttoaineen palautusjohdin saattaa aiheuttaa polttoainevuodon kuumien moottorinosien päälle ja aiheuttaa palon mahdollisuuden.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa johtimen.</p> <p>Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. ½h.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	heinäkuu 2009	Ibiza, DSG-vaihteistot.	Valm.aika Mallivuosi 2008 valm.numerot ...6JZ9R 066984 - ...126216	Vaihteen valitsinvaijeri saattaa löystyä ja aiheuttaa pysäköintiasentovalinnan takertelua. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja kiinnittää vaijerin tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu mahdollisesta virheestä.
Seat	marraskuu 2009	Leon,Altea, 6-vaiht. DSG-vaihteisto	valm.aika 09/2008 - 08/2008 valm.numerot Leon: VSSZZZ 1P Z9R 032629 - ...512426 VSSZZZ 1P ZAR 000015 - ...010596 Altea: VSSZZZ 5P Z9R 016567 - ...508545 VSSZZZ 5P ZAR 000013 - ...004248	Vaihteiston virheellinen ohjelmaversio saattaa aiheuttaa vaihteiston toimintahäiriöitä, jotka ajoneuvon edustajana mukaan ilmenevät kytkimen avautuessa (ei vetoa) ja valitsimen merkkivalon vilkkumisena. Ajoneuvon edustaja päivittää vaihteiston ohjelman. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tarralla varapyöräkoteloon, jossa merkintä "35B2" ja samalla merkinnällä ajoneuvon huoltovihkoon
Skoda	elokuu 2009	Octavia, Superb	valm.aika 2009	Virheellinen nopeus- ja polttoaineen määrän näyttö saattaa johtua ohjelmistovirheestä. Octavia II: Ajoneuvon edustaja päivittää tietokoneohjelman Superb: Näyttöyksikkö uusitaan. Octaviassa työ kestää n. ½ h ja Superbissa vajaan tunnin. Työ on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tarralla "90E9" varapyörätilaan, ja merkinnällä "90E9" huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Skoda	marraskuu 2009	Octavia, Superb, 6-vaihteinen DSG-vaiht. (02E)	valm.aika 09/2008 - 08/2009	Virheellinen vaihteiston ohjelma saattaa aiheuttaa vaihtamis- ongelmia, jotka ajoneuvon edustajan mukaan ilmenevät kytkimen irrotessa (ei vetoa) ja valitsimen merkkivalon vilkkumista. Ajoneuvon edustaja päivittää vaihteisto-ohjelman. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään varapyörätilaan kiinnitetyllä tarralla jossa merkintä "37F2" ja myös huoltovihkoon "37F2", pvm ja leima.
Skoda	lokakuu 2009	Roomster	valm.aika 17.8.2009	Keskimmäisen takaturvavyön lukko saattaa olla lujuudeltaan riittämätön kovissa rasiutilanteissa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa vyön ja valmistusajan täsmä- tessä vaihtaa sen. Työ on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 2 h. Työ merkitään koodilla "työ 69H6 suoritettu" huoltotiedostoon ja merkkitarralla varapyöräkoteloon.
Suzuki	heinäkuu 2009	Grand Vitara, diesel- moottori	valm.aika 6/2005 - 2/2007 valm.numerot JSAJTA44V00100031 - JSAJTA44V00208945, JSAJTA44V00100054 - JSAJTA44V00223901	Moottorin johdinsarja johtuen liian pienestä etäisyydestä moottorin ohjausyksikön ja tämän moottorin peitteessä olevan kiinnikkeen väliillä saattaa hankautua ja aiheuttaa oikosulun. Ajoneuvon edustaja tarkastaa kyseisen johdinsar- jan kunnon ja asentaa tälle suojuksen hankautumisen estämiseksi. Toimenpide kestää n. ½ h ja asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	maaliskuu 2009	Swift, ei Variante Classic	valm.aika v. 2005 eteenpäin	Hapettunut johdinliitos tavarasäiliön valaisimissa saattaa aiheuttaa ylimenovastuksen vuoksi lämpenemistä valaisimen ympäristössä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tarvittaessa valaisimet ja sivuverhoilut, lisäksi tarkastetaan johtimien virheettömyys ja tarvittaessa vaihdetaan ne. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1 h.
Thule	toukokuu 2009	Taakkateline Rapid Fixpoint XT 751, Low 753	valm.aika 01.01.2008 - 28.02.2008	Väärät kiinnityspultit (musta versio) kiinnikejaloissa saattavat puuttuvan karkaisun vuoksi katketa ja teline irrota. Pultit vaihdetaan toisenlaisiin, (väri hopea) asennussarja 1500051201. Valmistusaika on nähtävissä pakkauksen etuosassa. Uudet osat voidaan hankkia tuotteen myyjältä tai Thulen asiakaspalvelusta. Vauriotapauksissa asiakas tulee ottaa myös yhteys tuotteen myyneeseen yritykseen. Virheestä on tiedotettu internetin tai myyjän antaman tiedotuksen avulla.
Toyota	helmikuu 2009	Yaris	valm.aika 13.06.2005 - 17.04.2007	B-pilarissa sijaitseva vaimennuselementti saattaa syttyä palamaan pyroteknisen vyön kiristimen toiminnasta kolaritilanteissa ja aiheuttaa ajoneuvopalon. Ajoneuvon edustaja poistaa elementin pilarista. Tämä ei aiheuta merkittävää melun kasvua sisätiloissa. Työ on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Varuste	maaliskuu 2009	Veigelin valmistama vammaisajoneuvon käsiohjain	valm.aika 2002 - 2004	Veigelin valmistaman vammaisajoneuvon yhtäaikaaisesti kaasua ja jarrua käyttävän käsiohjaimen ankkuritapissa saattaa esiintyä hiushalkeama hitsausseamassa. Tämän seurauksena auto saattaa menettää jarrutettavuutensa. Virhe koskee jälkikäteen asennettuja varusteita. Ajoneuvon tai laitteiston edustaja vaihtaa kyseisen ankkurikappaleen veloituksetta. Veigel on ilmoittanut virheestä edustajilleen.
Volvo	huhtikuu 2009	C 30, S 40, V 50, 1.6 ja 2.0 dieselmoottorit	valm.aika mallivuosi 2007	Jäähdyttimen tuulettimen ohjausyksikköön saattaa joutua kosteutta, joka aiheuttaa tuulettimen toimintahäiriöitä ja ääritapauksessa palovaaran. Ajoneuvon huolto tarkastaa ohjainyksikön kunnon, määrittää korjaustarpeen ja asentaa tarvittaessa paremman tiiveyden omaavan korjaussarjan. Tarkastus kestää n. ½ h ja korjaus n 1 h. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvon huoltotiedostoon.
Volvo	heinäkuu 2009	C 30, S 40, V 50, C 70, V 70, S 80 vain 2.0D (D4204T)	valm.aika 01.11.2008 - 12.03.2009	Alipainepumpun tehoton takaiskuventtiili saattaa alhaisissa lämpötiloissa ja kylmässä moottorissa jäädä aukeamatta ja johtaa alipainetehostuksen puuttumiseen jarruista. Jarrujärjestelmä tällaisissa tapauksissa toimii, mutta vaatii huomattavasti suuremman poljinvoiman. Takaiskuventtiili vaihdetaan ajoneuvon edustajan toimesta ja on asiakkaalle maksuton. Työ kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	kesäkuu 2009	V70, XC70, S80	valm.aika V70/XC70: mallivuodet 2007-2008 S80: mallivuosi 2008	Lasinpyyhkimien ohjaimen ohjelmavirheen vuoksi pyyhkimiin syntyy toimintahäiriö, kytkettäessä ne eivät käynnisty tai eivät pysähdy katkaistaessa. Ajoneuvon edustaja toimittaa päivitetyn ohjelman virheellisen tilalle. Vaihtotyö on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. ½ h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon.
Volvo	joulukuu 2009	XC 60, vain US- ja Kanadan markkinoille	valm.aika mallivuodet 2009 Ja 2010	Turvayön lukon muovirajoitin saattaa toimia epätydyttävästi, minkä seurauksena onnettomuustilanteissa suurissa rasituksissa lukkokieli tulee luos lukosta. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan lukon muovisuojus. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
VW	elokuu 2009	Caddy, bensiinimoott.	valm.aika 27.04.- 11.05.2009 valm.numerot WV1ZZZ 2K 9X 125047 - 130303 WV2ZZZ 2K 9X 125036 - 130475 WV1ZZZ 2K AX 001006 - 001008 X8VZZZ 2K AG 000001 - 000001	Aktiivihillisuotimen regenerointiletku tankkiin ei ole liitetty. Tämän johdosta syntyy regenerointihäiriöitä ja bensiinin ha-jua. Ajoneuvon edustaja kiinnittää kyseisen letkun suotimeen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään "20P9" merkkitaralla työkaluhyllyn takana oikella olevaan paikkaan ja huoltovihkoon merkinnällä "20P9" lisättyä päivämäärällä ja leimalla.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	elokuu 2009	Caddy 4Motion (vain nelivetomalli)	valm.aika 04.11.-12.12.2008 25.11.- 05.12.2008 (myös laakerin kiinnitys)	Mäkilähtöavustin saattaa olla toimimaton, tämän johdosta mäkilähdössä ajoneuvo saattaa liikkua takaperin. Tämä merkitsee ohjausautomaatiikan päivitystä. Lisäksi saattaa vasemman takapyörän laakerin väliholkki puuttua, minkä johdosta pyöränlaakeriyksikkö löystyy. Ajoneuvon edustaja tarkistaa samalla taka-akselin vetoakselin ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työt asiakkaalle ovat maksuttomia ja kestävät n. 1 h. Työ merkitään tarralla "45C5" työkalyhyllyn takana oikealla olevaan sopivaan paikkaan ja huoltovihkoon koodilla "45C5" lisättynä päiväyksellä ja leimalla.
VW	maaliskuu 2009	Crafter , 5 ton	valm. aika 13.01.2008 - 28.01.2008 valm.numerot VW1ZZZ2EZ86 028921 - 033746 vw 1ZZZ2FZ87 007541 - 008207	Vasemman taka-akselin vetoakselin karkaisuvika saattaa aiheuttaa akselin ja sen laipan väliseen muutosvyöhykkeeseen hiusmurtuman ja johtaa akselivaurioon. Ajoneuvon edustaja tarkistaa akselin ja vaihtaa sen tarvittaessa. Työ kestää n. 1h ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään varapyöräkoteloon "42E9" ja huoltovihkoon.
VW	huhtikuu 2009	Crafter	valm.aika heinäkuu - marraskuu 2006 valm.numerot:N304272 - N318869S105093 - S129722	Seisontajarrun kierreholkin kuluminen jarrun säädössä saattaa riippuen käytön määrästä aiheuttaa jarrun toiminnan häiriintymisen. Kyseisiin ajoneuvoihin asennetaan tarvittaessa uusi säätöyksikkö. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	marraskuu 2009	Golf VI, Golf Plus, DSG- suorakytkentävaih- teisto	valm.aika 18.05.2009 - 06.07.2009 valm.numerot WVWZZZ IK Z 9 W 579524 - ... 928786 WVWZZZ IK Z A W 000467 - ... 514561	Virheellinen automaattivaihteiston ohjelma saattaa aiheuttaa edustajan mukaan vaihtamisongelmia S-asennossa voimakkaiden nykäysten muodossa alaspäiin vaihtaessa. Ajoneuvon edustaja päivittää ohjausyksikön ohjelman. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. ½ h. Työ merkitään varapyöräkoeloon "37E2"- tarralla ja huoltotiedostoon "37E2" lisättynä päiväyksellä ja leimalla.
VW	lokakuu 2009	Golf VI, Jetta, Eos, Schirocco, Passat, suorakytkentävaihteistot tyyppi 02E	valm.aika 09.2008 - 08.2009	Vaihteistoöljyn lämpötilan virhetulkinta aktivoi kytkimen suojainformaation. Tämän seurauksena syttyy vaihteenvalinnan varoitusvalo, kytkin tempoilee ja aukeaa.(Ei vetoa) Ajoneuvon edustaja päivittää vaihteisto-ohjelman. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään huoltotiedostoon koodilla "37E8 suoritettu" ja vastaavalla tarralla varapyöräkoteloon.
VW	toukokuu 2009	Golf VI	valm.aika mallivuosi 2009 valm.numerot WVWZZZ1K -- 9P 407126 - 429114 WVWZZZ1K -- 9W400049 - 426530	Puutteellisen kääntörullan laakeritapin niittauksen vuoksi saattaa rullan asento muuttua ja johtaa ikkunan nostinmekanismiin juuttumiseen etuovissa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa nostinmekanismin valmistajan, jos valmistajana on BROSE, vaihdetaan mekanismi. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää tarkistuksen osalta 15 min ja vaihto tarvittaessa n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tarralla merkinnöin "57C8"varapyöräkoteloon ja huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	heinäkuu 2009	Golf VI, Golf Plus, 1.4 TSI- moottorit (90 kW) DSG-vaihteistot	valm.aika mallivuosi 2009 - 2010 valm.numerot WVWZZZ 1K Z 9P 400007 - 496917 WVWZZZ 1K Z AP 000023 - 011934 WVWZZZ 1K Z AW000113 - 025602 WVWZZZ 1K Z 9W400079 - 584916 WVWZZZ 1K Z 9W900020 - 928802 WVWZZZ 1K Z AW500116 - 507674	Jarrumerkkivalo saattaa syttyä (vikailmoitus) kojelaudassa käynnistyksen jälkeen ohjelmistovirheen vuoksi, vaikka mitään virhettä ei esiinny. Ajoneuvon edustaja päivittää moottorin ohjausohjelmiston, työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä myyjän toimesta. Työ merkitään tarralla "24Q8" varapyörätilaan ja merkinnällä 24Q8 huoltokirjaan.
VW	elokuu 2009	Golf VI	val.aika viikko 41 - 46 v.2008 WVWZZZ 1K 9P 407126 - 429114 WVWZZZ 9W 400049 - 426530	Etulasin nostin saattaa joutua epäkuuntoon nostinmekanismin tukirullan akselin niittauksen peittäessä ja ikkunan jäädessä ala-asentoon. Jos nostimen kannattimessa on valmistajan nimi "BROSE", on nostinmekanismi vaihdettava. Muita nostimen valmistajia vihe ei koske. Nostimien vaihtotyö on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tarralla "57C8"-koodeineen varapyörätilaan huoltovihkoon "57C8" päiväyksineen ja leimoineen.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	marraskuu 2009	Scirocco	valm.aika 03.03.2009 asti valm.numerot WVWZZZ13Z 9V 000001 - ...028752 WVWZZZ 13Z AV 040002 - ...040044	Takaluukun kaasujousien laakeripukkitapit saattavat ruostua ennenaikaisesti riittämättömän korroosiosuojauksen vuoksi. Jos toimenpiteet eivät turvallisuussyistä ole kiireellisiä, tapit vaihdetaan, mikäli ne aiheuttaisivat korroosion laajentumista. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tapit huoltokäyntien yhteydessä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 15 min. Asiakkaalle ilmoitetaan virheestä vain huoltojen yhteydessä. Työ merkitään "55E8"-tarralla varapyöräkoteloon ja huolto-tiedostoon merkinnällä "55E8" varustettuna päivämäärällä ja leimalla.
VW	heinäkuu 2009	Touareg	valm.aika 12/2006 - 1/2009 valm.numerot WVGZZZ7LZ7D 000041 - 082836 WVGZZZ7LZ79 000001 - 061732 WVGZZZ7LZ8D 000001 - 079714 WVGZZZ7LZ89 000001 - 000018 WVGZZZ7LZ9D 000001 - 032558 WVGZZZ7LZ99 000001 - 000001	Heikoksi mitoitettujen kiinnityspisteiden vuoksi takaspoileri saattaa irrota ja aiheuttaa kiinnikkeiden murtumisen ja ääritapauksissa kokonaan irtoamisen ajoneuvosta. Irtoava spoileri saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä. Lisäksi V6 TDI- moottorilla varustetuissa ajoneuvoissa saattaa moottorin testivaroitusvalo käynnistyksen jälkeen syttyä. Kiinnityspaikat vahvistetaan lisävahvikkeilla liimattuna 2-komponenttiliimalla. Varoitusvalon syttymisen välttämiseksi rakennetaan adapterijohdin lisäpolttoainepumpun liitokseen. Takaspoilerivirheen korjaus kestää n 45 min ja adapteri-johtimen asennus n. 1 h ja ovat asiakkaalle maksuttomia. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tarralla "66D6" varapyörätilaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	heinäkuu 2009	Passat (3C), Sharan (7M), 2.0 TDI moottorit	valm.aika 6.9.2006 valm.numerot WVWZZZ 3C Z 7E 006275 - 214533 WVWZZZ 3C Z 7P 000224 - 157558 WVWZZZ 3C Z 79 000004 - 000139 WVWZZZ 3C Z 7Z 000119 - 001091 WVWZZZ 7M Z 7V 001063 - 021866	Tasauspyörästön hammaspyörissä saattaa esiintyä ennen- aikaista kulumista johtuen tasauspyörästömodulin plastisen muodonmuutoksen aiheuttamasta hammaspyörien välysten muutoksesta. Pyörästömoduli korvataan kokonaan korjaus- sarjalla. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Toimenpide hoidetaan tarvittaessa normaalien korjaamo- käyntien yhteydessä. Toimenpiden merkitään tarralla "13D8" varapyörätilaan. Ja merkinnällä 13D8 huoltokirjaan.

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.