

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|------------|---------------|--------------------------------|---|---|
| Alfa Romeo | toukokuu 2011 | Giulietta | valm.aika 02/2010 - 05/2010 valm.numero 7000608 - 7006120 | Etuakseliston alatukivarteen saattaa ääriarituksessa syntyä hiushalkeamia ja saattavat johtaa jatkossa murtumiin. Tämä aiheuttaa välittömän ajoturvallisuusriskin. Ajoneuvon edustaja tarkastaa alatukivarret ja vaihtaa vaurioituneet tukivarret uusiin. Tukivarsien vaihto kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valkoisella väritäplällä tukivarsiin. |
| ATU | huhtikuu 2011 | Tavarankuljetussäiliö | valm.aika 07/2010 eteenpäin | Lukittava tavarankuljetuskattosäiliö saattaa avautua itseksensä ja aiheuttaa vaarallisia liikennetilanteita. ATU ottaa vastaan tyypin MAC 460 säiliöt ja palauttaa kauppahinnan ja palautuskustannukset. Avautumisen estäminen voidaan aikaansaada myös varmistushihnoilla edellyttäen, että ajonopeus ei ylitä 80 km/h. Ostajille on ilmoitettu mahdollisten osoitteiden perusteella virheestä. |
| AEZ | huhtikuu 2011 | Aluvanteet Dezent RE ja Enzo W | valm.aika 08/2010 - 11/2010 Dezent RE : 6 x 15", pulttijako 4 x 100 mm, 4 x 108, 5 x 112, 5 x 114,5 mm Enzo W: 6,5 x 16", pulttijako 5 x 112 mm, 7 x 16", pulttijako 5 x 112 mm | Työstöautomaatin ohjelmavirheen vuoksi asettuu vanne navalle epätydyttävästi puutteellisen keskireijän pyörityksen vuoksi, minkä seurauksena tarvittavaa esijännitystä pyörän napaan ei saavuteta ja vanne saattaa löystyä ajossa. Vanteen myyjä tarkastaa onko kysessä edellämainitun tyyppiset vanteet ja vaihtaa nämä tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|---|---------------------------------------|--|
| BMW | huhtikuu 2011 | 1-sarja, Coupe, Caprio | valm.aika valm. Alusta 2007 - 2010 | Takavalaisinten tiivisteet hapettuvat ennenaikaisesti ja saattavat aiheuttaa valaisinten epätiiveyden. Kosteuden tunkeutuminen valaisimeen saattaa aiheuttaa LED-jarruvalojen toimintahäiriön. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tiivisteet ja tarvittaessa koko valaisimen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ tehdään korjaamokäyntien ja huollon yhteydessä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon. |
| BMW | syyskuu 2011 | 1- , 5-, X3, 2.0 diesel, 7-, X5, X6, 3,0 diesel | valm.aika 10/2008 - 06/2009 | Virheellinen polttoainesuotimen lämmityksen pistokeliitin saattaa aiheuttaa, että lämmitys ei katkea käynnistyksen jälkeen vaan lämmitys jatkuu. Tämä saattaa aiheuttaa akun tyhjentymisen ja johtaa käynnistysvaikeuksiin. Ajoneuvon edustaja tarkistaa liittimen ja vaihtaa virheellisen. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |
| BMW | marraskuu 2011 | 5-sarja,5 GT, 7-sarja, X5, X6, 8- ja 12-syl. Moottorit, turbo | valm.aika 2008 - 2011 | Turbon sähköinen jäähdytysvesipumppu saattaa korkeissa lämpötiloissa pysähtyä ja aiheuttaa turbon kiinnileikkautumisen. Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pumpun modifioituun versioon. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan diagnoositiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|-------------------|--------|--------------------------------------|---|
| BMW | syyskuu 2011 | M3,GTS | valm.aika 04/2010 - 06/2010 | <p>Liimatut muovikatteen korin pohjassa ja takaosassa saattavat irrota riittämättömän liimauksen vuoksi ja aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja liimaa nämä paremmalla liimamateriaalilla.</p> <p>Työ kestää n. yhden työpäivän ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ mekitään sisäiseen diagnoositiedostoon.</p> |
| Citroen | marraskuu 2011 | C 1 | valm.aika 17.02.2005 - 02.09.2008 | <p>Käynnistysvirta käynnistyksen jälkeen saattaa jäädä päälle siten, että käynnistysmoottori käy vielä moottorin jo käydessä. Tämä saattaa johtaa käynnistysmoottorin vaurioon (ylikuorma).</p> <p>Ajoneuvon edustaja asentaa virtapiiriin aikaohjatun releen, joka katkaisee virran syötön 90 sek. kuluessa.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon edustajille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |
| Citroen | marraskuu 2011 | C 3 | valm.aika 12.04.2011 - 15.04.2011 | <p>Takaluukun ylhäällä pitävien kaasujousien kuulanivelet saattavat murtua ja luukku pudota alas.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa molemmat kaasujouset.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Citroenin huoltotiedostoon.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|-------------------|--|--------------------------------|---|
| Citroen | marraskuu 2011 | C 3 | valm.aika 12/2009 - 07/2010 | <p>Takajarrujen kitkamateriaali saattaa olla virheellinen, eikä täytä valmistajan spesifikaatiota, jolloin käsijarrun käyttö aikaansaa liian pienen jarruvoiman.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kitkamateriaalin modifioituun tyyppiin</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään Citroenin huoltotiedostoon.</p> |
| Citroen | huhtikuu 2011 | C 3 Picasso | valm.aika 09/2008 - 01/2010 | <p>Tässä mallissa jarruletkut on mahdollisesti taivutettu virheellisesti ja saattavat vaurioitua ennenaikaisesti.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa letkut ja vaihtaa nämä tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää vaihtamiseen ollessa kyseessä n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Citroen-huoltotiedostoon.</p> |
| Citroen | huhtikuu 2011 | C 5 III, vain käsikäyttöinen käsijarru | valm.aika 12/2009 - 04/2010 | <p>Puutteellisen jarrupalojen puristusvoiman johdosta ei käsijarrulla saavuteta riittävää pidätystä ja ajoneuvo saattaa lähteä liikkeelle jarrun käytöstä huolimatta.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa käsijarrun vipukoneiston parannettuun versioon.</p> <p>Työ on asiakkaalle maksuton.</p> <p>ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltotiedostoon.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|--|--------------------------------|---|
| Citroen | lokakuu 2011 | C4, C4 Picasso, C8, Jumpy | valm.aika 2009 - 2010 | Polttoaineen paluujohtimen ja meluvaimennuksen välillä saattaa syntyä hankautuma, joka voi aiheuttaa polttoainevuodon. EU-alueella on annettu 07/2011 takaisinkutsu. |
| Citroen | huhtikuu 2011 | C 4, C 4 Picasso, C5 II, C 5 III (X 7), Jumpy III, 2.0- dieselmoottorit (DW10B- ja DW10U) | valm.aika 12/2006 - 03/2009 | Alipainejärjestelmän takaiskuventtiilin vika saattaa aiheuttaa jarrutehostuksen puuttumisen kokonaan ja merkittävästi kohonneen jarrujen poljinvoiman. Jarrujärjestelmä kuitenkin toimii edelleen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa takaiskuventtiilin. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |
| Citroen | huhtikuu 2011 | C - Crosser | valm.aika 04/2007 - 01/2008 | Istuimenlämmittimen pistokeliitoksessa saattaa esiintyä kosteudesta johtuvia kontaktihäiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa liitoksen ylikuumentumista oikosulun vaikutuksesta. Ajoneuvon edustaja tarkastaa liitoksen ja siirtää sen pois kosteudelle alttiista paikasta. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|--|---|
| Dacia | lokakuu 2011 | Logan, Sandero, Moottori SD4F(1.2 16V) | valm.aika 17.9.2010 - 30.11.2010 (Eurooppa) | Venttiilien jousilautasten lukkokiilat saattavat materiaalipuutteiden vuoksi kulua ja johtaa häiriöihin venttiilien toiminnassa. Tämä saattaa ääritauksissa aiheuttaa moottorivaurion. Ajoneuvon edustaja tarkistaa alustavana toimenpiteenä sylinterikannen numeron ja vaihtaa tarvittaessa lukkokiilat. Tarkistus kestää n. 20 min ja kiilojen vaihto n. 9 h. Työ on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään kuljettajan puoleisen etuvaimentimen kuppiin tarralla merkinnöin "Q6" |
| Fiat | huhtikuu 2011 | 550, 500 Abarth, Panda, Panda Van | valm.aika 500/Abarth 11/2009 - 12/2009 Panda Van 09/2009 - 11/2009 valm.numerot 500:0396248 -0438371 500 Abarth: 0397058 -0404283 Panda: 1545643 - 1596187 Panda Van: 1546860 -1557833 | Ohjausakselin ylemmän nivelen haarukka on lukittu ohjaus- akseliin kahdella puristuslukituksella. Jos nämä lukitukset puuttuvat, saattaa haarukka irrota akselista ja ajoneuvo muuttua ohjauskyvyttömäksi. Ajoneuvon edustaja irrottaa akselin ja tarkastaa lukitusten olemassaolon. Jos nämä puuttuvat, vaihdetaan koko ohjausväli- akseli. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valkoisella väritäplällä väliakselin alemman nivelen tuntumaan. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|--|---|---|
| Fiat | marraskuu 2011 | Doblo, Panorama, Cargo | valm.aika 07/2009 - 06/2011 valm. Numerot ...08000352 - ...08004997 ...09000501 - ...09124456 | Ohjelmavirhe varusteohjelmassa saattaa aiheuttaa, että deaktivoi- nista huolimatta etumatkustajan turvavyö aktivoituu uudestaan. Tämä saattaa lastenistuinta käytettäessä aikaansaada vaarallisen tilanteen onnettomuustilanteissa tyynyn lauetessa. Ajoneuvon edustaja päivittää varusteohjelman. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Tunnuksena työstä on valkoinen värimerkki oikean ajovalo- heittimen polttimon kannessa. |
| Fiat | huhtikuu 2011 | Ducato (250) 2.3 JTD/ 3.0 JTD/ 3.0 CNG-moottorit | valm.numerot1614651 -1907289 | Asennusvirheestä johtuen saattaa vaihteiston ja moottorin väliset kiinnityspultit löystyä. Tämä aiheuttaa vaihtamisongelmia ja pitkään jatkuessaan matkan keskeytymisen. ADAC on tästä tiedottanut matkailuautoilijoille ja Fiatille. Ajoneuvon edustaja tarkistaa pulttien kireyden ja kiristää ne valmistajan ohjeiden mukaisesti. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu matkailuautoedustajan toimesta. Työ merkitään valkoisella maalitäplällä vaihteistoöljyn täyttöaukon tuntumaan. |
| Fiat | lokakuu 2011 | Ducato (tyyppi 250) | valm.aika 2006 - 04/2007 | Varapyörän kohdistuminen kiinnitykseensä saattaa olla puutteellinen ja johtaa tämän värähtelyyn ajossa ja ääritapauksissa varapyörän irtoamiseen ja edelleen vaaran takana tulevalle liikenteelle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa varapyörän kiinnityksen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valkoisella väritäplällä varokerasian kanteen. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|---|---|---|
| Fiat | marraskuu 2011 | Ducato, vain 2.3 JTD- diesel, 96 kW (Euro 5) | valm.aika 07/2010 - 07/2011 | <p>Virheellisesti asennettu polttoaineen syöttöjohdin suotimesta saattaa heilahdella vapaasti ja siksi hankautua. Ääritapauksissa tämä saattaa johtaa polttoainevuotoihin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa virheellisesti asennetut johtimet modifioituihin. Tässä yhteydessä suoritetaan myös moottorihjauksen päivitys. Valmistajan mukaan tähän ei ole teknisiä perusteita vaan sovittaminen Euro 5- päästönormeihin. Valmistajan mukaan em. Korjaukset eivät koske matkailuautokäyttöön tarkoitettuja alustoja, jotka on korjattu varustelun yhteydessä.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoihin on oltu yhteydessä.</p> <p>Työ merkitään varokekotelon kanteen valkealla värimerkillä.</p> |
| Fiat | kesäkuu 2011 | Punto EVO, Grande Punto | valm.aika 07/2009 - 02/2010 valm.numerot Grande Punto: 0510151 - 0635349 Punto EVO: 1487461 - 1624852 | <p>ABS-ohjausyksikön kaapelikimppu saattaa hankautua akkutelineeseen kiinnitetyn pitimeen ja aiheuttaa oikosulun eristeiden hankautumisen vuoksi ja epäedullisessa tapauksessa aikaansaada palovaaran. Ajoneuvon edustaja tarkastaa johdinkimppun asennuksen ja korvaa tarvittaessa hankautuneet johtimet. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään valkoisella väritäplällä kaaplein pistokeliittimeen.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Fiat | lokakuu 2011 | Scudo, 2.0 JTD moottorilla | valm.aika 01/2010 - 11/2010 | <p>Polttoaineen palautusjohdin saattaa hankautua polttoaine-suotimeen tai moottoriin ja epäedullisimmassa tapauksessa aiheuttaa polttoaine vuodon.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa ja korjaa johtimen sijainnin.</p> <p>Tarvittaessa uusitaan johdin.</p> <p>Työn yhteydessä suoritetaan myös moottorinohjausohjelman päivitys, joka prantaa partikkelisuotimen puhdistussykliä.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ suoritetaan toimintakoodilla 5530. Työ merkitään valkealla väritäplällä paluujohtimen pikaliittimen tuntumaan. Päivitys merkitään valkealla väritäplällä moottoritilaan valonheittimen tuntumaan.</p> |
| Ford | joulukuu 2011 | Fiesta, Fusion | valm.aika 13.09. - 23.09.2011 | <p>Taka-akseliston kiinnityspultit saattavat löystyä ja aiheuttaa äkillisen ajovakavuusongelman.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa pultit uusiin.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedoastoon.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Ford | toukokuu 2011 | Fiesta | valm.aika 1.1.2011 - 24.02.2011 | <p>ABS/ESP-hydrauliikkayksikön kaksi jarrunesteputkea saattavat hankautua toisiaan vasten ja aiheuttaa jarrunestevuotoa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa, onko havaittavissa hankautumajälkiä putkissa ja vaihtaa nämä tarvittaessa. Putkien vaihtotapausessa työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Putkien on oltava vähintään 5 mm etäisyydellä toisistaan. Virheestä ei ole ilmoitettu erikseen ja korjaus tehdään mahdollisen seuraavan huoltokäynnin yhteydessä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |
| Ford | toukokuu 2011 | Grand C-max | valm.aika 01.03.2010 - 14.01. 2011 | <p>Toisen takaistuinrivin istuimensäätömekanismi saattaa olla vaurioitunut ja saattaa aiheuttaa istuinrivin äkillistä väljyyttä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa mekanismin kunnon ja korjaa asennuksen jälkikäteen. Korjaustoimenpiteiden ollessa kyseessä työ kestää n. 12 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|--------------------------------------|--|
| Ford | huhtikuu 2011 | Ka | valm.aika 24.09.2009 - 13.11.2009 | <p>Ohjausakselin ylemmän nivelen haarukka on lukittu ohjaus-akseliin kahdella puristuslukituksella.</p> <p>Jos nämä lukitukset puuttuvat, saattaa haarukka irrota akselista ja ajoneuvo muuttua ohjauskyvyttömäksi.</p> <p>Ajoneuvon edustaja irrottaa akselin ja tarkastaa lukitusten olemassaolon. Jos nämä puuttuvat, vaihdetaan koko ohjausväli-akseli. Ajoneuvon edustaja on tavannut vuoden 2011 alussa vain muutamia lukisten puuttumistapauksia.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon edustajan tiedostoon.</p> |
| Ford | huhtikuu 2011 | Kuga lämmitettävillä pesuainesuuttimilla | valm.aika 2008 | <p>Puutteellisen tiiveyden vuoksi saattaa pesulaitteen sähkölämmittimen suutin hapettua ja aiheuttaa oikosulun ja ylikuumentumista.</p> <p>Kuumentunut suutin saattaa sulaa ja aiheuttaa palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa suuttimet modifioituun versioon.</p> <p>Työ kestää vajaan ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |
| Ford | toukokuu 2011 | Mondeo, S-Max, Galaxy | valm.aika 25.03.2010 - 27.12.2010 | <p>Korin BCM-ohjausyksikön ja 2.0 TDCi- moottorin ohjausyksikön ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa lukuisia toimintahäiriöitä kuten lasinpyyhkijät ja varoitusvalot.</p> <p>Ajoneuvon edustaja asentaa uuden ohjelmapäivityksen yksiköihin. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--|--|--|
| Honda | heinäkuu 2011 | Accord (CU 3), Tourer (CW 3) diesel | valm.aika mallivuodet 2009 - 2011 | Virheellinen moottorinohjauksen tietokoneohjelma saattaa aiheuttaa partikkelisuotimeen toimintahäiriön, minkä seurauksena on moottoriöljyn ohentuminen ja määrän kasvu. Tämä puolestaan saattaa johtaa voiteluöljyn joutumiseen palotilaan ja moottorin käyntinopeuden ryntäilemiseen hallitsemattomasti. Ajoneuvon edustaja poistaa virheen päivittämällä tietokoneohjelman. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |
| Honda | toukokuu 2011 | Civic Hybrid | valm.aika 09.06.2005 - 19.01.2006 valm.numero JHMD 36206S 200001 - 004954 | Tasasuuntaimen oikosulku saattaa aiheuttaa tasasuuntauspiirin toimintahäiriön ja moottorin äkillisen pysähtymisen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tasasuuntaimen modifioituun versioon. Vaihtotyö kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustajille on tiedotettu virheestä. Vaihtotyö merkitään pistepuikolla tyyppikilven nelospaikkaan moottoritilassa. |
| Honda | elokuu 2011 | Civic, FR-V bens.moott. | valm.aika Civic: mallivuodet 2008 - 2010 FR-V: mallivuodet 2008 - 2009 | Vesipumpun hihnapyörä saattaa löystyä murtuneiden kiinnitysruuvien vuoksi ja johtaa jäähdytyksen ja ohjaustehotimen toiminnan häiriöihin. Ajoneuvon edustajan mukaan seurauksena on myös lämpötilan varoitusvalon syttyminen ja edelleen ajettaessa myös mahdollinen moottorivaurio. Ajoneuvon edustaja vaihtaa hihnapyörän kiinnitysruuvit. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| Honda | huhtikuu 2011 | CR-V, dieselmootorit | valm.aika 11.08. - 12.10.2010 | <p>Ruiskutuspumpon matalapaineosassa saattaa virheellisen tiiviste- teen vuoksi esiintyä polttoainevuotoa. Joutuessaan kuumien moot- torin osien kanssa tekemisiin saattaa vuoto aiheuttaa mahdollisen palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa pumpon valmistusnumeron ja vaihtaa sen tarvittaessa.</p> <p>Pumpon vaihto kestää n. 1 h ja antaa aiheen varautua noin puolen päivän mittaiseen korjaamokäyntiin. Toimenpide on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään pistepuikolla moottorin tyypikilpeen.</p> |
| Honda | syyskuu 2011 | CR-Z, Hybridi, käsivaiht. | valm.aika mallivuosi 2011 | <p>Sähköisen voimansiirron ohjauselektroniiikan ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa polttomootorin käytöstä poistumisen yhteydessä äkillisen sähkövoimansiirron käynnistymisen ja epätoivotun ajoneuvon liikkumisen eteen tai taaksepäin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää hybridiohjausyksikön uudelleen. toimitus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään IMA-CPU- tietokantaan.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Honda | huhtikuu 2011 | Jazz | valm.aika 2002 - 2008 | Läihivalojen yhdysjohtimisto valokatkaisimeen ovat liian lyhyt ja saattaa aiheuttaa kosketushäiriöitä katkaisimen liitoksessa. Tämän seurauksena saattavat lähivalot ajon aikana sammua. Ajoneuvon edustaja lisää johtimistoon jatkopalan ja tarkastaa liittimet ylikumenemisvaurioiden osalta. Tarvittaessa vaihdetaan katkaisin ja johdinpistoke. Työ kestää vajaan tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |
| Jaguar | joulukuu 2011 | X- tyyppi, 2.2 l diesel | valm.aika 2006 - 2010 | Vakionopeussäädin saattaa toimia virheellisesti siten, että se ei enää aktivoidu tai - vielä problemaattisempaa - ei putoa pois päältä. Se tarkoittaa, että laite ei reagoi jarrupoljin- ja kytkinpoljintunnistimiin. Tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. Ajoneuvon edustaja tutkii laitteen ja päivittää tämän ohjelmätiedoston. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon ja edustajan sisäiseen tiedostoon. |
| Jaguar | huhtikuu 2011 | XJ | valm.aika 28.07.2009 - 03.11.2010 | Lasinpyyhkimen varren kiinnitysmutteri saattaa löystyä ja aiheuttaa häiriön pyyhkimien toiminnassa. Vaaratilanne saattaa syntyä liikenteessä pyyhkijöiden ollessa käytössä. Ajoneuvon edustaja kiristää mutterin ohjeen mukaisella momentilla. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---------------------------|---|---|
| KIA | heinäkuu 2011 | Magentis, 5-vaiht. Autom. | valm.aika valm. alusta 2005 - 13.06.2007 | Virheellisesti asennetun vaihteen valitsinkaapelin vuoksi saattaa valitsimen kuulaliitos löystyä ja vaihteen kytkememisestä P-asentoon huolimatta ajoneuvo lähtee liikkeelle. KIA-edustaja tarkastaa liitoksen ja virhetapauksissa asennetaan uusi holkki kaapelille ja säädetään valitsin ohjeen mukaisesti. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Moni edustaja merkitsee työn huoltovihkoon, muussa tapauksessa edustajan tiedostoon. |
| Lexus | huhtikuu 2011 | IS 250, IS 250C | valm.aika 31.08.2007 03.02.2009 valm.numerot GSE20: JTH BK262# #2060448 - #2093907 GSE20: JTH BK262# #5052957 - #5097348 GSE20: JTH FK252# 02500018 - 2500021 | Liian vähäisen kiristysmomentin vuoksi saattaa polttoaineen painetunnistin polttoaineen syöttöputkessa alkaa vuotaa. Ajoneuvon edustaja kiristää tunnistimen säädetyllä momentilla. Jos polttoainetta on vuotanut, vaihdetaan lisäksi tunnistimen tiiviste. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon. |
| Lexus | huhtikuu 2011 | RX- mallisarja | valm.aika 02/2003 - 07/2006 | Vaihteistotunnelin verhouksen kiinnikkeet saattavat irrota ja verhaus liikkueessaan aiheuttaa kaasupolkimen jumiutumisen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa verhouksen kiinnikkeet ja vaihtaa nämä modifioituun versioon. Työ kestää vakaan ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|---|---|--|
| Lexus | marraskuu 2011 | RX 300, RX 330, RX 400h, Camry, Sienna | valm.aika 07/2004 - 01/2005 valm.numerot RX 300: MCU35JTJHF3###00026276 - 2004263 MCU38JTJHA###40070017- 50089041 RX 330: MCU33JTJGA3###4004194 - 50055573 RX 400h:MHU38JTJHW3###00001030- 60005158 Camry:MCV30JTDBF3###00157949- 50161143 MCV30MR053X###44000032- 54000300 Sienna:MCL205JTDZA2###4S176784- 52879017 MCL255TDBA2###4S022711- 5S039028 | Kampiakselin värinänvaimentimen ja sen yhteydesä olevan hihnapyörän välinen liimaus saattaa olla riittämätön ja hihnapyörän irtoaminen mahdollista. Edelleen saattaa hihnapyörän liukuminen aiheuttaa apulaitteissa toimintahäiriöitä, mm ohjaustehostimessa kasvaneiden ohjausvoimien muodossa Ajoneuvon edustaja tarkistaa hihanpyörän ja tarvittaessa uusii osan. Vaihtotyö kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |
| Lexus | heinäkuu 2011 | RX 400 H, ensisukupolvi | valm.aika 24.09.2004 - 09.08.2006 | Voimanhjausmodulin muutamien transistorien juotos saattaa olla riittämätön, minkä johdosta virran kulutus saattaa kohota kyseisissä liitoksissa ja aiheuttaa ylikuumentumista suurella kuormalla ajettaessa. Pahimmassa tapauksessa saattaa tämä polttaa yksikön varokkeen ja hybridijärjestelmän toiminta keskeytyä. Ajoneuvo ei tämän jälkeen ole käynnistettävissä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa modulin. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--|--|--|
| Mazda | kesäkuu 2011 | Mazda 3 | valm.aika 07.01.2008 - 31.03.2009 | Tuulasinpyyhkimen moottorin maadoitus saattaa olla puutteellinen ja moottorin toiminta häiriintyä ja pyyhkimien toiminta lakata. Ajoneuvon edustaja asentaa moottorille lisämaadoitusjohtimen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon. |
| Mazda | huhtikuu 2011 | 5, 1.8 ja 2.0 ottomoottorit | valm.aika 29.07.2009 - 28.04.2010 | Epäpuhtauksien aiheuttama polttoainepumpun pistokeliitoksen epätiivius polttoainesuodinrunгон ja johtimiston välillä saattaa aiheuttaa korroosiota ja ääritapauksessa polttoainepumpun käyntihäiriöitä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa johdinpistokeliitoksen. Jos korroosiota havaitaan, vaihdetaan polttoaineen suodinpesä, kaapelipistoke ja tämän tiiviste. Vaihtotyö kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |
| Mazda | kesäkuu 2011 | 6 (tyyppi GH), 2.5 l bens. moottori - 125 kW | valm.aika 08.01.2008 - 12.02.2008 valm.numerot JMZ GH1*L6 01 128035 - 139368 JMZ GH1*L6 81 128055 - 139393 | Männäntapin lukkorengas on saattanut asettua puutteellisesti uraansa ja irrota. Tämän saattaa johtaa moottorivaurioon. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisessä ajoneuvossa pääsääntöisesti kaikki neljä mäntää kiertokankineen. Työ kestää n. 10 tuntia ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|----------|------------------|--|---|---|
| Mercedes | huhtikuu 2011 | C-/E-/S-G-/GL-/GLK-/R-/M- luokat/Vito/Viano/Sprinter 4/6 syl.moottorit, dieselpolttoaineen suotimen lämmitys | valm.aika: C-luokka: 03/2010 - 10/2010 E- 12/2009 - 11/2010 S- 04/2010 - 11/2010 G- 06/2010 - 10/2010 GL- 02/2010 - 10/2010 GLK- 03/2010 - 09/2010 R- 11/2009 - 10/2010 M- 01/2010 - 10/2010 Vito/Viano:04/2010 - 10/2010 Sprin6/ter: 06/2010 - 09/2010 | Esilämmityksellä varustettu polttoaineen suodin saattaa vedenpoistojärjestelmän ylemmästä liitoksesta vuotaa dieselöljyä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa suotimen modifioituun versioon. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon. |
| Mercedes | lokakuu 2011 | CLS, E-luokka, (tyyppi 212) 4-matic | valm.aika 212: 02.11.2010 - 20.04.2011 218: 02.11.2010 - 13.04.2011 | Elektronisen komponentin toleranssivaihtelun vuoksi (asentotunnistin) saattaa ohjaustehostin deaktivoitua ja tehostin joutua vikasetilaan. Tämän vuoksi kuljettaja joutuu käyttämään huomattavan suuria ohjausvoimia, mekaaniseen ohjauttavuuteen tämä ei kuitenkaan vaikuta. Kojelaudassa tämä näkyy tekstinä "ohjaustehostinhäiriö, katso käyttöohjeet" yhdessä varoitusäänen kanssa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjausvaihteen. Työ kestää n. 3/4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään vain edustajan takuutiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|----------|------------------|---|--------------------------------------|--|
| Mercedes | huhtikuu 2011 | Vito, viano, Sprinter, 6-sul. Dieselit (OM642) | valm.aika 10/2009 - 03/2010 | Moottoriöljyn täyttöaukon liitoksessa moottoriin saattaa esiintyä öljyvuotoa, joka johtuu kiinnitysrousilevyn jännityksen puutteesta tai murtumasta. Tämä saattaa johtaa moottorivaurioon öljyn puutteen tai öljyn likaantumisen seurauksena Ajoneuvon edustaja tarkastaa öljyntäyttötulpan liitoksen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon. |
| Mercedes | joulukuu 2011 | S-luokka (tyyppi 221) | valm.aika 26.08.2011 - 11.10.2011 | Eturuvävöiden korkeuden säätimissä käytetyt kiinnitysruuvit eivät vasta lujuusluokaltaan (puuttuva pintakäsittely) vaatimuksia. Tästä syystä onnettomuustapauksissa saattaa vyön pidätysvoima jäädä puutteelliseksi. Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko korkeudensäätimen kiinnitysruuveineen. Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon. |
| Mercedes | joulukuu 2011 | Sprinter | valm.aika huhtikuu 2011 | Virheelinen hitsiliitos kolmannen istuinrivin Isofix- kiinnikkeissä saattaa johtaa onnettomuustilanteissa siihen kiinnitetyn lastenistuimen irtoamiseen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa kyseiset liitokset ja uusii istuimen tarvittaessa. Työ kestää vaihtotapauksessa n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|------------|------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Mitsubishi | huhtikuu 2011 | L 200 Pick-up | valm.aika alusta 2006 - 01/2009 | Ylätukivarren pallonivelen kiinnityspultit eivät kenties ole ohjeen mukaisilla momentilla kiristetyt. Löystäminen saattaa johtaa kasvaneeseen ohjausvälykseen ja valmistajan mukaan ajettavuusongelmiin ja suuntavakavuuden puutteisiin. Ajoneuvon edustaja tarkastaa pulttien kireysmomentit. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon. |
| Mitsubishi | huhtikuu 2011 | Outlander | valm.aika 11/2006 - 01/2008 | Istuimenlämmittimen pistokeliitoksessa saattaa esiintyä kosteudesta johtuvia kontaktihäiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa ylikuumentumista. Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitoksen kunnon ja siirtää liittimen pois kosteudelle alttiista paikasta. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu käytettävissä olevien osoitteiden puitteissa virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |
| Nissan | huhtikuu 2011 | Juke, Noke | valm.aika 08. -09.2010 | Jarrunesteeseen on joutunut valmistuksessa mineraaliöljyä epäpuhtaudeksi. Tämän seurauksena järjestelmän kumiosat ovat vaarassa turvota ja johtaa epätiiveyteen. Tämän seurauksena saattavat myös jarruvoimat kasvaa ja jarrutusmatkat pidentyä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko jarru- ja kytkinjärjestelmän. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--|--------------------------------------|---|
| Nissan | kesäkuu 2011 | Navara (tyyppi D40) | valm.aika 01.06.2005 - 03.07.2008 | <p>Pyörän pulttien reiässä saattaa esiintyä hiushalkeamia ja jatkossa aiheuttaa pyörän irtoamisen, ajettavuusongelmia ja turvallisuusriskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa vanteiden kunnon ja jos yhdessäkin vanteessa esiintyy murtumia, vaihdetaan kaikki neljä vannetta. Jos sensijaan murtumia ei esiinny, vaihdetaan vanteet tarvittaessa myöhemmin, kun riittävästi vanteita on saatavilla.</p> <p>Vaihtotyö kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> |
| Nissan | elokuu 2011 | Qashgai, 2.0 I benssiini-moott. , CVT-autom. | valm.aika 27.08.2010 - 18.02.2011 | <p>Pääsylinterin ja ABS-yksikön välinen jarruputki saattaa koskettaa CVT-vaihteistoa ja aiheuttaa hankautuman, jarruputken hankautumisen puhki ja edelleen jarrunestevuodon. Tämä saattaa aiheuttaa häiriön jarrujen toimintaan ja turvallisuusriskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa putken sijoituksen, kunnon ja edelleen uusii sen tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää putken vaihdon ollessa kyseessä n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |
| Opel | huhtikuu 2011 | Astra H, Zafira B | valm.aika 1.10.2003 - 03.09. 2010 | <p>Kontaktihäiriö äänitorven ohjausakselilla sijaitsevassa elektroniikkamodulissa aiheuttaa, että äänitorvi ei toimi.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tutkii vian ja tarvittaessa uusii modulin.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään sinisellä väritäplällä ratin takapuolelle.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|-------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Opel | huhtikuu 2011 | Corsa-D | valm.aika mallivuosi 2011 | <p>Etumatkustajan turvatyynyn kansi saattaa kolaritilantessa irrota turvatyynyyksiköstä ja aiheuttaa matkustajan loukkaantumisen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja kojelaudan ja vaihtaa tämän tarvittaessa kokonaan.</p> <p>Kojelaudan vaihto tarvittaessa kestää n. 3 h ja asiakkaalle maksuton. Työ merkitään vihreällä väritäplällä moottoritilan etumaiseen varokerasiaan.</p> |
| Opel | marraskuu 2011 | Corsa D | valm.aika mallivuosi 2010 - 2011 | <p>Käsjarruvivun hammaskaari saattaa käytössä murtua siinä olevan karkaisuvian vuoksi. Vipu ei tämän vuoksi asetu vedettyyn asemaan estäen jarrun toiminnan ja ajoneuvo saattaa lähteä liikkeelle. Ajoneuvon edustaja tarkistaa vivun valmistusajan ja vaihtaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltiojolle on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valkoisella väritäplällä jarruvipuun.</p> |
| Peugeot | marraskuu 2011 | 107 | valm.aika 17.02.2005 - 02.09.2008 | <p>Käynnistysvirta käynnistyksen jälkeen saattaa jäädä päälle siten, että käynnistysmoottori käy vielä moottorin jo käydessä. Tämä saattaa johtaa käynnistysmoottorin vaurioon (ylikuorma). Ajoneuvon edustaja asentaa virtapiiriin aikaohjatun releen, joka katkaisee virran syötön 90 sek. kuluessa.</p> <p>Työn suoritus kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustajalle on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|--------------------------------------|---|---|
| Peugeot | lokakuu 2011 | 207 | valm.aika: mallivuosi 2010 valm.numerot: VF3WB5FSOAE045973- VF3WC5FS4BW002606 | Takajarrujen jarruletkut saattavat olla asennetut virheellisesti ja aiheuttaa hankatumia ja jarrunestevuotoja. Ääritapauksessa toinen jarrupiiri putoaa pois käytöstä jarrutehon heikentyessä merkittävästi. Ajoneuvon edustaja tarkistaa letkujen asennuksen ja hankatuma-tapauksissa vaihtaa jarruletkut. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Peugeot-Service-boksiin ja vapaille korjaamoille Intenettiin nähtäville tunnuksella YYS |
| Peugeot | lokakuu 2011 | 308, 3008, 5008, 807, RCZ, Expert | valm.aika 2009 - 2010 | Polttoaineen paluujohtimen ja meluvaimennuksen välille saattaa syntyä hankatuma, joka voi aiheuttaa polttoainevuodon. EU-alueella on aloitettu takaisinkutsu 07/2011 lähtien koodilla YUS |
| Peugeot | huhtikuu 2011 | 4007 | valm.aika 04/2007 - 01/2008 | Istuimenlämmittimen pistokeliitoksessa saattaa esiintyä kosteudesta johtuvia kontaktihäiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa liitoksen ylikuumentumista oikosulun vaikutuksesta. Ajoneuvon edustaja tarkastaa liitoksen ja siirtää sen pois kosteudelle alttiista paikasta. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|-----------------|--|--|--|
| Peugeot | lokakuu 2011 | Boxer | valm.aika 01/2006 - 04/2010 | Varapyörän huonon asettumisen johdosta kiinnitykseensä saattaa syntyä värinää, joka hankalimmassa tapausessa johtaa pyörän irtoamiseen ja vaaran takana tulevalle liikenteelle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa varapyörän kiinnityksen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Peugeot Servic Boxiin ja vapaille korjaamoille internettiin toimintakoodilla ZBC |
| Porsche | syyskuu 2011 | Boxter, Cayman | valm.aika 31.05. - 10.06.2011 | B-pilarin turvavyön alakiinnityslevy saattaa jäykästi kiertyä kiinnityspultissaan, minkä vuoksi vyön toiminta ei ole optimaalista. Ajoneuvon edustaja tarkastaa kiinnityspisteen toiminnan ja vaihtaa tarvittaessa koko vyön. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja tiedottaa virheestä. Työ merkitään sisäiseen huoltotiedostoon. |
| Renault | lokakuu 2011 | Clio, Twingo, Modus, Wind, moottorit 1.2 16V ja D4FT | valm.aika Euoppa 17.09.2010 - 30.11.2010 Eur.ulkop 06.11.2011 - 22.11.2011 | Venttiilin jousilautasen lukkokiilat saattavat puutteellisten aineominaisuuksien vuoksi aiheuttaa häiriöitä venttiilien toimintaan. Ääritapauksissa saattaa syntyä moottorivaurioita. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ensivaiheessa sylinterikannen numeron ja vaihtaa tarvittaessa venttiilien luokkokiilat. Tarkistus kestää n. 20 min ja vaihtotyö n 9 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään kuljettajan puoleiseen etuvaimentimen kuppiin tarralla merkinnöin Q6. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|---------------------------------------|---|--|
| Renault | toukokuu 2011 | Laguna III, 2.0 I bensiinimoottori | valm.aika sarjan alusta > 26.02.2010 | Vakionopeussäätimen ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa, että asetettu nopeus ylittyy 6 - 10 km/h. Ajoneuvon edustaja päivittää moottorinohjausyksikön ohjelman. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä ei ole ilmoitettu erikseen, vaan se korjataan mahdollisen seuraavan huoltokäynnin yhteydessä. Työ merkitään merkinnällä vasemman etujoustinjalan kiinnityspintaan. |

| | | | | |
|---------|-----------------|------------|------------------------------|---|
| Renault | lokakuu 2011 | Master III | valm.aika 16.04.2010 asti | Takaisinkutsun 2010 lopulla taka-akselille tehdyistä toimista joh- tuen saattaa taka-akselin laakerin tiivisteissä esiintyä epätiiveyttä. Laakerivaurio esiintyessään aiheuttaa melua. Jatkettaessa ajoa saattaa ääritilanteissa aiheutua takapyörän menetys. Ajoneuvon edustaja häiriötapauksissa vaihtaa takapyörän laakerit. Työ kestää n. 90 min ja on asiakkaalle maksuton. Takaisinkutsut on aloitettu 09/2011. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Vaihtotyö merkitään tarralla tienpuoleiseen etuvaimentimen kuppiin. |
|---------|-----------------|------------|------------------------------|---|

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Renault | elokuu 2011 | Megane 3. Fluence | valm.aika 01.11.2009 - 12.02.2010 | Ohjausakselin nivelen liitosmutteri saattaa aiheuttaa sähköisen ohjaustehostimen johdinsarjaan hankautuman näiden välisen kosketuksen vuoksi ja tehostimen toimintahäiriön. Ajoneuvon edustaja kiinnittää johdinsarjan siteellä ja tarvittaessa uusii johdinsarjan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä Työ merkitään "D2" merkinnällä varustetulla tarralla kuljettajan puoleiseen etumaisen joustintuen kuppiin. |
| Renault | huhtikuu 2011 | Megane RS | val.aika 14.04.2004 - 05.05.2004 | Valuprosessin häiriöstä johtuen oikean etunavan kannattimessa saattaa esiintyä vähäisiä määriä hiushalkeamia. Tämä saattaa aikansaada melua akselistossa ja ääritauksissa murtumia. Ajoneuvon edustaja tarkistaa navan valmistusnumeron ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään O4- merkinnällä varustetulla teipillä kuljettajan puoleiseen etuiskunvaimentimen kiinnityskupuun moottoritilassa. |
| Seat | marraskuu 2011 | Leon varustettuna LED-takavaloilla | valm.aika 05/2011 - 07/2011 | Takavalaisinten lampunpitimissä saattaa hajatapauksina esiintyä LED-takajarruvalojen katkoksia. Valmistajan mukaan tämä saattaa aiheuttaa myös takavalojen vilkkumista. Ajoneuvon edustaja käy läpi johdinliittimien kontaktit. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on ollut yhteydessä ajoneuvon haltijoihin. Työ merkitään toimintakoodilla "97P5" huoltoohjelmaan. Lisämerkintä tehdään koodilla "97P5" varustetulla tarralla varapyöräsyvennykseen. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|------------------------|---|---|
| Subaru | joulukuu 2011 | Legacy, Legazy Outback | valm.aika vuosimalli 2010 | Lasinpyyhinmoottorin puutteellisen suojauksen vuoksi saattaa moottori ylikuumentua ja pysähtyä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa suojauksen. Työ kestää n.1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon. |
| Suzuki | huhtikuu 2011 | Kizashi 2.4 | valm.aika 2010 | Viallinen moniurahihnan kiristysrulla saattaa vahingoittaa hihnan ja aiheuttaa käytettävien laitteiden toimimattomuuden (laturi, ohjaustehostin, ilmastointi) Ajoneuvon edustaja vaihtaa rullan ja hihnan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ suoritetaan huoltotyön yhteydessä. Työ merkitään huoltotiedostoon. |
| Suzuki | huhtikuu 2011 | Swift,tyyppi MA | valm.aika 1997 - 2002 valm.numero TSMMA 316394 -908872 | Ennenaikainen korroosio etuakseliston tukivarren nivelen kiinnityksessä saattaa aiheuttaa jousijalan irtoamisen. Tästä on seurauksena ajovakavuuden ja ohjattavuuden vakava vaarantuminen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kyseisen osan ja vaihtaa sen tarvittaessa. Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|---|---|---|
| Suzuki | huhtikuu 2011 | Swift (MZ, EZ), SX4 (Gy) | valm.aika 2007 - 2010 | Ulkopuolisen taustapelin ruuvit saattavat löystyä ja aiheuttaa peilin löystymisen ja värinää peilin välittämässä kuvassa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa ruuvit ja lukitsee nämä uudentyypisellä lukitusaineella. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |
| Tarvike | kesäkuu 2011 | Lastenistuin Casualplay Fix QR ilman tai tukijalkojen kanssa | valm.aika vko 52/2010 - 04/2011 | ADAC:in turvaistuintestissä 2011 murtui kyseisessä tyypissä hitsausliitos isofix-kiinnityskohdassa. Tämä saattaa aiheuttaa kohonneita kuormitusarvoja keulakolarin sattuessa. Istuimen edustaja tarkastaa kyseiset istuimet. Ongelma esiintyy vain isofix-kiinnitystä käytettäessä. Kun kyseistä istuinta käytetään kolmipisteturvavyön avulla kiinnitettynä, ongelmaa ei esiinny. Istuimen haltijan on syytä tarkistaa tuotekilpi, jossa on oltava merkintä T1-52-10 52kW ja vuosi 2010 sijaan. |
| Toyota | huhtikuu 2011 | Avensis, 2.0 ja 2.4 bensiini- suoraruiskutusmoottorit | valm.numerot AZT220: SB1 ##BBN# #E000020 - #E023672 AZT250: SB1 #J56L# #E000504 - #E012025 AZT250: SB1 #J55L# #E063120 - #E114755 AZT251: SB1 # J56L# #E012026 - #E117506 AZT251: sb1 #P56L# #E001008 - #E001013 | Epätiiveyttä korkeapaine-polttoaineletkussa ja takaiskuventtiilissä: 1: Korkeapaineletku: n. 20 cm pitkän paineletkun seinämävahvuus vaihtelee valmistusepä tarkkuuden vuoksi voimakkaasti, ohuissa paikoissa saattaa esiintyä mikrohalkeamia ja polttoainevuotoa. 2. Takaiskuventtiili: Tiiviste saattaa aiheuttaa polttoainevuotoa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa letkun, takaiskuventtiilin ja tämän tiivisteeseen tulevissa ajoneuvoissa. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--------------------------------------|---|---|
| Tyota | lokakuu 2011 | Aygo | <p>valm.aika 17.02.2005 - 02.09.2008</p> <p>valm.numerot KGB10JTDJG10C#ON002054 - ON304340 KGB10JTDJG10C#ON025139- ON304165 KGB10JTDJG18C#ON002448- ON304274 KGB10JTDKG10C#0N002056- ON304342 KGB10JTDKG12C#ON013419 - ON304173 KGB10JTDKG18C#ON002447 - ON304332 WNB10JTDJP10C#ON002762 -ON008817 WNB10JTDJP18C#ON003173 -ON008012 WNB10JTDKP10C#ON002150 - ON014979 WNB10JTDKP18C#ON002274 - ON014874</p> | <p>Käynnistinmoottorin virta ei ehkä katkea käynnistyksen jälkeen, joten käynnistin saattaa jatkaa käyntiään moottorin jo käydessä. Häiriö saattaa johtaa käynnistimen ylikuormitukseen ja rikkoutumiseen. Ajoneuvon edustaja asentaa virtapiiriin aikaohjatun releen, joka katkaisee virran 90 sekunnin kuluttua. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p> |
| Toyota | joulukuu 2011 | Corolla Verso, panoraamakattolasi | <p>valm.aika 02/2009 - 03/2011</p> | <p>Liimauksella kiinnitetty panoraamakattolasi saattaa irrota raamistaan. Tämä aiheuttaa ensikädessä kasvavan tuuliäänen. Syynä ajoneuvon valmistajan mukaan on puutteellinen tartunta liiman ja maalipinnan välillä. Ajoneuvon edustaja tarkastaa lasin liimauksen ja uusii lasin kokonaan tarvittaessa. Tarkastus kestää n. ½ h ja vaihto n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|--------------------------------|--|
| Volvo | toukokuu 2011 | C 30, S 40, V 50, vain 4-syl. bensiniimoott. | valm.aika 05/2006 - 01/2007 | Jäähdytystuulettimen ohjausyksikköön saattaa tunkeutua kosteutta, joka aiheuttaa oikosulun ja tuulettimen toimimattomuuden. Myöskin palovaara on mahdollinen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ohjeiden mukaisesti ohjausyksikön ja korjaa virheen asentamalla suojauksen yksikölle tiiveyden parantamiseksi. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon. |

| | | | | |
|-------|-------------------|--------------------------|--|---|
| Volvo | marraskuu 2011 | C30, C70, S40, V50, XC60 | valm.aika mallivuosi 2011, malli XC60 2010 - 2011 | Valopesuri saattaa antaa virhetietoja säiliön täyttöasteesta. Tästä johtuen tyhjentyneen säiliön merkkivalo kojelaudassa ei anna tähän kuuluvaa signaalia. Ajoneuvon edustaja muuttaa XC60- mallissa pumpun sijoitusta säiliössä, muissa malleissa asennetaan pumpulle suojus. Työ kestää CX60- mallissa n. 1 h ja muissa malleissa n.½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon takaisinkutsukoodilla R89205 ja otsikolla " valoheitinten pesimen täyttöastetunnistin" |
|-------|-------------------|--------------------------|--|---|

| | | | | |
|-------|------------------|--|-------------------------|---|
| Volvo | huhtikuu 2011 | S40, V50, S60, XC60, sähkösäätöiset etuistuimet | valm.aika ei annettu | Etuistuinten siirtokiskojen rajoittimet puuttuvat tai eivät ole oikein asennetut, minkä johdosta istuin saattaa siirtyä minimietäisyyden etupuolelle. Tämä saattaa valmistajan mukaan onnettomuustilanteissa turvavyönsä lauetessa aiheuttaa kuljettajan vammautumisen. Ajoneuvon edustaja säätää rajoittimet ohjeen mukaisiksi. Työ on asiakkaalle maksuton. |
|-------|------------------|--|-------------------------|---|

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|--|---|--|
| Volvo | marraskuu 2011 | S80, V70, 1.6l diesel (D4164T) | valm.aika S80: 08/2009 - 12/2009 V70: 07/2009 - 12/2009 | Kosteusvaurio ohjaustehostimen pumpussa saattaa aiheuttaa pumpun toimattomuuden. Tämä johtaa tehostuksen loppumiseen ja mahdollisesti moottorin sammumisen. Edustajan mukaan kojelautaan syttyy tästä varoitusvalo. Ajoneuvon efustaja vaihtaa tehostimen pumpun ja päivittää tehostimen ohjelman. Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaille maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon takaisinkutsukoodilla R69203 ja otsikolla "tehostimen pumppu". |
| VW | joulukuu 2011 | Golf VI, Golf Varian, Eos, Schirocco, Passat VI, Passat CC, Tiguan, T5, 2.0 CR TDI-moottori | valm.aika 10/2008 - 11/2010 | Polttoaineen korkeapaineputkistossa saattaa materiaalivirheen vuoksi esiintyä värähtelyn aiheuttamia murtumia, jotka aiheuttavat polttoainevuotoa. Tämä vaikuttaa myös moottorin käyntiominaisuuksiin. Ajoneuvon edustaja tarkistaa putket ja asentaa niihin värinänvaimennuksen ja vauriotapauksessa uusii vaurioituneet putket. Työ kestää vaihtotapauksissa n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään toimintakoodilla "23K2" huoltokirjaan ja samalla koodilla varustetulla tarralla varapyöräkoteloon. |

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.