

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Alfa Romeo	syyskuu 2013	8 C, Competizione	valm.aika: 12/2007 - 03/2009 valm.numerot:X00032332 - X80040365	Taka-akselin aurauksen ohjausvarret saattavat kovassa kuorimituksessa ennenaikaisesti murtua ja aikaansaada ajettavuusongelmia. Ajoneuvon edustaja vaihtaa varret parannettuihin versioihin. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Muutos on tunnistettavissa varsityypeistä ja merkitään edustajan tiedostoon koodilla "205"
Audi	joulukuu 2013	A 8 mallivuodesta 2009 lähtien	valm.aika: 3.7.2013 valm.numerot: WAUZZZ4HXDN027293 - 8EN004354	Epäedullisen jännitysjakautuman vuoksi lasin valmistuksessa saattaa kattoikkuna äkillisesti hajota ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran putoavan lasimurskan aikaansaamana. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kattolasiyksikön. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon ja tunnuksella "60B6" huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	helmikuu 2013	1, 3, X 1,Z 4	valm.aika: 03/2007 - 07/2011	<p>Viallinen virranjakoyksikön liitin saattaa katkaista virranjakelun. Ajoneuvoa ei tämän vuoksi voi avata, moottori ei käynnisty tai pysähtyy ajon aikana.</p> <p>Valmistajan mukaan tämä koskee vain ajoneuvoja joissa on kaksi tuuletinta (suurempi virrankulutus) USA:ssa, Japanissa, Kanadassa ja Etelä-Afrikassa. Sensijaan Euroopan markkinoilla olevia ajoneuvoja tämä ei koske.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa liitospistokkeet vahvempitekoisiin. Ajoneuvon haltijoille on edustajatiedoston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään BMW-diagnoositiedostoon</p>
BMW	helmikuu 2013	1-sarja, (116i,118i,120i) 3-sarja,(316i,318i,320i, 320i,330i 5-sarja, (520i,523i,525i, 530i 6-sarja, (630i)	valm.aika: 1-,3-,6-sarjat: 06/2005 - 12/2009 5-sarja: 01/2010 - 11/2012	<p>Virheelliset sytytyspuolat saattavat aiheuttaa käyntiongelmia. Tämä korjaus on läpiviety 07/2012. Tällöin vaihdetut sytytyspuolat aiheuttavat edelleen ongelmia ja ajan mittaan laajentuen ja ne on vaihdettava uudestaan edelleen kehitettyyn malliin.</p> <p>Vauriotilanteissa aiheuttavat virheelliset puolat polttoaineen palamishäiriöitä ja epätasaista käyntiä. Valmistajan mukaan myös varoitusvalo saattaa syttyä. 11/2012 lähtien on käytetty Delphin valmistamia puolia.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ suoritetaan normaalien korjaamokäyntien yhteydessä ja merkitään BMW-huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	lokakuu 2013	125i, 320i, 328i, 520i, X1 20i, X3 20i, X3 28i, Z4 18i, Z4 20i, Z4 28i,	valm.aika: 06.2012 - 08.2013	Jarrujen alipainetehostimen pumppu saattaa keskeytyneen voitelun vuoksi lopettaa toimintansa, eikä tehostus enää toimi. Tästä seuraa huomattavasti kohonnut poljinvoiman tarve. Valmistajan mukaan tämä ei kuitenkaan vaikuta itse jarrujen toimintaan. Korjaustoimet koskevat alipainepumpun lisäksi myös kytkentää nokka-akselille. Työ kestää n 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
BMW	elokuu 2013	sarjat 1, 5, 7, X5, X6, 4- ja 6-sylinteriset dieselit	valm.aika: 05.- 11.2009	Polttoainesuotimen kontaktihärlöt saattavat aiheuttaa, että lämmitys ei aktivoidu, tai toimii ajoittain. Tämä saattaa aiheuttaa akun tyhjentymisen tai epäedullisissa tapauksissa myös palovaaran moottorillassa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa suotimen lämmityksen modifioituun malliin. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon diagnoositiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	toukokuu 2013	3 -sarja (E 46)	valm.aika: 12/2001 - 03/2003	Valmistajan mukaan saattaa valmistusvirheen vuoksi etumatkustajan turvatyynyssä ilmetä aukeamiongelmia. Kaasugeneraattorin ylisuuren paineen vuoksi saattaa ilmetä turvatyynytyn kotelon vaurioita aiheuttaen aukeamisen viivästyksen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyn. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään BMW-edustajatiedostoon.
BMW	elokuu 2013	5-sarja (F18), pitkäversio Kiinan, Venäjän ja Arabian markkinat	valm.aika: 24.08.2009 - 31.08.2012	Ohjaustehostimen kaapeliliitoksen puutteellisen tiiveyden vuoksi saattaa tehostin lopettaa toimintansa, ja johtaa ohjausvoimien tuntuvaan kasvuun. Valmistajan mukaan virhe koskee BMW-Brilliance-tuotantoa edellä esitetyille markkinoille. Ajoneuvon edustaja vaihtaa liitospistokkeen parannettuun versioon. Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään BMW:n edustajatiedostoon.
BMW	helmikuu 2013	X5, xDrive50i	valm.aika: 11/2006 - 03/2010	Alipainepumpun epätiiveydestä johtuen saattaa moottoriöljyä joutua jarrujärjestelmään. Tämä saattaa jarrutehostimessa aiheuttaa toimintahäiriön, joka vaikuttaa jarrutusmatkoja pidettävästi. Ajoneuvon edustaja vaihtaa alipainepumpun, takaiskuventtiilin ja tarvittaessa jarrupääsylinterin. Työ kestää arviolta 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on edustajan tiedoston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään BMW-disgnoositiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Cicco-Synthesis	heinäkuu 2013	Auto Fix Fast lasten turvaistuin	valm.aika: 2010 eteenpäin	Turvaistuimen vyön lukko saattaa valmistusvirheen vuoksi kolari-tilanteessa aueta ja aiheuttaa tapaturmavaaran. Tuotteen edustaja tarkistaa istuimen valmistusnumeron ja tarvittaessa vaihtaa lukon. Virheestä on ilmoitettu lehdistössä. Lukon vaihto tehdään veloituksetta.
Citroen	tammikuu 2013	C3, C3 Picasso, DS3	valm.aika: C3: VF7ATTENTAA698830-VF7CZMZOBW629283, C3 Picasso: VF7SH5FJ8B548662 - VF7SH9HR8CT504008, DS3: VF7ATTENTBW596528-SAHMZOBW606718	Muutamissa ajoneuvoissa mainitujen tyyppien osalta saattaa olla havaittavissa ABS/ESP hydraulikkayksikön puutteita valmistajan vaatimien ominaisuuksien osalta. Tämän johdosta saattaa yksikön toiminta keskeytyä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa hydraulikkayksikön valmistajan ohjeiden mukaan ja vaihtaa tämän taervittaessa. Vaihdotyö kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tiedoksi Citroen-huolto-organisaatioon ja yhteistyökumppaneille.
Citroen	tammikuu 2013	Berlingo	valm.aika: 2005 - 2008	Jäähdytyspuhallinpiirin virheellinen sulakekoko saattaa aiheuttaa johtimiston ylikuumentumisen ja tämän seurauksena palovaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa puhallinpiirin 50 ampeerin sulakkeen 20 ampeerin kokoiseksi. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään tiedoksi Citroen-huolto-organisaatioon ja yhteistyökumppaneille.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	tammikuu 2013	Nemo	valm.aika: 12/2008 - 09/2010	<p>Taka-akselin poikittaistuennassa saattaa jatkuvissa kovissa rasitus-tilanteissa ja kuormituksessa (voimakas joustoliike) esiintyä murtumaa ja johtaa tuennan murtumiseen ja äkilliseen ajettavuuden muutokseen. Ajoneuon edustaja vaihtaa kyseiset poikittaistuet yhdessä kumirajoitinten kanssa.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään tiedoksi Citroen-huolto-organisaatioon ja yhteistyökumppaneille.</p>
Ford	elokuu 2013	Fiesta, Focus, B-max, C-max, 1,0 I Ecoboost- moottorit	valm.aika 17.06. - 17.07.2013	<p>Valmistusvirheen vuoksi saattaa polttoainehöyryjen keräilyyn tarkoitettu aktiivihiihisäiliön ja moottorin imukanavan välinen letkuliitos imukanavassa olla tukossa. Tämän seurauksena polttoainehöyryjen tuuletusjärjestelmän toiminta estyy, eikä ajoneuvo ole täten päästösäännösten mukaisessa kunnossa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa letkun liitosistukan tukkeutuneisuuden imusarjassa ja korjaa tämän.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon edustaja on tiedottanut virheestä ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	joulukuu 2013	Focus C - MAX valinnaisvarusteena lämmittävät pesulaitt. suuttimet	valm.aika: 01.01.2007 - 30.09.2010	<p>Tuulilasin pesimen suuttimien puutteellinen tiiveys saattaa aiheuttaa korroosiota, lämmitysvastusten ylikuumentumisen ja oikosulun. Kuumentuneet suuttimet saattavat aiheuttaa myös lämpövaurioita ilmanottoaukon ritilään.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa suuttimet modifioidun malliseksi Työ kestää n- ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
Ford	lokakuu 2013	S-Max, Mondeo, Galaxy 2.2 TDCI-dieselmoottorit	valm.aika: 12.01.2012 - 11.02.2013	<p>Polttoaineen palaustusjohtimien asennuksen yhteydessä ovat tiivisteinä käytetyt O-renkaat mahdollisesti vaurioituneet.</p> <p>Tämän seurauksena saattaa ilmetä polttoainevuotoa ruiskutus-suuttimen juureen sylinterikannessa. Polttoainetta saattaa vuotaa myös moottorin takapuolelle ja aikaansaada koskettaeskuumia pakosarjan pintoja palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa vuodon ja vaihtaa tarvittaessa kyseiset O-renkaat.</p> <p>Työ kestää vaihtotyön osalta n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	toukokuu 2013	Transit, Transit Custom	valm.aika: 28.09.2012 - 06.02.2013 valm. Numerot: WFOKXXTPKBS86741 - UXXTTPUBU75804	Jarrupolkimen akselin lukitus ei mahdollisesti vastaa lujuus- ja jousijännitysvaatimuksia. Lukitus saattaa löystyä ja pudota pois ja edelleen polkimen ja jarutehostimen välinen välivarsi irrota. Tästä seuraa mahdollinen jarrujen toimimattomuus. Ajoneuvon edustaja vaihtaa lukituksen modifioituun versioon. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.
Honda	huhtikuu 2013	Jazz, Civic Coupe, CR-V, Stream	valm.aika: Jazz: mallivuosi 2002 - 2003 Civic Coupe: mallivuosi 2001 - 2003 CR-V: mallivuosi 2002 - 2003 Stream: mallivuosi 2001 - 2003	Valmistajan mukaan saattaa etumatkustajan puoleisen turvatyynyn avautumistilanteessa olla ongelmia, joka johtuu valmistusvaiheessa ilmenneen kaasugeneraattorin latauksesta. Liian korkeasta paineesta johtuen saattaa seurata turvatyynyn kotelon vaurioituminen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa Takatan toimittaman tyynyn tarkistetun sarjanumeron perusteella. Vaihtotyö kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	heinäkuu 2013	S 2000 (API), FRV (B1/B5 ja B3)	<p>valm.aika: 18.01.2006 - 17.11.2006</p> <p>valm.numerot: S2000: JHMAP11306S 200540.....201549 JHMAP11307S 200001200420</p> <p>FRV: JHMBE17406S 202549 205312 JHMBE17407S 200004 200710 JHMBE37606S 202878 206432 JHMBE57206S 210321 216910 JHMBE57607S 200002 200006</p>	<p>Virheellinen jarrutehostimen kotelon puoliskojen prässäys valmistuksessa saattaa aiheuttaa alipainevuodon puolisko- jen tiivistekalvojen välissä. Alipainevuoto aikaansaa tehos- tuksen vähentymistä ja ääritilanteissa jarrutusmatkojen vastaavan pidentymistä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa tehostimen ja vaihtaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Vaihtotyö kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puit- teissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon toimintakoodilla "5MK"</p>
Huundai	elokuu 2013	ix20 (JC), i30 (Gde) Veloster (FS)	<p>valm.aika: ix 20: > 03.04.2012 i 30: > 29.02.2012 Veloster: > 28.02.2012</p>	<p>Käsijarruvivun akselin ruostuminen saattaa aiheuttaa, että jarru ei vapaudu täydellisesti alkuasenttoonsa, ja tämä vaikut- taa takajarrusatuloiden kuntoon.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa akselin, tämän suojalevyn, takajarrusatulat ja uusii nämä tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Virheestä on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon toimintakoodilla 20CC09 ix20:een, 21C035 i30:een ja Valosteriin ja takuusysteemiin</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Inglesina	heinäkuu 2013	Huggy lasten turvaistuin	valm.aika: 2010 eteenpäin	Turvaistuimen vyön lukko saattaa valmistusvirheen vuoksi kolari- Tuotteen edustaja tarkistaa istuimen valmistusnumeron ja tarvittaessa vaihtaa lukon. Vifheestä on ilmoitettu lehdistössä. Lukon vaihto tehdään valoituksetta.
KIA	maaliskuu 2013	Picanto (TA) käsivaihteisto	valm.aika: 2011 - 03/2012 valm.numerot: KNABE311ACT108179 - KNABX515ACT000506	Kosteus saattaa aiheuttaa korroosiota takajarrusatuloissa, minkä seurauksena ne toimivat takerrellen. Tämän vuoksi pysäköintijarru ei myöskään saata palautua kunnollisesti. Tämä saattaa korroosion asteesta riippuen johtaa jopa jopa takajarrujen ylikuumentumiseen ja aiheuttaa edelleen ajettavuusongelmia. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ensin jarrusatulat ja vaihtaa ne kunnosta riippuen tai jarruvaijereiden kanssa yhdessä. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lancia	syyskuu 2013	Thema (tyyppi 405)	valm.aika: 05/2011 - 12/2011 valm.numerot:CH100224 -CH185067	<p>Etuistuimen sivuturvatyynyn sähköpistoke saattaa irrota, tämä aikaansaa turvatyynjen varoitusvalon syttymisen mittaristossa ja tyyntyjen toimintahäiriön.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kyseiset pistokkeet ja vaihtaa turvatyynyn kaapelin tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää tarkistuksen osalta n. ½ h ja kaapelin vaihdon osalta n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valkoisella väritäplällä istuimen runkoon ja edustajan tiedostoon toimintakoodilla "5732"</p>
Land Rover	joulukuu 2013	Range Rover Sport V6- diesel, DRS-järjest.	valm.aika: mallivuosi 2014	<p>DRS-järjestelmän johtimet saattavat hankautua akun +kaapeliin. Tästä saattaa seurata ylikuumentumista ja epäedullisissa tapauksissa jopa palovaara.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa akun +kaapelin ja DRS-johtimen mahdollisen hankautuman ja asentaa tarvittaessa DRS-johtimelle ylimääräisen kiinnikkeen.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään takuutiedostoon toimintakoodilla " P035"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lexus	helmikuu 2013	IS200d, IS220d,IS250, IS250c,IS F	<p>valm.aika: IS200d,220d,250: 07/2008 - 26.09.2011 IS250c: 05.12.2008 - 27.09.2011 IS F: 13.07.2007 - 04.07.2011 Valm.numerot: IS200d: JTHBX#2# 2037744 - 2041336 IS200d: JTHBB2#2#0001008 - 0001014 2000003 - 2041335 IS250: JTHFK2#2#0001015 - 0003003 2000019-2102688 u. 5000021 - 5152533 ISX250C: JTHFK2# 2500018 - 2522243 IS F: JTHBP2#2# 5000106 - 5009595</p>	<p>Lasinpyyhinten varsien kiinnitysmutterit eivät ole säännönmukaisella kireydellä. Tämän vuoksi saattavat varret suurilla kuormituksilla kuten lunta tuulilasista pyyhittäessä löystyä akseleillaan ja jäädä paikalleen. Ajoneuvon edustaja varustaa liitokset uusilla muttereilla kiristäen nämä oikeilla kiristysmomenteilla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
Lexus	syyskuu 2013	RX 400h, hybridiveto	<p>valm.aika: 09/2004 - 12/2008</p>	<p>Invertteri/konvertteri-yksikkö ohjaa moottori/generaattori-toimintoja.Yksikön transistorimoduli saattaa ylikuumentua. Ajoneuvon valmistajan mukaan virhe aikaansaa varoitusvalon syttymisen mittaristossa ja voimansiirtojärjestelmä vaihtuu rajoitetun tehon tilaan. Ajoneuvon edustaja vaihtaa invertteri/konvertteri-yksikön. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu viheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon toimintakoodilla 3KB2-021</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Maxi-Cosi	heinäkuu 2013	Citi SPS lasten turvaistuin	valm.aika: 06/2012 eteenpäin	Turvaistuimen vyön lukko saattaa valmistusvirheen vuoksi kolari-tilanteessa aueta ja aiheuttaa tapaturmavaaran. Tuotteen edustaja tarkistaa istuimen valmistusnumeron ja tarvittaessa vaihtaa vyön lukon. Virheestä on ilmoitettu lehdistössä. Lukon vaihto tehdään veloitusetta.
Mazda	toukokuu 2013	Mazda 5 (tyyppi CW) 1.6 l diesel	valm.aika: valm.vuosi 2011	Epäedullisissa olosuhteissa saattaa hehkutusjärjestelmän ohjausyksikköön tunkeutua kosteutta, joka aikaansaa kontaktihäiriöitä. Tämän aiheuttama ylimenovastus saattaa johtaa johdinliittimen lämpenemiseen ja jopa palamiseen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa liittimen ja tarvittaessa ohjausyksikön asennuksen kosteuden estämiseksi ohjeen mukaan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Mazda	toukokuu 2013	Mazda 6 (tyyppi GJ), kalkki moottorityypit, bens.- moottoreista vain tyyppi Sports-Line	valm.aika: mallivuodesta 2012 alkaen	Valmistusvirhe jännitteensäätimessä saattaa aiheuttaa oikosulun. Epäedullisissa tapauksissa saattaa ilmetä savun muodostusta ja palovaurioita. Ajoneuvon edustaja vaihtaa jännitteensäätimen modifioituun versioon. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	kesäkuu 2013	A- luokka (tyyppi 176)	valm.aika: kesäkuu - joulukuu 2012	<p>Etumatkustajan turvatyynyn kannen perforointi so. turvatyynyn aukeamista varten kanteen laserilla aikaansaatu repeämäkohta saattaa haitata tyynyn aukeamista. Tämän seurauksena saattaa tyynyn suojausvaikutus jäädä riittämättömäksi ja johtaa lisääntyneeseen loukkaantumisriskiin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa turvatyynymodulin.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon edustaja on tiedottanut virheestä ajoneuvon haltijoille</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon jälkimarkkinoinnin tiedostoon.</p>
Mitsubishi	heinäkuu 2013	ASX panoraamakatonla	valm.aika: mallivuosi 2011	<p>Ajoneuvon valmistaja on havainnut, että eräissä valmistus-sarjan ajoneuvoissa, joihin on asennettu lasikatto, on ilmennyt virheitä tämän liimauksessa käytetyn pohjustusaineen käytös-sä. Tämän seurauksena saattaa ilmetä irtoamisilmiötä, suhi-noita tai vuotamista liimauskohteissa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa pohjustusaineen käytön tilan ja tarvittaessa lasi irroitetaan ja liimataan uudestaan.</p> <p>Työ kestää uudelleen kiinnityksessä n. 6 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Virheestä on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon toimintakoodilla "R30218"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mitsubishi	kesäkuu 2013	Fuso Canter, 3.0 l diesel	valm.aika: syyskuu 2011 - lokakuu 2012	Polttoainesuotimen kannen virheellisesti mitoitettu ulostuloputki saattaa aiheuttaa polttoainevuodon. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kannen parannettuun versioon. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on tiedottanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään valkoisella värimerkillä polttoainesuotimeen.
Mitsubishi	kesäkuu 2013	Fuso Canter, Duonic- automaattivaiht.	valm.aika: syyskuu 2011 - heinäkuu 2012	Vaihteistoöljyä saattaa vuotaa ulos voiteluaineputken löysällä olevien liittimien kautta. Ajoneuvon edustaja tarkistaa liittimien kiristystiukkuudet ja säätää ne ohjeiden mukaisiksi. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on tiedottanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Mitsubishi	syyskuu 2013	L200, Pick Up, 2.5l diesel, Euro 5-versio	valm.aika: mallivuodet 2012 - 2013	Diesel-partikkelisuodin saattaa ennenaikaisesti tukkeutua, joka johtaa epätasaiseen moottorin käyntiin ja huonoon tehoon. Ajoneuvon edustaja tarkistaa DPF-systeemin ja asentaa uuden päivityksen ohjausjärjestelmään. Tapauksissa joissa suodin on tukkeutunut, se uusitaan tarvittaessa uuden johdinsarjan kanssa suotimen ja ilmamassamittarin välillä. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon ja koodilla R30206 huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mitsubishi	elokuu 2013	Outlander	valm.aika: mallivuosi 2013	<p>Viallisen ohjausyksikön vuoksi saattaa sähköhydraulisen ohjaustehostimen toiminta häiriintyä ja aiheuttaa tuntuva ohjausvoimien kasvua.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjausyksikön.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon ja edustajan tiedostoon.</p>
Mitsubishi	syyskuu 2013	Outlander MJ 2012, kuljettaja-avustusjärjest.	valm.aika: mallivuosi 2013	<p>Tutkatunnistin reagoi osittain tunneliin ajettaessa (signaali-heijastuma) kuten edelläkulkevasta ajoneuvosta ja aiheuttaa nopeuden vähentymisen ja jarrutoiminnon aktivoiden ACC-systeemin. Tämä saattaa aiheuttaa turvallisuusriskin takana ajaville ajoneuvoille.</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää ACC-ohjausyksikön modifioidulla ohjelmalla.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon toimintakoodilla R3021615/R3021621 merkinnällä edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	huhtikuu 2013	Almera (N16), Navara (D22), Pathfinder (R50), Patrol (Y61), Terrano II (20), Tino (V10), X-Trail (T30)	valm.aika: Almera: 22.05.2001 - 06.06.2003 Tino: 22.08.2001 - 13.05.2003 Terrano II: 21.03.2003 - 10.04.2003 Navara: 29.05.2000 - 24.11.2003 Pathfinder 29.05.2000 - 24.11.2003 Patrol: 29.05.2000 - 24.11.2003 X-Trail: 29.05.2000 - 24.11.2003	Valmistajan mukaan saattaa etumatkustajan puoleisen turvatyynyn avautumistilanteessa olla ongelmia, joka johtuu valmistusvaiheessa ilmenneen kaasugeneraattorin latauksesta. Liian korkeasta paineesta johtuen saattaa seurata turvatyynyn kotelon vaurioituminen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa Takatan toimittaman tyynyn tarkistetun sarjanumeron perusteella. Vaihtotyö ajoneuvomallista riippuen kestää yhdestä useaan tuntiin ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Nissan	toukokuu 2013	Micra (K 12)	valm.aika: 02.12.2002 - 12.05.2006	Ohjauspyörän kiinnityspultti saattaa olla kiristetty liian pienellä kiristysmomentilla ja saattaa siksi löystyä, aikaansaada vällystä ohjauspyörän ja akselin välille ja edelleen jopa irtoamisen sekä ohjattavuuden menetyksen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa pultin kiristysmomentin ja tarvittaessa korjaa sen vastaamaan ohjearvoa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	joulukuu 2013	Micra (tyyppi K 13) 1.2 I bensinimoott.	valm.aika: 01.06.2012 - 15.03.2013	Valmistajan mukaan saattaa jarrupoljinta kevyesti painettaessa esiintyä poljinliikkeen siirtymistä eteenpäin.Syynä tähän on riittämätön jarrupääsylinterin sylinteripinnan viimeistely. Tämä johtaa pidentyneisiin jarrutusmatkoihin ja jarrujen toiminnan häiriintymiseen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa jarrupääsylinterin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Nissan	joulukuu 2013	Navara/Pick Up, Cabstar - E, Pathfinder, Murano	valm.aika: Navara: 10.04.2012 - 01.03.2013 Cabstar: 16.04.2012 - 13.03.2013 Pathfinder: 10.04.2012 - 01.03.2013 Murano: 20.07.2012 - 16.01.2013	Pakokaasujen lämpötilatunnistimen mahdollinen virhetoiminta saattaa aiheuttaa moottoritehon vähentymisen ohjausyksikön ohjaamana ahtimen ylikuumentumisen estämiseksi. Moottorihäiriövalo syttyy. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tunnistimen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Edustaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Nissan	joulukuu 2013	Qashqai(+2), X-Trail, Murano, Teana, CVT-vaihteistot	valm.aika: Qashqai: 01.12.2006 - 15.05.2012 X-Trail: 29.11.2006 - 09.09.2011 Murano(Z50): 05.08.2003 - 03.09.2008 Murano (Z51): 23.06.2008 - 25.12.2010	Valmistajan mukaan saattaa täydellä kuormalla ajettaessa epätasaisella tai huonopintaisella tiellä tapahtua CVT-vaihteiston luiskahtelua pois päältä. Tämä aiheuttaa nopeutuvaa kulumista ja ääritapauksissa vedon katkeamisen.ja jolloin moottorin häiriövalo syttyy. Ajoneuvon edustaja päivittää vaihteisto-ohjelman. Työ kestää alle ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja tiedottaa virheestä korjattavaksi seuraavan huollon yhteydessä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	heinäkuu 2013	Insignia, 2.0 CDTI diesel	valm.aika: 2009 - 2012	Ohjelmahäiriö moottorin ohjausyksikössä saattaa aiheuttaa tehon menetystä ja ääritapauksessa aiheuttaa moottorivaurion. Valmistajan mukaan vika johtaa myös moottorin häiriövalon syttymiseen. Ajoneuvon edustaja päivittää ohjausyksikön ohjelman. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä on edustajan toimesta ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Virheen korjaus on nähtävissä ohjelman päivityksenä.
Opel	joulukuu 2013	Corsa-D	valm.aika: mallivuodet 2012 - 2013	Valmistusprosessin virheestä johtuen saattaa konepellin sisärakenteesta puuttua vedenpoistoreikä, minkä vuoksi rakenteeseen kerääntyvä vesi aiheuttaa nopeaa korroosiota. Ajoneuvon edustaja poraa rakenteeseen poistoreijän ja käsittelee konepellin rakenteet kotelosuoja-aineella. Työ kestää n. 5 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Tunnisteena työstä on porattu reikä, minkä lisäksi työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.
Peg Perego	heinäkuu 2013	Tri-Fix K, Kit Auto lasten turvaistuin	valm.aika: 2010 eteenpäin	Turvaistuimen vyön lukko saattaa valmistusvirheen vuoksi kolari-tilanteessa aueta ja aiheuttaa tapaturmavaaran. Tuotteen edustaja tarkistaa istuimen valmistusnumeron ja tarvittaessa vaihtaa lukon. Virheestä on ilmoitettu lehdistössä. Lukon vaihto tehdään veloitusetta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	toukokuu 2013	911 Carrera/4 (991) 3.4 l moottori ilman sportti- pakoputkistoa	valm.aika: 03.11.2011 - 14.11.2012	Valmistajan mukaan on havaittu yksittäisiä hiushalkeamia pako- putken jälkipäässä jatkuvien korkeiden kuormitusten vaikutuksesta. Putken irtoamista ei kuitenkaan ole ollut havaittavissa, jota ei kuitenkaan ole poissuljettavissa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa molemmat takaäänenvaimentimet. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut virheestä. Työ merkitään takuu- ja huoltovihkoon.
Porsche	helmikuu 2013	911 Carrera S, Typ 911	valm.aika: 29.03. - 20.09.2012	Takajarrupalat eivät vastaa valmistajan mukaan laatuvaatimuksia, jonka johdosta palat aiheuttavat kasvaneen melun. Vaikutusta jarrutusominaisuuksiin ei kuitenkaan Porschen mukaan ole. Ajoneuvon edustaja vaihtaa takajarrupalat. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä ei ole erikseen ilmoitettu ajoneuvon haltijoille ja työ suori- tetaan normaalin huoltokäynnin yhteydessä. Työ merkitään takuu- ja huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	toukokuu 2013	Mii	vaLnumerot: VSSZZAAZDD 320365 - 324562 valm.aika: 14.01.2013 - 19.03.2013	Virheellisten turvatyynyjen ohjausyksikön asetusarvojen vuoksi ei sivuturvatyynyjen tunnistinten toiminnan diagnostiointi ole mahdollista. Em tyynyjen mahdollinen toimintavirhe ei siksi ole tarkistettavissa. Ajoneuvon edustaja päivittää kyseisen ohjausyksikön (osanumero ISO 959 655B) uudella ohjelmaversiolla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla "69J9" huoltovihkoon ja samalla merkinnällä varustetulla tarralla varapyörätilaan.
Skoda	toukokuu 2013	Citigo	valm.aika: 14.01.2013 - 19.03.2013 valm.numerot: WWW ZZZ AA ZDD 084990 - ...115417	Virheellisten turvatyynyjen ohjausyksikön asetusarvojen vuoksi ei sivuturvatyynyjen tunnistinten toiminnan diagnostiointi ole mahdollista. Em. Tyynyjen mahdollinen toimintavirhe ei siksi ole tarkistettavissa. Ajoneuvon edustaja päivittää kyseise ohjausyksikön (osanumero ISO 959 655 B) uudella ohjelmaversiolla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla "69J8" huoltovihkoon ja samalla merkinnällä varustetulla tarralla varapyörätilaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Subaru	lokakuu 2013	Legacy, Outback	valm.aika: Mallivuodet 2004 - 2009	<p>Jarruputkien jakokappaleen alueella takajarrupiirissä lähellä polttoainetankkia saattaa putkissa esiintyä ennenaikaista korroosiota. Syynä valmistajan mukaan on tankin suojuksen rako, johon kerääntyy roiskevettä. Vika aikaansaa takajarrupiirin nestevajausta, jarrupolkimen liikkeen kasvun ja takajarrujen toimimattomuuden.</p> <p>ajoneuvon edustaja tarkistaa jarruputkien kunnon, suojaa nämä korroosiolta ja vaihtaa tarvittaessa vaurioituneet putket. Työ kestää tarkistuksen osalta n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
Toyota	heinäkuu 2013	FJ - Cruiser (GSJ15)	valm.aika: 02/2007 - 02/2013	<p>Puuttuvan B-pilarin vuoksi on etumaisten turvavöiden kelat kiinnitetty takaoviin. Kiinnityspaikkoihin saattaa pitkäaikaisessa käytössä syntyä säröjä (liian ohut teräslevy). Onnettomuustilanteissa suurten rasitusvoimien vaikutuksesta saattaa etumatkustajien turvallisuus siksi vaarantua.</p> <p>Ajoneuvon edustaja varustaa kiinnityspaikat levyvahvikkeella. Kelojen vaihto tai vahvikelevyn asentaminen on välttämätöntä riippumatta kiinnityspaikkojen kunnosta.</p> <p>Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Virheestä on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään toimintokoodilla 3KB2-008 edustajan takuutiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	syyskuu 2013	HiLux Single Cab, varusteena lastaustilan tarvikeseinä	valm.aika: 07/2005 - 11/2012	<p>Puutteellisen kiinnityksen vuoksi saattaa laskuidusta valmistettu lastaustilan seinämä irrota lastauspinnasta ja ääritauksissa jopa irrota kokonaan.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnityksen vaihtaa seinämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon koodilla 3KEFK-193</p>

Toyota	heinäkuu 2013	Prius3	valm.aika: 03/2009 - 11/2009	<p>Hybridiajoneuvoissa käytetään jarrujärjestelmää ns. "brake by wire"-järjestelmää, jossa jarrutehostus aikaansaadaan korkeapainepumpulla ja jossa paine varastoidaan paineenvaraajaan. Tämän varaajan kaasuvuoto saattaa aikaansaada jarruongelmia, jossa jarrupolkimen liike pitenee ja jarrutusmatka saattaa pidentyä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa paineenvaraajan ohjeiden mukaisesti ja vaihtaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Virheestä on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
--------	------------------	--------	---------------------------------	---

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	heinäkuu 2013	Yaris, Verso - S	valm.aika: Verso: 11/2010 - 11/2011 Verso S: 08/2010 - 07/2011	Sähköisen ohjaustehostimen energian saantia ohjaavaan releeseen valmistusvaiheessa tunkeutunut kosteus saattaa aiheuttaa tehostimen toimimattomuuden, joka ei kuitenkaan vaikuta itse ohjautumiseen, vaan lisää tarvittavaa ohjausvoimaa merkittävästi. Valmistajan mukaan kojelaudassa syttyy myös häiriöstä varoitusvalo ja on kuultavissa varoitussummerin ääni. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tehostimen ohjausyksikön. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.
Toyota	syyskuu 2013	Yaris (P13)	valm.aika: 02.04.2013 - 23.05.2013	Jarruletkun kiristysmomentti takajarrurumussa tai vastaavasti levyjarrun jarrusatulassa saattaa olla puutteellinen. Tämän seurauksena saattaa syntyä jarrunestevuoto ja nestemäärän vajoontuminen jarrunestesäiliössä ja varoitusvalon syttyminen mittaristossa. Tämä saattaa aiheuttaa myös jarrujen katoamisen. Ajoneuvon edustaja kiristää jarruletkuliitoksen oikeaan momenttiin. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon toimitakoodilla 3KEFK-192

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	toukokuu 2013	C30, S40, 1.6 l dieselmoott. (D4162T) 6-vaihteinen	valm.aika; 4.5.2011	<p>Suurien materiaaliäännitysten vuoksi saattaa oikeanpuoleisessa vetoakselissa syntyä muodonmuutoksia ja säröjä. Tämä aikaansaa voimakasta melua ja syntyvä murtuma saattaa johtaa matkan katkeamiseen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa akselin modifioituun versioon.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Volvon sisäiseen tiedostoon.</p>
Volvo	helmikuu 2013	V 40	valm.aika: mallivuosi 2013	<p>Tuuliasin pesuri edessä saattaa toimia voimakkaan hidastetusti mikä saattaa vaikuttaa kuljettajan näkyvyyteen pyyhkimä käytettäessä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa pidemmät pesurin letkut ja sijoittaa ne uudella tavalla.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	toukokuu 2013	UP!	valm.aika: 14.01.2013 - 19.03.2013 valm.numerot: WVWZZZAAZDD084990 - ...115417	Virheellisen turvatyynyjen ohjausyksikön toimintaohjelman vuoksi ei sivuturvatyynyjen tunnistimien toiminnan diagnostisointi ole mahdollista. Em. tyynyjen mahdollinen toimintavirhe ei siksi ole tarkistettavissa. Ajoneuvon edustaja päivittää kyseiset ohjausyksiköt (osanumero 1SO 959 655 55B) uudella ohjelmaversiolla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään toimintakoodilla "69J5" huoltovihkoon ja samalla koodilla varustetulla tarralla varapyörätilaan.

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.