

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Aston Martin	huhtikuu 2014	Vantage DB9	valm.aika: 11.11.2007 - 21.12.2013	<p>Valmistajan mukaan saattaa kaasupolkimen painamisesta syntyä kaasuvipukoneistoon rikkoutuma. Tämä saattaa johtaa nopeaan moottoritehon putoamiseen ja vaarallisiin liikennetilanteisiin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kaasupoljinkoneiston modifioituun parempaa materiaalia omaavaan versioon.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon edustaja on tiedottanut asiasta ajoneuvon haltijoille. Uuden kaasupoljinkoneiston vaihto, osanro 8D33-9N734-AC tai ED23-9N734-AC merkitään toimintakoodilla RA-03-0017 sisäiseen tiedostoon.</p>
Audi	syyskuu 2014	A4, malliv.2008 eteenp, A5, A6, A7, Q5, Q7, 3.0 TDI-dieselmoottorit	valm.aika: 03.- 12.2012	<p>Alipainetehostimen kalvoon saattaa tunkeutua öljyhöyryjä ja vahingoittaa tätä. Tämän seurauksena saattaa tehostus vaarantua ja poljinvoima kasvaa huomattavasti. Tämä saattaa ajotilanteissa johtaa jarrutusmatkojen pidentymiseen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa tehostimen ja asentaa takaiskuventtiilillä varustetun alipainejohtimen.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Edustaja on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään koodilla ajoneuvon huoltovihkoon ja valmistajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	marraskuu 2014	A4, malliv. 2008 eteenpäin	valm.aika: 11/2011 - 10/2014	<p>Etumaisten turvatyynyjen ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa, että kolari-tilanteissa tyynyt laukeavat viiveellä tai ei lainkaan. Tämä saattaa aiheuttaa tapaturmariskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää turvatyynyohjelman, Työ kestää vajaan ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään koodilla huoltovihkoon ja teipillä varapyöräkoteloon.</p>
Bendix, Jurid	heinäkuu 2014	jarrulevyt, jälkimarkkinat	valm.aika: BMW 3-sarja: 1999 - 2007 X3: 2004- 2008 Z4: 2006 - 2009	<p>Noin 1500:ssa levysarjassa saattaa olla valmistusvika, joka johtuu liian pienestä materiaalipaksuudesta ja johtaa levyjen murtumiin aiheuttaen mahdollisen turvallisuusriksin.</p> <p>BMW:n em. Malleihin tarkoitetut levysarjat on valmistettu vapaille markkinoille, eivätkä kuulu BMW:n takaisinkutsujen piiriin.</p> <p>Levyjen tyyppinumerot ovat 562188B, 562188BC, 562188JC ja joiden osanumerot ovat HFM-24/E27 -...E52, HFM-24/G1 - ... G52 tai HFM-24/H1. Levyt on valmistettu 07/2012 - 01/2014- välisenä aikana.</p> <p>Asiakaita, jotka ovat kyseisen ajanjakson aikana mainittuja levysarajoja ostaneet, pyydetään huomioimaan levyjen numerosarjat Valmistajan mukaan voidaan em. Virheet havaita tarkastuksissa.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	huhtikuu 2014	1-,3-,5-,6-,7-, sarjat, X1,X3,X5(E70),X6,Z4, 6-sylinteriset bensiini- moottorit	valm.aika: 09/2009 - 11/2011	Valmistajan mukaan saattaa 6-sylinteristen bensiinimoottoreiden neljä Vanos-venttiilien ohjauslaitteiston kiinnityspulttia murtua. Murtuma johtaa öljynhukkaan järjestelmässä ja laitteiston toimintahäiriöön. Tämä johtaa edelleen moottorin häiriövalon syttymiseen ja moottorin pysäyttämisen jälkeen moottorin ohjauksen vikasieto-ohjelman käynnistymiseen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnityspulttien kunnon ja tapauksesta riippuen vaihtaa koko laitteiston. Vaihtotyö kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.
BMW	syyskuu 2014	3-Sarja malliv. 2004 asti Alpine B3 3.3	val.aika: 05/1999 - 08/2006	Valmistajan mukaan saattaa etumakustajan turvatyynyssä esiintyä avautumisongelmia, jotka johtuvat valmistusvirheen vuoksi kaasugeneraattorin ylisuuren avautumispaineen aiheuttamasta tyynykotelon murtumisesta avautumisvaiheessa ja joka saattaa vaarantaa matkustajan turvallisuuden. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynymodulin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	heinäkuu 2014	X5, "Soft-Close Automatik"- varustelu	valm.aika: 12.2013 -03.2014	Huolimatta takaovien aktivoituista lapsilukkotoiminnoista saattavat takaovet aueta oven avausvipua useita kertoja peräkkäin vedettäessä jolloin lapsilukkotoiminnot poistuvat. Ajoneuvon edustaja vaihtaa takaovien lukkoysiköt. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä edustajan toimesta. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
BMW	joulukuu 2014	Mini (tyyppi F55/F56)	valm.aika: 11/2013 - 09/2014	Varapyöräkotelon kiinnityspellin laippamutteri saattaa tärinän vaikutuksesta löystyä ja irrota, minkä seurauksena varapyörä saattaa pudota tielle ja aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa mutterin itselukittuvaan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään BMW:n online-huoltotiedostoon.
Citroen	helmikuu 2014	C 5, 2.2 HDi-dieselmoot.	valm.aika: 01/2011 - 05/2013	Polttoaineen palautusjohtimien ja suuttimien liitoksissa saattaa esiintyä vuotoa. Valmistajan mukaan tämä saattaa aiheuttaa vain ympäristön likaantumista. Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitoksien kunnon ja tarvittaessa vaihtaa johtimet, niiden jakokappaleen ja jopa suuttimet. Vaihtotyö kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan tiedostoon koodilla MXZ

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	joulukuu 2014	Fiesta, dieselmoottorit	valm.aika: 02/2010 - 12/2011	<p>Kyseiset ajoneuvot on varustettu hehkutulppien ohjausmodulilla, jonka vesitiiveys on puutteellinen. Sijoituspaikka moottorin vasemmalla alaosassa saattaa aiheuttaa epäedullisissa kosteusolosuhteissa veden tunkeutumisen moduliin, oikosulun ja palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa modulin vesitiiviiseen versioon.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään sisäiseen edustajatiedostoon.</p>
Ford	heinäkuu 2014	Focus 2.0 I bens.moott. 4-vaihteisella automaatilla, C-Max 1.6/1.8/2.0 Diesel 1.8/2.0 bens.moott.	valm.aika: Focus: 01.07.2006 - 25.01.2007 C-Max: 1.6/1.8/2.0 diesel: 04.03.2003 - 31.5.2007 1.8 bens.: 04.06.2006 - 10.04.2007 2.0 bens.: 01.06.2006 - 25.01.2007	<p>Kosteus ja suola saattaa tunkeutua jäähdytystuulettimen ohjausyksiköön ja aiheuttaa korroosiota ja tämän ylikuumentumista. Seurauksena saattaa olla lähellä olevan johtimiston ja osistojen syttyminen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa ohjausmodulin kunnon ja tarvittaessa asentaa yksikölle johtimiston, joka katkaisee virran tähän sytytysvirran ollessa katkaistu. Lisäksi modulille asennetaan roiskesuoja, joka estää kosteuden pääsyn moduliin.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	toukokuu 2014	CR-V, 2.2i-DTEC diesel	valm.aika: 18.12.2012 - 20.03.2013 valm.numerot: SHSRE6**ODU007333- SHSRE6**odu018668	Muutamissa ek. ajoneuvoissa saattaa 17" jarrulevyjen sijaan olla 16" jarrulevyt. Tästä johtuen jarrutusteho erityisesti ras- kaasti kuormatussa ajoneuvossa saattaa jäädä puutteelliseksi. Ajoneuvon edustaja tarkistaa asian ja tarvittaessa vaihtaa jarr- rulevyt. Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään toimintakoodilla "5HK" edustajan tiedostoon.
Honda	marraskuu 2014	Jazz (GD1/GD5) Civic (EU7/EU8/EU9/EV1)	valm.aika; 06/2003 - 09/2004 valm.numerot: SHHEU7**04U200006 - ** 04U211342 SHHEU8**04U300006 - **04U306798 SHHEU9**04U200006 - **04U205017 SHHEV1**04U100006 - **04U100250 JHMGD1**04S200199 - **04S215323 JHMDG5**04S200001 - **04S203808	Takatan valmistamisessa etumatkustajan turvatyynyissä saattaa aukea- misessa sytyspanoksen aiheuttaman suuren paineen vuoksi irrota kaasugeneraattorista metallisiruja, jotka saattavat vahingoittaa matkustajaa. Nähtävästi tämäntapaisen virheen vuoksi Malesiassa kuluneena vuonna on matkustaja menehtynyt syntyneeseen vammaan. Ajoneuvon edustaja vaihtaa etumatkustajan turvatyyny-modulin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon.
Hyundai	marraskuu 2014	130 vm. 2011 asti, tyyppi FD/Fde	valm.aika: FD: 25.04.2007 - 31.03.2008 Fde: 01.09.2010 - 24.05.2012	Nivelristikon ruuvi ohjausakselissa saattaa olla virheellisesti kiristetty, minkä seurauksena se saattaa löystyä ja epäedullisissa tapauksissa johtaa ajoneuvon hallintavaikeuksiin. Ajoneuvon edustaja kiristää ruuvien ohjeiden mukaiseen kireyteen. Työ kestää vajaan puoli tuntia ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään toimintakoodilla "41C055" asiakastiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hyundai	kesäkuu 2014	iX35	valm.aika: 17.11.2011 - 08.06.2012 valm.numerot: TMAJU81BDCJ215079 - TMAJU81UACJ330927	Kuljettajan puoleisen turvavyön kiristimen virhetoiminta saattaa antaa liian vähäisen kiristysvaikutuksen ja siten aiheuttaa kolari-tilanteissa loukkaantumisvaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen vyön kiristimen mainituissa ajoneuvoissa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Hyundai-edustajatiedostoon toimintakoodilla "31C069"
Jaguar	huhtikuu 2014	XF, dieselmoottorit	valm. Aika: mallivuodet 2012 - 2014 valm.numerot: SAJAA0669CDS24119 - SAJAC05K1EDU0955	Polttonestevuotoa saattaa esiintyä polttoainesuuttimen ja paluulet- kun liitoksessa. Tämä saattaa aiheuttaa moottorin toimintahäiriötä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitoksien kunnon, letkujen O-renkaat ja uusii nämä tarvittaessa. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon koodilla "JO33"
Jaguar	huhtikuu 2014	XJ vuosim. 2009 jälk 2.0 l bensiinimoottorit	valm.aika: mallivuosi 2012 - 2014	Väärin kohdistettu ja puutteellisesti kiristetty välijäähdyttimen syöttöletkun kiristin saattaa aiheuttaa letkun murtumisen, moottori- tehon heikkenemisen vuodon vuoksi tai moottorin äkillisen pysähty- misen. Ajoneuvon edustaja kohdistaa letkun ja kiristimen välijäähdyttimeen ja säätää kiristimen oikeaan tiukkuuteen. Työ kestää vajaan tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Edustaja on tiedottanut asiasta ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon koodilla "JO34".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
KIA	kesäkuu 2014	Soul, Sportage	valm.aika: Soul: 08/2011 - 03/2013 Sportage: 10/2011 - 11/2012	Kuljettajan puoleisen turvavyön kiristimen virhetoiminta saattaa antaa liian vähäisen kiristysvaikutuksen ja siten aiheuttaa kolari-tilanteissa loukkaantumisvaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen vyön kiristimen mainituissa ajoneuvoissa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton . Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
KIA	syyskuu 2014	Soul	valm.aika: 21.07.2013 - 09.01.2014	Ohjausakselin seudulta saattaa kuulua kolinaa, jonka seurauksena saattaa olla ohjauksen toimimattomuus. Ajoneuvo ei tällöin ole hallittavissa. Syynä on virheellinen ohjausvaihteen sulkuruuvi. Ajoneuvon edustaja vaihtaa sulkuruuvin ja tämän pölysuojan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "141032"
Land Rover	huhtikuu 2014	Range Rover, Freelander dieselmoottorit	valm.aika: mallivuodet 2012 - 2014 valm.numerot: SALFA2BB1CH284660 - SALFA2CC2DH374909 SALFA2AB1CL910061 - SALFA2AB5DL910727	Polttonestevuotoa saattaa esiintyä polttoainesuuttimen ja paluulet-kun liitoksessa. Tämä saattaa aiheuttaa moottorin toimintahäiriöitä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitoksien kunnon, letkujen O-renkaat ja uusii nämä tarvittaessa. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon koodilla "P033"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lexus	lokakuu 2014	IS 250/C, IS F, GS 450H, GS 460, LAS 460, LS 600 bensiniinimoottorit	valm.aika: 01.2005 - 09.2010	Polttoainesuuttimien polttoaine johdetaan yhteisestä johtimesta, jonka painetta säätelee paineensäädin. Jos säätimen tiiviste likaantuu, saattaa seurauksena olla polttoainevuoto. Valmistajan mukaan saattaa vuoto tuntua sisätuloissakin hajuna. Ajoneuvon edustaja tarkistaa tiiveyden ja uusii tiivisteiden ja samanaikaisesti myös suutinten tiivisteet. Työ kestää n. 5 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuutiedostoon koodilla "4KET-991"
Mazda	helmikuu 2014	6, tyyppi GG/GY	valm.aika: 14.02.2002 - 20.04.2003 valm.numerot: JMZ GG....01 100581 - 167961 JMZ GG....01 100113 - 167866 JMZ GY....01 100075 - 126340 JMZ GY....31 100055 - 126706	Etumatkustajan turvatyynyn kaasugeneraattorin käyttöaine saattaa ajan kuluessa heiketä. Tämä johtaa turvatyynyn toimintahäiriöön, jolloin tyynty ei enää laukea toivotulla tavalla ja johtaa matkustajan vammautumisiin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kaasugeneraattorin. Työ kestää n 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä on ilmoitettu saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään Mazdan takuutiedostoon.
Mercedes-Benz	lokakuu 2014	C-luokka (W205)	valm.aika: mallivuosi 2014	Ohjausakselin liitos saattaa olla riittämättömästi lukittu ja aiheuttaa ääntä ja mahdollisesti myös ajettavuusongelmia. Ajoneuvon edustaja tarkistaa lukituksen ja kiristää tämän. Työ kestää vajaan tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään esutajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes-Benz	elokuu 2014	CLA, B -luokka	valm.aika v.2014	<p>Turvavöiden kiinnitykset on tehty riittämättömällä kiristysmomentilla, minkä vuoksi kiinnitysruuvit saattavat löystyä ja mahdollisesti vaarantaa käyttäjän turvallisuuden onnettomuustilanteissa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnitysruuvien kireydet ja korjaa ne tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan tiedostoon.</p>
Mercedes	helmikuu 2014	S-luokka, (tyyppi 222)	valm.aika: 05/2013 - 10/2013	<p>Turvavyön päätteen kiinnitys istuimen runkoon saattaa löystyä ja vyön pidätysvoima kolaririlanteissa vaarantua. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnitykset ja korjaa nämä tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 1/4 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon edustaja on tiedottanut virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	heinäkuu 2014	Almera, Navarra, Pathfinder, Patrol, Terrano II, Tino, X-Trail, Maxima	valm.ajat: Almera: 22.05.2001 - 06.06.2003 Navarra: 29.05.2000 - 24.11.2003 Pathfinder: 29.05.2000 - 24.11.2003 Patrol: 29.05.2000 - 24.11.2003 Terrano II: 06.01.2003 - 28.02.2003 Tino: 22.08.2001 - 12.04.2003 X-Trail: 29.05.2000 - 24.11.2003 Maxima: 03.07. 2000 - 26.10.2000	Valmistajan mukaan virheellisestä kaasugeneraattorin latauksesta johtuen saattaa esiintyä etumatkustajan turvatyynyn toiminnassa puutteita. Korkeasta avautumispainesta johtuen saattaa tyynyn kotelossa syntyä vaurioita, jotka vähentävät tyynyn tehoa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa Almera- ja Tino-mallien tyynyjen sarjanumerot ja vaihtaa näiden tyynymodulit tarvittaessa. Muissa malleissa Takatan valmistamat tyynymodulit vaihdetaan pääsääntöisesti. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille om saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.
Nissan	maaliskuu 2014	Cube, Qashqai, Juke, NV 200, 1.5 l dCi- diesel	valm.aika: Cube: 10.11.2009 - 02.07.2010 Qashqai: 03.09.2010 - 11.12.2010 Juke: 10.11.2009 - 02.07.2010 NV200: 10.11.2009 - 02.07.2010	Polttoaineen korkeapainepumpun kiinnitys ja linjaus ei ole tarkka. Tämä aiheuttaa käyttöhihnan virheikäntä, joka kuluu ennenaikaisesti ja saattaa hajota. Tämä aikaansaa moottorin nopean pysähtymisen ja johtaa vaaratilanteisiin. Ajoneuvon edustaa linjaa hinnapyörän ja tarkastaa käyttöhihnan kunnon.. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	lokakuu 2014	Micra (K 13) CVT-automaattivaihteisto	valm.aika:17.08.2010 - 26.08.2014	<p>Variaattorin hihna välittää vetovoiman ensiö- ja toisiohjnapyörien välillä: Liian vähäisen hydraulikan paineen vuoksi valittaessa L- ja D- käyttöalueen välillä saatta syntyä liian suuri luisto hihnassa, mikä aikaansaa häviöitä toiminnassa ja ennenaikaista kulumista hihnassa. Tämä saattaa johtaa kriittisiin tilanteisiin liikenteessä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää vaihteiston ohjelman.</p> <p>Työ kestää vajaan tunnin ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon edustajan valmistajatiedostoon.</p>
Nissan	tammikuu 2014	Navara/Pickup, Pathfinder	valm.aika: 20.08.2013 - 30.09.2013	<p>Etumaiset turvavyöt vaihdetaan. Kyse on on ensikädessä mahdollisesta loukkaantumisesta turvavyön pidätysvoiman osalta.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa varustelun ja vaihtaa molemmat vyöt.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	maaliskuu 2014	Qashqai, Qashqai 2+, 1.5 dCi ja 2.0 dCi- dieselit	valm.aika: Qashqai: 15.04.2010 - 12.12.2011 Qashqai 2+: 14.04.2010 - 29.10.2012	Turbon syöttöletku saattaa puhjeta. Turbon syöttöpainetunnistin rekisteröi tapahtuman ja moottorin häiriövalo syttyy. Samanaikaisesti putoaa moottorin teho äkillisesti ja saattaa aiheuttaa kuljettajalle ajoneuvon hallintaongelmia. Ajoneuvon edustaja vaihtaa syöttöletkun modifioituun versioon. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on tiedottanut asiasta ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Opel	syyskuu 2014	Adam, Corsa-D	valm.aika: ADAM: E6077301 - E6113446 F6000001 - F6006544 Corsa-D: E6071016 - E6118738 E4181031 - E4308122	Valmistajan mukaan kyseisissä ajoneuvoissa saattaa ohjausväliakselin (väärä osa) toiminnassa ilmetä toimimattomuutta. Virhe saattaa ilmetä äkkiaarvaamatta, siksi Opel on tiedottanut lisäksi lehdistön välityksellä (Saksa), että ajoneuvoa ei vian ilmentyessä käytettäisi, koska ajoneuvo ei ole ohjattavissa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa väliakselin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.
Opel	helmikuu 2014	Ampera	valm.aika: 2012 - 2013	Ohjelmointivirheestä saattaa johtua, että ajovalot ja päiväajovalot eivät kytkeydy (esim pimeä-valoisamuutostilanteissa). Virhe voi myös aiheuttaa käynnistysongelmia. Ajoneuvon edustaja päivittää ohjelmatiedoston. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Opel huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	maaliskuu 2014	GT	valm.aika: mallivuosi 2007	<p>Painavan avaimenperän voimistamana saattaa virtalukko katkaista sytytyksen ajon aikana, mikä johtaa moottorin pysähtymisen yhteydessä ohjaustehostimen ja jarrutehostimen toiminnan keskeytymiseen. Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa kriittisiä ajotilanteita.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa virtalukon kyseisissä ajoneuvoissa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon diagnoositiedostoon.</p>
Opel	kesäkuu 2014	Mokka, neliveto	valm.aika: mallivuosi 2013 - 2014	<p>Tietokoneohjelmavirhe saattaa aiheuttaa nelivedon kytkeytymisen pois päältä. Vetovoima kohdistuu tämän vuoksi vain etuakselille ja ajotilanteista riippuen vaikuttaa ajovakavuuteen. Valmistajan mukaan tulee tällöin näyttöön virheilmoitus "ei neliveto".</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää kyseisen ohjelman. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut haltijoille virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon diagnoosisysteemiin.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	maaliskuu 2014	Zafira-B, nestekaasuversio	valm.aika: 2010 - 2011	<p>Kaasujohdin saattaa epätarkan asennuksen vuoksi kulkea liian lähellä pakoputkea. Tämän johdosta johdin saattaa lämmentä liikaa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkista kaasujohtimen sijoituksen ja asentaa tarvittaessa johtimelle lisälämpösuojan.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä..</p> <p>Työ merkitään Opelin diagnoositiedostoon.</p>
Peugeot	helmikuu 2014	508, 2.2 Hdi-dieselmoot.	valm.aika: 01/2011 - 05/2013	<p>Polttoaineen palautusjohtimien ja suuttimien liitoksissa saattaa esiintyä vuotoa. Valmistajan mukaan tämä saattaa aiheuttaa vain ympäristön likaantumista.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitoksien kunnon ja tarvittaessa vaihtaa johtimet, niiden jakokappaleen ja jopa suuttimet.</p> <p>Vaihtotyö kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon koodilla ZLP</p>
Porsche	maaliskuu 2014	911 GT3	valm.aika mallivuosi 2014	<p>Kiertokangen pulttien löystyminen saattaa aiheuttaa huomattavan moottorivaurion sylinterityhmän murtuessa.</p> <p>Molemmissa tunnetuissa moottoripalotapauksessa on valmistaja havainnut, että ulos tunkeutunut moottoriöljy on aiheuttanut lisäksi moottoripalon.</p> <p>Porsche-keskukset ovat olleet yhteydessä ajoneuvon haltijoihin ja vaihtavat moottorin veloituksetta.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on lisäksi saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon edustajan sisäiseen tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	marraskuu 2014	Carrera, Boxter, Cayman	valm.aika: mallivuosi 2014	Tavaratilan kannen liian heikon lukkosilmukan vuoksi saattaa kansi avautua äkillisesti ajon aikana. Tämä saattaa yllättää kuljettajan ja johtaa vaarallisiin ajotilanteisiin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa silmukan konstruktioltaan lujempaan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut haltijoille virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon ja edustajan tiedostoon.
Porsche	kesäkuu 2014	Macan	valm.aika: 2014	Valmistajan mukaan saattavat yksittäiset jarrutehtimet olla vaurioituneita asennuksen yhteydessä, minkä seurauksena niiden toiminta vaarantunut. Tämän seurauksena saattaa alipainetehostus jarrutettaessa laskea ja poljinvoima jarrutettaessa kasvaa huomattavasti. Ajoneuvon edustaja vaihtaa viallisen tehostimen. Työ kestää useita tunteja ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on ilmoittanut virheestä edustajille. Työ merkitään koodilla "AE02" edustajan tiedostoon ja huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
ReifenGo! levypyörät	tammikuu 2014	ReifenGo! -levypyörät RG 16445/ 18245/ 18425/19045	valm.aika: 18.10.2012 - 30.10.2012	Mainittujen levypyörien kestävyys saattaa olla riittämätön, aiheuttaa murtuman ja vaarantaa turvallisuuden. Levypyörät on tunnistettavissa vanteen etupuolelle lyödyistä merkinnöistä: RG 18245 - KBA 49060 - 6J x 15 RG 16445 - KBA 49061 - 6J x 15 RG 19045 - KBA 49068 - 6,5J x 16 RG 18425 - KBA 49070 - 6,5J x 16 Levypyörien käyttäjä voi hakea korvausta tuotteet valmistaneen yhtiön ReifenCo! Ollessa maksukyvytön renkaat asentaneelta liikkeeltä.
Renault	syyskuu 2014	Clio IV	valm.aika: jarruvalot: 04.03.2013 asti Bursan tehdas 14.04.2014 asti Flinsin tehdas jarrumännät: 04.02.2014 asti Bursan tehdas 05.02.2014 asti Flinsin tehdas	Takalokasuojien verhoukset saattavat olla virheellisesti asennettuja, minkä johdosta verhousten alla olevat jarruvalot saattavat hankautua puhki ja aiheuttaa jarruvalo-ongelmia. Takajarruissa käytettäessä käsijarrua ja yhtäaikaaisesti käyttöjarrua saattavat jarrujen ensiökengät siirtyä ja aikaansaada jarrusylinterin männän ulostyöntymisen. Tämä saattaa aiheuttaa jarruongelmia. Ajoneuvon edustaja tarkistaa takalokasuojien verhousten asennuksen ja vaihtaa jarruvalot tarvittaessa. Takajarruissa vaihdetaan jarrukenkien kiinnitysrousset parannettuun versioon. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään "A1" merkillä varustetulla sinisellä teipillä kuljettajan puoleiseen etuvaimentimen kupuun.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	syyskuu 2014	Kangoo II	valm.aika 28.9.2012 - 14.05 2013	<p>Asennettaessa on jarruputkien järjestys hydrauliyksikköön saattanut muuttua. Tämä saattaa aiheuttaa jarruongelmia.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa järjestyksen ja vaihtaa putketkin tarvittaessa.</p> <p>Putkien vaihtotyö kestää n. 9 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään "B6" merkillä varustetulla sinisellä teipillä kuljettajan puoleiseen etuvaimentimen kupuun.</p>
Renault	heinäkuu 2014	Master, 2.3 dCi- moottorit	valm.aika: 10.10.2013 saakka	<p>Takavetokardaaniin epätarkan kohdistuksen vuoksi saattavat akselin kiinnityspultit takavaihteistoon löystyä ja veto keskeytyä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa pulttien kireyden ja tarvittaessa kiristää ne säädetyllä 115 Nm momentilla. Jos jokin pulteista puuttuu, uusitaan kaikki neljä pulttia.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään "N5" merkillä varustetulla teipillä kuljettajan puoleiseen etuiskunvaimentimen yläkiinnityskuppiin.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	heinäkuu 2014	Megane 3 Coupe-Cabrio	valm.aika: 31.07.2013 asti	<p>Tavarasäiliötä suljettaessa, kun säiliön luukussa olevaa peitelevyä työntää, tämä saattaa löystyä kiinnityksistään ja avomallisena autolla ajettaessa saattaa ilmapirta irrottaa peitelevyn ja aiheuttaa takana ajaville vaaratilanteen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja kiinnittää kyseisen levyn kuudella lisäruuvilla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään moottoritilaan merkillä "F2" varustetulla teipillä.</p>
Seat	marraskuu 2014	Ibiza 1.2 TDI - 55 kW (6J)	valm.aika: 05/2010 - 06/2014	<p>Polttoaineputkiston paineveihtelu saattaa aiheuttaa putkiston värähtelyä joka aiheuttaa polttoainesuotimen kannessa putkien liitoskappaleiden tuntumassa kannen hiushalkeamia, polttoainevuotoa ja kannen likaantumista.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa suotimen kunnon ja tarvittaessa vaihtaa tämän.</p> <p>Vaihtotyö kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään koodilla "20V8" huoltovihkoon ja teipillä koodeineen varapyöräkoteloon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Skoda	marraskuu 2014	Fabia, Roomster, Praktik, 1.2 TDI 55 kW dieselmoott.	valm.aika: 05/2010 - 06/2014	Polttoainejohtimissa esiintyvä painevärähtely aiheuttaa johtimissa värinää, joka saattaa suotimen kannessa olevien liitoksien tuntumassa aiheuttaa kanteen hiushalkeilua ja vuodon lisäksi kannen likaantumista. Ajoneuvon edustaja tarkistaa suotimen ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Vaihtotyö kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään toimintakoodilla "20V7" huoltovihkoon ja kooditeipillä varapyöräkoteloon.
Smart	lokakuu 2014	Fortwo (BR 451)	valm.aika: 08.2010 - 06.2014	Valmistajan mukaan sähköinen lämmönsulkuventtiili saattaa kuluessan aiheuttaa oikosulun ja ylikuumentumista. Tästä aiheutuu ilmeisesti vain käyttöongelmia, ei kuitenkaan palovaaraa. Ajoneuvon edustaja kytkee sähköisen venttiilin irti. Työ kestää n. 1 h. ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä,
Subaru	heinäkuu 2014	Legacy Outback, Forester, Impreza, WRX Sti	valm.aika: Legacy: mallivuodet 2004 - 2009 Forester: 2009 - 2012 Impreza: 2008 - 2011 WRX Sti: 2008 - 2014	Paikoissa, joissa jarruputket eivät ole muovipinnoitteelle suojattuja, saattaa esiintyä ennenaikaista korroosiota ja puhkuruostumista jarru- nestevuotineen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa putkiston ja suojaa avoimet paikat suojavahalla. Vauriotapauksissa uusitaan putkisto. Tarkastus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon koodilla "SA201402"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	lokakuu 2014	Jimmy (tyyppi SN)	valm.aika: 2012 - 2014	<p>Akselistojen Panhard-tankojen kiinnityspultit saattavat löystyä ja aikaansaada ajovakavuushäiriöitä, joka johtuu Akselistojen sivutaisesta väljyydestä. Tämä saattaa myös aikaansaada voimakasta tärinää ohjauslaitteissa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kiinnityspultit ja kiristää ne ohjettiukkuteen.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
Suzuki	joulukuu 2014	Swift (tyyppi NZ) Splash (tyyppi EX) 1.2 l bens.moott, tyyppi (K 10B)	valm.aika: 2013 - 2014	<p>Moottorin vesipumpun hihnapyörän kiinnitysruuvit saattavat löystyä ja aiheuttaa hihnapyörän irtoamisen, moottorin ylikuumenemisen ja vaurioita.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa hihnapyörän kiinnityksen ja vaihtaa pyörän tarvittaessa.</p> <p>Tarkistus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	kesäkuu 2014	Avensis, Corolla, Picnic, Avensis Verso, Yaris, Camry, Lexus SC430	valm.ajat: Avensis: 22.08.2002 - 12.04.2003 Corolla: 22.11.2000 - 11.03.2004 Picnic/Avensis Verso: 26.04.2001 - 08.05.2003 Yaris: 05.02.2001 - 25.10.2003 Camry: 26.10.2001 - 31.07.2003 Lexus SC430: 27.12.2000 - 15.04.2003	Valmistajan mukaan saattaa turvatyynyn kaasugeneraattorin latauksessa ilmenevän valmistusvirheen vuoksi ilmetä ongelma etumatkustajan turvatyynyn avautumisessa, liian suuren paineen vuoksi saattaa tyynyn kotelossa syntyä vaurio, mikä vähentää tyynyn suojavaikutusta. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynymodulin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon koodilla "3KB2-010"
Toyota	helmikuu 2014	Prius III	valm.aika 01/2009 - 02/2014	Invertteri/konvertteri- rakenneryhmän, joka säätelee molempien sähkömoottoreiden-generaattoreiden toimintaa, ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa kovissa kuormitustilanteissa tarnsistoreiden ylikuumentumista. Valvonta-automatiikka katkaisee toiminnan vikatilaan mikä aikaansaa huomattavan tehomenetyksen. Myös merkkivalo kojelaudassa syttyy tällöin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjelmiston korjattuun versioon. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla 4KET-024 takuutiedostoon

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	huhtikuu 2014	RAV-4, HiLux	valm.aika: RAV-4 mallivuoteen 2012 asti HiLux 06/2004 - 12/2010	Ohjauspyörän spiraalikaapeli, joka ohjaa kuljettajan turvatyynyä, audiolaitteistoa, äänimerkkiä, saattaa katketa ja aiheuttaa turvatyynyn häiriövalon syttymisen kojelaudassa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa spiraalikaapelin ja uusii tämän tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon koodilla "4KET-282"
Toyota	huhtikuu 2014	Verso (R2), Corolla(E18)	valm.aika: Verso: 05/2013 - 08/2013 Corolla: 06/2013 - 08/2013	Ratin kiinnitysmutteri saattaa olla kiristetty riittämättömällä momentilla ja mutteri tämän johdosta löystyä. Valmistajan mukaan tästä saattaa seurata ratin löysyys ja melua ajettaessa. Jos kuljettaja ei huomaa reagoida, saattaa ratti irrota akseliltaan ja ajoneuvon hallinta tulla mahdottomaksi. Ajoneuvon edustaja tarkistaa mutterin oikean kiristysmomentin. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon koodilla "4KET-002"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	huhtikuu 2014	Yaris, Urban Cruiser	valm.aika: 06/2005 - 05/2010	<p>Molemmilla kuljettajan istuimen jousilukitteisella pidättimellä istuinkiskoihin on liian vähäinen esijännitys tai saattavat murtua. Tämä saattaa aiheuttaa istuin-asennon yllätyksellisen muuttumisen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa istuimen lukitusmekanismin ja 3- ovisissa malleissa myös etumatkustajan istuimen osalta ja vaihtaa mekanismit parannettun versioon.</p> <p>Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan takuutiedostoon koodilla "4KET-283"</p>
Toyota	huhtikuu 2014	Yaris, Urban Cruiser	valm.aika: 06/2005 - 06/2009	<p>Kolmesta ohjauspylvään kiinnityspisteestä kojelaudan puoleinen taempi kiinnityskulma saattaa murtua.</p> <p>Valmistajan mukaan tämä aiheuttaa ohjaustunnon vaihtelua ja kolinaa ohjauksessa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjauspylvään kiinnitykset ja vahvistaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää vajaat 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan takuutiedostoon koodilla "4KET-281"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	tammikuu 2014	S 60, (malliv.2010-) V 60, (malliv. 2010-) S 80 (malliv. 2006-) V 70, XC 60, XC 70, 5- sylinteriset dieselmoott.	valm.aika: mallivuosi 2011	Moottorin apulaitteiden hihnankiristin saattaa kuluja ennenaikaisesti ja aiheuttaa apulaitteiden toimintahäiriötä. Valmistajan mukaan on ensinnä kuultavissa melua ja tämän jälkeen hihnan päältä putoaminen, mm. ohjaustehostimen toimimattomuus ja ohjauksen muuttumista raskaaksi. Ajoneuvon edustaja tarkastaa hihnankiristimen, vaihtaa tämän ja moniurahihnan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvon tiedostoon koodilla "R29424"
VW	maaliskuu 2014	Caddy takaluukulla	valm.aika: mallin valmistuksen alusta 2003	Takaluukun kaasujousien pallonivelet saattavat löystyä. Tämän seurauksena luukku saattaa äkillisesti sulkeutua ja käyttäjä loukkaantua. Ajoneuvon edustaja asentaa luukkuun kaksi modifioitua palloniveletä. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla "55H5" huoltovihkoon ja teipillä työkalujen tuntumaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	marraskuu 2014	Polo 1,2 TDI - 55 kW (GR)	valm.aika 05/2010 - 06/2014	<p>Polttoainejohtimet saattavat polttoainepainevaihtelun vuoksi aikaansaada värähtelyllään suotimen kanteen hiusmurtumia. Tämän seurauksena saattaa ilmetä polttoainevuotoja ja kannen likaantumista.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa suotimen kannen kunnon ja vaihtaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään koodilla "2OU7" huoltovihkoon ja samamerkintäisellä teipillä varapyöräkoteloon tavarasäiliössä.</p>

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.